


# AC-tiveMaster Digital

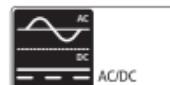

LC-Display

SINGLE-POLE  
PHASE TESTPHASE  
DETECTION

AC/DC

CIRCUIT  
CHECKERFUNCTION  
TEST

FLASHLIGHT

DE	02
GB	08
NL	14
DK	20
FR	26
ES	32
IT	38
PL	44
FI	50
PT	56
SE	62
NO	68
TR	74
RU	80
UA	86
CZ	92
EE	98
LV	104
LT	110
RO	116
BG	122
GR	128

**Laserliner®**  
Innovation in Tools



Lesen Sie vollständig die Bedienungsanleitung und das beiliegende Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“. Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlagen gut aufbewahren.

## Funktion/Verwendung

Spannungs- und Durchgangstester zur automatischen Messung von Wechsel- (AC) und Gleichspannungen (DC). Mit dem Gerät kann ein Einzelphasentest und ein Drehfeldtest mit Anzeige der Phasenrichtung durchgeführt werden. Die Anzeige erfolgt über ein LC-Display und ein akustisches Signal.

## Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem Verwendungszweck innerhalb der Spezifikationen ein.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Messung, dass der zu prüfende Bereich (z.B. Leitung) und das Prüfgerät in einwandfreiem Zustand sind. Testen Sie das Gerät an bekannten Spannungsquellen (z.B. 230 V-Steckdose zur AC-Prüfung oder Autobatterie zur DC-Prüfung). Das Gerät darf nicht mehr verwendet werden, wenn eine oder mehrere Funktionen ausfallen.
- Beim Umgang mit Spannungen größer 25V AC bzw. 60V DC ist besondere Vorsicht geboten. Beim Berühren der elektrischen Leiter besteht bei diesen Spannungen bereits eine lebensgefährliche Stromschlaggefahr. Seien Sie besonders vorsichtig ab Aufleuchten der 50V-Leuchtdiode.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die durch leitende Partikel belastet sind oder in denen es zu vorübergehender Leitfähigkeit durch auftretende Feuchtigkeit (z.B. durch Kondensation) kommt.
- Ist das Gerät mit Feuchtigkeit oder anderen leitfähigen Rückständen benetzt, darf unter Spannung nicht gearbeitet werden. Ab einer Spannung von 25V AC bzw. 60V DC besteht durch die Feuchtigkeit eine erhöhte Gefahr lebensgefährlicher Stromschläge. Reinigen und trocknen Sie das Gerät vor der Verwendung. Achten Sie beim Außeneinsatz darauf, dass das Gerät nur unter entsprechenden Witterungsbedingungen bzw. bei geeigneten Schutzmaßnahmen eingesetzt wird.
- Führen Sie Messungen in gefährlicher Nähe elektrischer Anlagen nicht alleine und nur nach Anweisung einer verantwortlichen Elektrofachkraft durch.
- Das Gerät muss vor dem Öffnen der Batteriefachabdeckung von allen Stromquellen getrennt werden.

- Das Gerät darf nicht länger als 30 Sekunden an Spannungen angelegt werden.
- Fassen Sie das Gerät nur an den Handgriffen an. Die Messspitzen dürfen während der Messung nicht berührt werden.
- Arbeiten Sie nach Möglichkeit nicht alleine.
- Das Gerät nur in der richtigen Überspannungskategorie einsetzen (ohne Schutzkappe CAT II 1000 V; mit Schutzkappe CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Symbole



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung:  
Durch ungeschützte, spannungsführende Bauteile im Gehäuseinneren kann eine ausreichende Gefahr ausgehen, Personen dem Risiko eines elektrischen Schlags auszusetzen.



Warnung vor einer Gefahrenstelle




Schutzklasse II: Das Prüfgerät verfügt über eine verstärkte oder doppelte Isolierung.


**CAT II** Überspannungskategorie II: Einphasige Verbraucher, welche an normalen Steckdosen angeschlossen werden; z.B.: Haushaltsgeräte, tragbare Werkzeuge.

**CAT III** Überspannungskategorie III: Betriebsmittel in festen Installationen und für solche Fälle, in denen besondere Anforderungen an die Zuverlässigkeit und die Verfügbarkeit der Betriebsmittel gestellt werden, z.B. Schalter in festen Installationen und Geräte für industriellen Einsatz mit dauerndem Anschluss an die feste Installation.

**CAT IV** Überspannungskategorie IV: Geräte für den Einsatz an oder in der Nähe der Einspeisung in die elektrische Installation von Gebäuden, und zwar von der Hauptverteilung aus in Richtung zum Netz hin gesehen, bestimmt, z.B. Elektrizitätszähler, Überstromschutzschalter und Rundsteuergeräte.

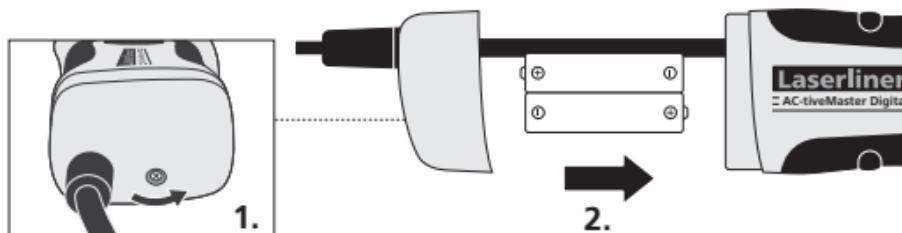**1 Einsetzen der Batterien**

! Das Gerät ist nach Einsetzen der Batterien direkt betriebsbereit. Es verfügt über keinen gesonderten Ein-/Aus-Schalter und ist somit immer aktiv. Ab einer Messspannung von 50V arbeitet das Gerät im Notbetrieb auch ohne Batterie.

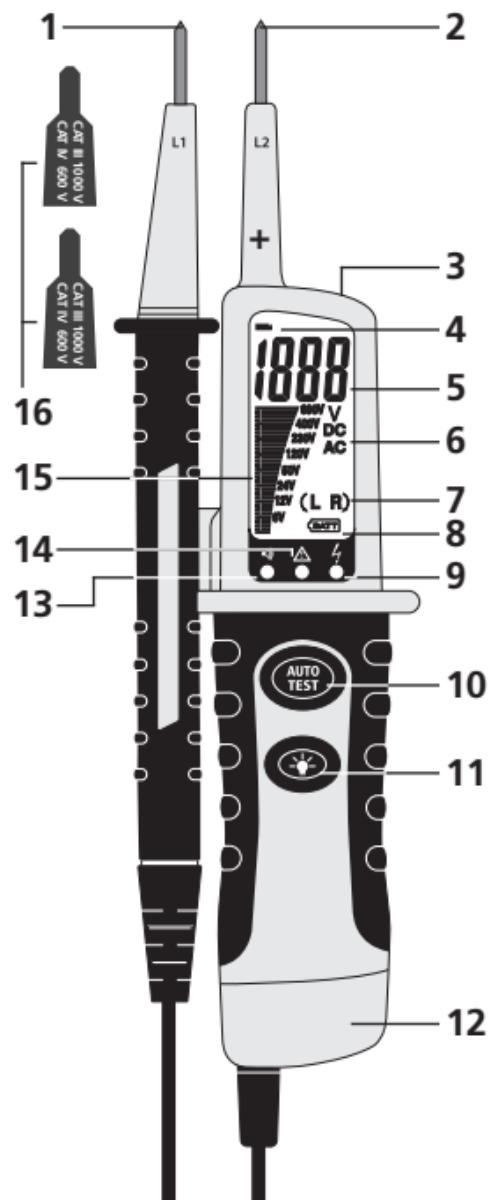

- 1 Meßspitze -
- 2 Meßspitze +
- 3 Taschenlampe
- 4 Polaritätsanzeige
- 5 Numerische Anzeige
- 6 Spannungsart AC/DC
- 7 Drehfeldrichtung links / rechts
- 8 Batterieladung gering
- 9 LED Phasenanzeige einpoliger Spannungstest
- 10 Selbsttest
- 11 Taschenlampe Ein/Aus
- 12 Batteriefach
- 13 LED Durchgangsprüfung
- 14 Spannungswarnung > 50 V
- 15 Bargraph-Anzeige
- 16 Schutzkappen für CAT III 1000V / CAT IV 600V


## 2 Funktionsprüfung / Selbsttest

- Testen Sie den Spannungsprüfer an bekannten Spannungsquellen
- Verbinden Sie die Meßspitzen (1) und (2). Die LED für den Durchgangstest (13) leuchtet und ein Signal ertönt.
- Drücken Sie die Taste „AUTOTEST“. Bei erfolgreichem Test leuchtet die LED für den Durchgangstest (13) auf, alle Segmente des Bargraphen und ein Signal ertönt.

## 3 Spannungsprüfung



Um die Schutzklasse CAT III 1000 V bzw. CAT IV 600 V zu erreichen, sind die beiliegenden Schutzkappen auf bei Messspitzen auszustecken.

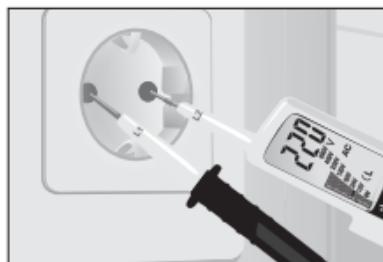

Nehmen Sie das Basisgerät (+) in die rechte Hand und die zweite Prüfspitze (-) in die linke Hand. Führen Sie nun die Meßspitzen an die zu prüfenden Kontakte (z.B. Leitung, Steckdose, etc.).

- Der Spannungsprüfer ist ab einer Spannung von > 4,5 V automatisch aktiv und zeigt die gemessene Spannung numerisch und als Bargraph an.

## 4 Einpolige Phasenprüfung


- Kontaktieren Sie mit Messspitze L2 den zu testenden Leiter, L1 bleibt während der Messung frei. Wenn am Leiter eine Wechselspannung anliegt, leuchtet die LED (9).
- Die einpolige Phasenprüfung ist nur möglich, wenn Batterien eingelegt und in gutem Zustand sind.
- Die einpolige Phasenprüfung kann ab einer Wechselspannung von ca. 100V AC durchgeführt werden.
- Bei der Bestimmung des Außenleiters mittels der einpoligen Phasenprüfung kann die Anzeige-Funktion durch bestimmte Bedingungen beeinträchtigt werden (z.B. bei isolierenden Körperschutzmitteln oder an isolierten Standorten).



Die einpolige Phasenprüfung ist nicht zur Prüfung auf Spannungsfreiheit geeignet. Zu diesem Zweck ist die zweipolare Phasenprüfung erforderlich.


## 5 Bestimmung der Drehfeldrichtung

Rechtsdrehfeld

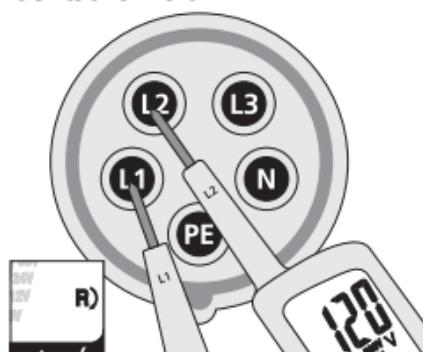

Erscheint im Display das Symbol **R** (7), ist die mutmaßliche Phase L1 die tatsächliche Phase L1 und die mutmaßliche Phase L2 die tatsächliche Phase L2.

Linksdrehfeld

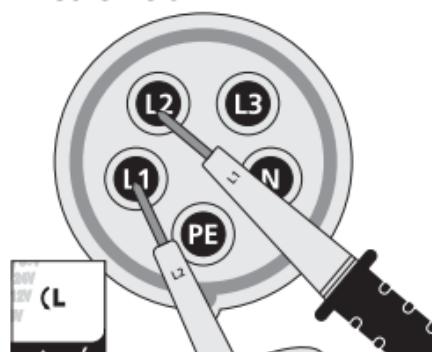

Erscheint im Display das Symbol **L** (7) auf, ist die mutmaßliche Phase L1 die tatsächliche Phase L2 und die mutmaßliche Phase L2 die tatsächliche Phase L1.



Bei der Gegenprobe mit vertauschten Prüfspitzen muss das entgegengesetzte Symbol leuchten.

## 6 Taschenlampe

Um die Taschenlampe einzuschalten, halten Sie die Taste 10 gedrückt. Das Licht schaltet sich automatisch wieder ab, sobald die Taste losgelassen wird.

## 7 Kalibrierung

Der Spannungstester muss regelmäßig kalibriert und geprüft werden, um die Genauigkeit der Messergebnisse zu gewährleisten. Wir empfehlen ein Kalibrierungsintervall von einem Jahr.

### EU-Bestimmungen und Entsorgung

Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den freien Warenverkehr innerhalb der EU.

Dieses Produkt ist ein Elektrogerät und muss nach der europäischen Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und entsorgt werden.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:  
**[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)**



## Technische Daten

Spannungsbereich	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
LC-Display / Auflösung	3,5 Stellen, 1999 digits / 1 V AC/DC
Toleranz	-30%...0% des Ablesewertes
Toleranz num. Anzeige	V DC: +1,0% of reading +3 digit V AC: +1,5% of reading +5 digit
Spannungserkennung	automatisch
Polaritätserkennung	gesamter Bereich
Bereichserkennung	automatisch
Ansprechzeit	2-3 Sekunden
Frequenzbereich	50/60Hz
Spitzenstrom (AC/DC)	<=(3mA/2.5mA)
Einschaltdauer	ED = 30s / 10 min.

## Einpolige Phasenprüfung

Spannungsbereich	100 ... 690 V AC
Frequenzbereich	50/60Hz

## Durchgangsprüfung

Widerstandsbereich	< 300 kΩ
Prüfstrom	<5µA
Überspannungsschutz	690 V AC/DC

## Drehfeldrichtungsanzeige

Spannungsbereich (LED's)	100 ... 400V
Frequenzbereich	50/60Hz
Stromversorgung	2 x 1,5 Typ AAA, LR03, Alkali
Arbeitstemperatur	-10°C ... 55°C
Feuchtigkeit	max. 85% relative Luftfeuchte
Überspannungskategorie	CAT II 1000 V mit Schutzkappe: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP 64
Gewicht	230 g
Prüfnormen	EN 61243-3; EN 61326

Technische Änderungen vorbehalten. 12.11.



Read the operating instructions and the enclosed brochure „Guarantee and additional notices“ completely. Follow the instructions they contain. Safely keep these documents for future reference.

## Function/Application

Voltage and continuity tester for automatic measurement of AC (alternating current) and DC (direct current) voltages. The device can be used to perform a single-phase test and a rotating field test while also indicating the phase direction. The information is indicated by means of an LED display and an acoustic signal.

## Safety instructions

- The device must only be used in accordance with its intended purpose and within the scope of the specifications.
- Before every measurement make sure that the area to be checked (e.g. line) and the tester are in perfect operating condition. Test the device by connecting it to known voltage sources (e.g. a 230 V socket in the case of AC testing or a car battery in the case of DC testing). Stop using the device if one or a number of its functions fails.
- If you are working with voltages higher than 25 V AC/60 V DC, exercise extreme caution. Touching the electrical conductors at such voltages poses a risk of life-threatening electric shocks. Take particular care if the 50V warning LED is on.
- Do not use the device in environments in which there are conductive particles or where the occurrence of moisture (in the form of condensation, for example) can create transient conductivity.
- If the device comes into contact with moisture or other conductive residue, work must not be carried out under voltage. At and above voltages of 25 V AC/60 V DC, the presence of moisture creates the risk of life-threatening electric shocks. Clean and dry the device before use. When using the device outdoors, make sure that the weather conditions are appropriate and/or that suitable protection measures are taken.
- If you are taking measurements in the hazardous vicinity of electrical installations, do not work alone and seek guidance from an electrically skilled person before starting work.

- Isolate the device from all current sources before opening the battery compartment cover.
- The device must not be connected to voltages for longer than 30 seconds.
- Hold the device by the grip sections only. Do not touch the test prods during measurement.
- If possible, do not work alone.
- Use the device only in the correct overvoltage category (without protective cover CAT II 1000 V; with protective cover CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Symbols



Hazardous electrical voltage warning:  
Unprotected live components inside the device housing may pose a risk of electric shock.



Danger area warning




Protection class II: The test device has reinforced or double insulation.

**CAT II** Overvoltage category II: Single-phase consumers that are connected to standard sockets, e.g. household appliances, portable tools.


**CAT III** Overvoltage category III: Equipment in fixed installations and for applications where specific requirements with regard to the reliability and availability of equipment have to be met, e.g. circuit-breakers in fixed installations and devices used in industrial applications which are permanently connected to the fixed installation.

**CAT IV** Overvoltage category IV: Devices such as electricity meters, overcurrent circuit breakers and ripple-control units, which are intended for use at or near the infeed into the electrical installation of buildings, and specifically from the main distribution to the supply system.

## 1 Insertion of batteries

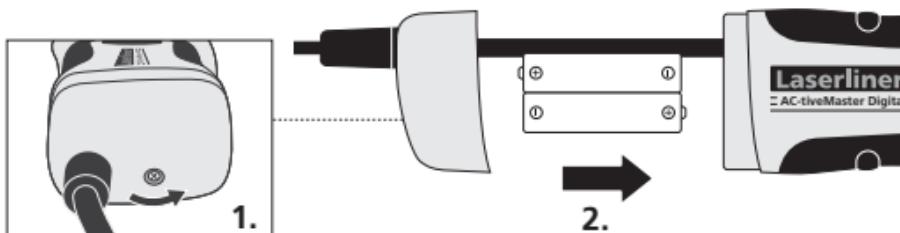

The device is ready for use immediately once the batteries have been inserted. It does not have a separate ON/OFF switch and is therefore always active. As from a measuring voltage of 50 V, the device operates in emergency mode even without batteries.

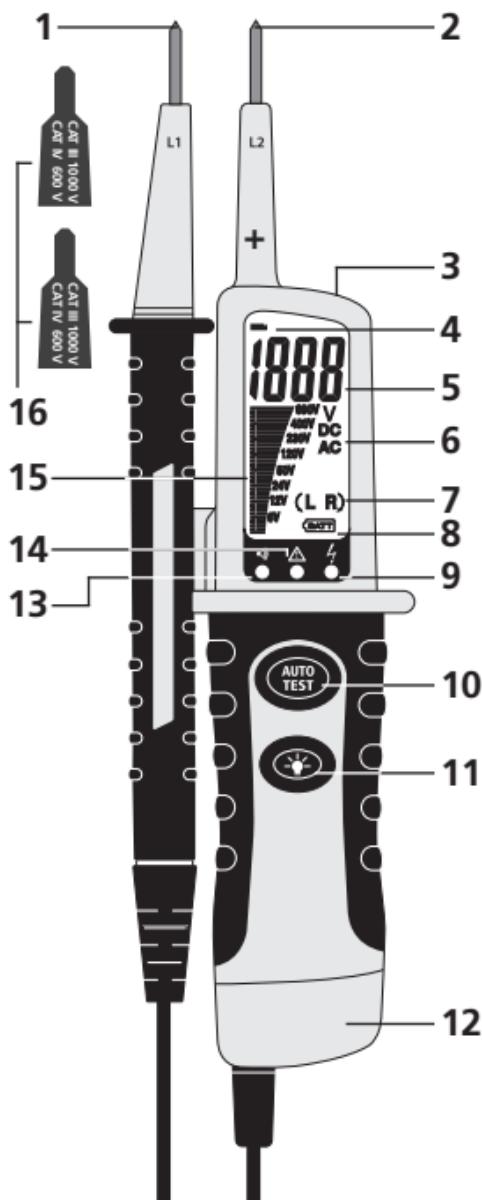


## 2 Functional test/Self-test

- Test the voltage tester by applying it to familiar voltage sources
- Connect test prods (1) and (2). The LED for the continuity test (13) lights up and a signal sounds.
- Press the „AUTOTEST“ button. On successful completion of the test, the LEDs for the continuity test (13) as well as all segments of the bar graph light up and a signal sounds.

## 3 Voltage test



To achieve the protection class CAT III 1000 V and CAT IV 600 V the protective covers must be placed over the test prods.

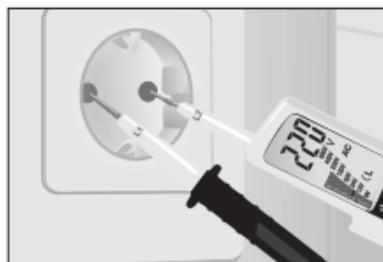

Hold the base device (+) in your right hand and the second test prod (-) in your left hand. Now apply the test prods to the contacts to be tested (line, socket, etc.).

- The voltage tester is automatically active as from a voltage of > 4.5 V and shows the measured voltage both numerically and as a bar graph.

## 4 Single-pole phase test


- Make contact with the conductor to be tested with test prod L2, L1 remains free during the measurement. The LED (9) will light up if an AC voltage is applied on the conductor.
- The single-pole phase test can only be performed with fully charged batteries inserted.
- The single-pole phase test can be carried out as from an AC voltage of approx. 100 V AC.
- When the single-pole phase test is carried out on the outer conductor, the indicator function may be adversely affected under certain conditions (e.g. when insulating personnel protective equipment is used or at insulated locations).



The single-pole phase test is not suitable for checking for zero voltage. To do this, you need to carry out a two-pole phase test.


## 5 Determining the direction of the rotating field

Clockwise rotating field

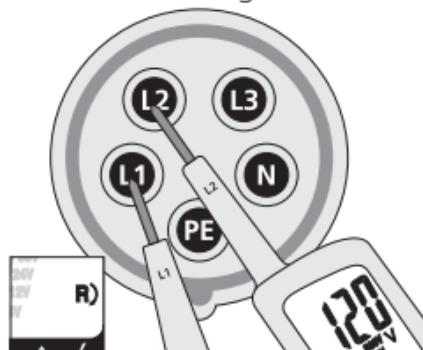

If the symbol **R** (7) appears in the display, this means that the presumed phase L1 is actually phase L1 and the presumed phase L2 is actually phase L2.

Anticlockwise rotating field

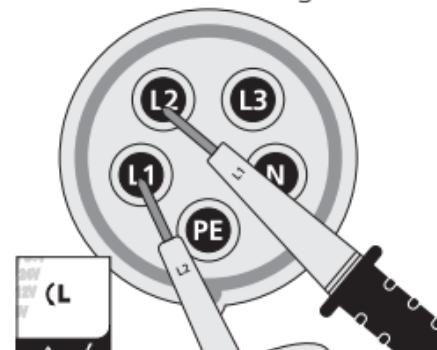

If the symbol **L** (7) appears in the display, this means that the presumed phase L1 is actually phase L2 and the presumed phase L2 is actually phase L1.



When you crosscheck this by switching round the test prods, the opposite symbol should light up instead.

## 6 Battery lamp

To switch on the battery lamp, press and hold down button 10. The light switches itself off automatically as soon as the button is released.

## 7 Calibration

The voltage tester needs to be calibrated and tested on a regular basis to ensure it produces accurate measurement results. We recommend carrying out calibration once a year.

### EU directives and disposal

This device complies with all necessary standards for the free movement of goods within the EU.



This product is an electric device and must be collected separately for disposal according to the European Directive on waste electrical and electronic equipment.



Further safety and supplementary notices at:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)

## Technical data

Voltage range	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
LC display / resolution	3.5 places, 1999 digits / 1 V AC/DC
Tolerance	-30%...0% of reading
Tolerance, num. display	V DC: +1.0% of reading +3 digits V AC: +1.5% of reading +5 digits
Voltage detection	Automatic
Polarity detection	Entire range
Range detection	Automatic
Response time	2-3 seconds
Frequency range	50/60Hz
Peak current (AC/DC)	<=(3 mA/2.5 mA)
ON time	ON time = 30 s/10 min.

## Single-pole phase test

Voltage range	100 to 690 V AC
Frequency range	50/60 Hz

## Continuity test

Resistance range	< 300 kΩ
Testing current	<5µA
Overvoltage protection	690 V AC/DC

## Indication of rotating field direction

Voltage range (LEDs)	100 to 400 V
Frequency range	50/60 Hz
Power supply	2x 1.5 Type AAA, LR03, alkaline
Operating temperature	-10°C ... 55°C
Humidity	Max. 85% relative air humidity
Overvoltage category	CAT II 1000 V with protective cover: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Pollution degree	2
Degree of protection	IP64
Weight	230 g
Test standards	EN 61243-3; EN 61326

Subject to technical alterations. 12.11.



Lees de bedieningshandleiding en de bijgevoegde brochure 'Garantie- en aanvullende aanwijzingen' volledig door. Volg de daarin beschreven aanwijzingen op. Bewaar deze documentatie goed.

## Functie / toepassing

Spanning- en doorgangstester voor de automatische meting van wissel- (AC) en gelijkspanningen (DC). Met dit apparaat kunnen een enkelfasetest en een draaiveldtest met weergave van de faserichting worden uitgevoerd. De weergave geschiedt via een led-display en een akoestisch signaal.

## Veiligheidsinstructies

- Gebruik het apparaat uitsluitend doelmatig binnen de aangegeven specificaties.
- Overtuig u er vóór iedere meting van dat het te controleren bereik (bijv. leiding) en het controleapparaat in optimale staat verkeren. Test het apparaat op bekende spanningsbronnen (bijv. 230V-contactdoos voor de AC-controle of de autoaccu voor de DC-controle). Het apparaat mag niet meer worden gebruikt als één of meerdere functies uitvallen.
- Bij de omgang met spanningen van meer dan 25V AC resp. 60V DC dient uiterst voorzichtig te worden gewerkt. Bij contact met de elektrische geleiders bestaat bij deze spanningen al levensgevaar door elektrische schokken. Wees vooral voorzichtig zodra de 50V-lichtdiode oplicht.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen die met geleidende deeltjes belast zijn of waarin door optredend vocht (bijv. door condensatie) een tijdelijk geleidende atmosfeer ontstaat.
- Als het apparaat met vocht of andere geleidende resten bevochtigd is, mag niet onder spanning worden gewerkt. Vanaf een spanning van 25V AC resp. 60V DC bestaat gevaar voor levensgevaarlijke schokken op grond van de vochtigheid. Reinig en droog het apparaat vóór gebruik. Let bij gebruik buitenshuis op dat het apparaat alleen onder dienovereenkomstige weersomstandigheden resp. na het treffen van geschikte veiligheidsmaatregelen toegepast wordt.
- Voer metingen die gevaarlijk dicht bij elektrische installaties moeten worden uitgevoerd, niet alleen uit en alléén na instructie van een verantwoordelijke elektromonteur.
- Vóór het openen van het batterijvakdeksel dient de stroomtoevoer naar het apparaat te worden onderbroken.

- Het apparaat mag niet langer dan 30 seconden tegen spanning worden aangelegd.
- Pak het apparaat alleen vast aan de handgrepen. De meetpunten mogen tijdens de meting niet worden aangeraakt.
- Werk bij voorkeur niet alleen.
- Het apparaat mag alleen in de correcte overspanningscategorie worden toegepast (zonder beschermkap CAT II 1.000 V, met beschermkap CAT III 1.000 V + CAT IV 600 V)

## Symbolen



Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning: door onbeschermd, spanningvoerende onderdelen in de behuizing bestaat gevaar voor elektrische schokken.




Waarschuwing voor een gevarenpunt




Veiligheidsklasse II: het controleapparaat beschikt over een versterkte of dubbele isolatie.

<b>CAT II</b>	Overspanningscategorie II: eenfasige verbruikers die op normale contactdozen worden aangesloten; bijv. huishoudelijke apparaten, draagbare gereedschappen.
<b>CAT III</b>	Overspanningscategorie III: bedrijfsmiddelen in vaste installaties en voor toepassingen waarbij bijzondere vereisten aan de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de bedrijfsmiddelen worden gesteld, bijv. schakelaars in vaste installaties en apparaten voor industriële toepassingen met constante aansluiting op de vaste installatie.
<b>CAT IV</b>	Overspanningscategorie IV: apparaten bedoeld voor de toepassing aan of in de buurt van de voeding in de elektrische installatie van gebouwen en vanaf de hoofdverdeler gezien in de richting van het net bijv. verbruiksmeter, overstroomschakelaar en stuureenheid voor dag- en nachtstroom

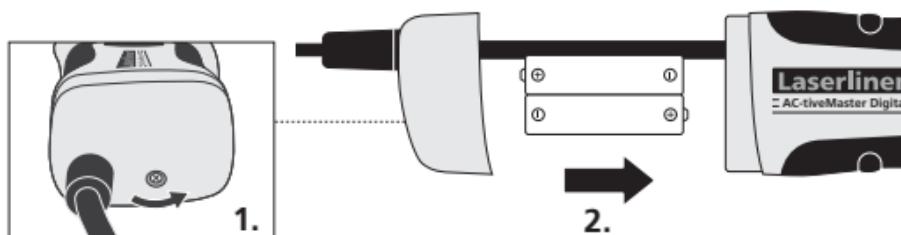**1 Plaatsen van de batterijen**

Het apparaat is direct na het plaatsen van de batterijen klaar voor gebruik. Het apparaat heeft geen aparte aan-/uitschakelaar en is dus altijd actief. Vanaf een meetspanning van 50 V werkt het apparaat in noodbedrijf ook zonder batterij.

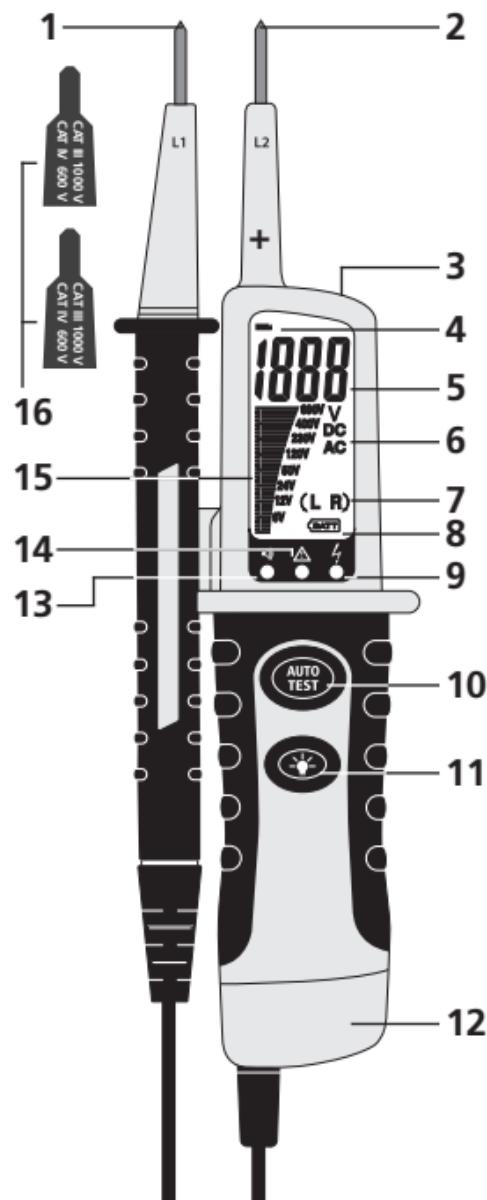

- 1 Meetpunt -
- 2 Meetpunt +
- 3 Zaklamp
- 4 Polariteitsweergave
- 5 Numerieke weergave
- 6 Spanningssoort AC/DC
- 7 Draaiveldrichting links / rechts
- 8 Acculading gering
- 9 Led-faseweergave eenpolige spanningstest
- 10 Zelftest
- 11 Zaklamp Aan / Uit
- 12 Batterijvak
- 13 Led-doorgangstest
- 14 Spannings-waarschuwing > 50 V
- 15 Staafdiagram-weergave
- 16 Beschermkappen voor CAT III 1.000V / CAT IV 600V


## 2 Functietest / zelftest

- Test de spanningtester op bekende spanningsbronnen
- Verbind de meetpunten (1) en (2). De led voor de doorgangstest (13) brandt en een signaal klinkt.
- Druk daarvoor op de toets ‚AUTOTEST‘. Bij een succesvolle test begint de led voor een doorgangstest (13) te branden, alle segmenten van het staafdiagram verschijnen en een signaal klinkt.

## 3 Spanningstest



Om te voldoen aan veiligheidsklasse CAT III 1.000 V resp. CAT IV 600 V moeten de bijgeleverde veiligheidskappen op de meetpunten worden gestoken.

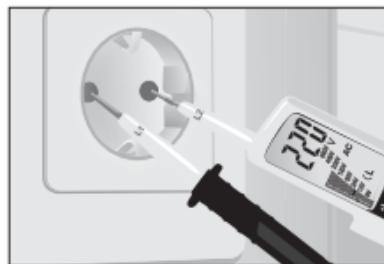

Neem het basisapparaat (+) in de rechterhand en de tweede testpunt (-) in de linkerhand. Beweeg nu de meetpunt naar de te controleren kabel (bijv. leiding, contactdoos, enz.).

- De spanningtester is vanaf een spanning van > 4,5 V automatisch actief en geeft de gemeten spanning numeriek en door middel van een staafdiagram aan.

## 4 Eenpolige fasetest


- Raak met de meetpunt L2 de te controleren geleider aan, L1 blijft tijdens de meting vrij. Als de geleider onder wisselspanning staat, brandt de led (9).
- De eenpolige fasetest is alleen mogelijk als batterijen geplaatst zijn die in goede staat verkeren.
- De eenpolige fasecontrole kan worden uitgevoerd vanaf een wisselspanning van ca. 100 V AC.
- Bij de bepaling van de buitengeleider door middel van de eenpolige fasetest kan de weergavefunctie door bepaalde omstandigheden negatief worden beïnvloed (bijv. bij isolerende veiligheidskleding of op isolerende standplaatsen).



De eenpolige fasetest is niet geschikt voor de controle op spanningsvrijheid. Hiervoor is een tweepolige fasetest vereist.


## 5 Bepaling van de draaiveldrichting

rechtsdraaiend veld

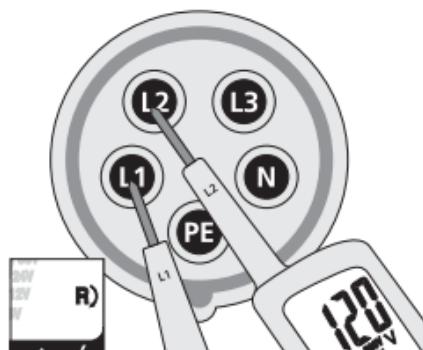

Als het symbool **R** (7) op het display verschijnt, is de waarschijnlijke fase L1 de daadwerkelijke fase L1 en de waarschijnlijke fase L2 de daadwerkelijke fase L2.

linksdraaiend veld

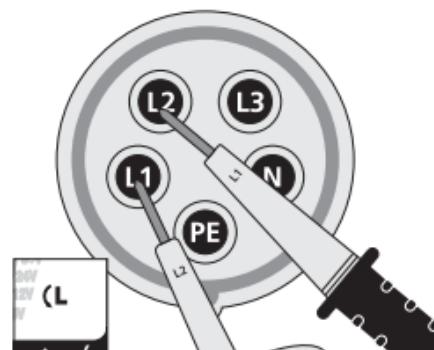

Als het symbool **L** (7) op het display verschijnt, is de waarschijnlijke fase L1 de daadwerkelijke fase L2 en de waarschijnlijke fase L2 de daadwerkelijke fase L1.



Bij de controleproef met verwisselde testpunten moet het tegenovergestelde symbool branden.

## 6 Zaklamp

Houd de toets 10 ingedrukt om de zaklamp in te schakelen. Het licht schakelt automatisch uit, zodra de toets weer wordt losgelaten.

## 7 Kalibratie

De spanningstester moet regelmatig gekalibreerd en gecontroleerd worden om de nauwkeurigheid van de meetresultaten te kunnen waarborgen. Wij adviseren, het apparaat een keer per jaar te kalibreren.

### EU-bepalingen en afvoer

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde normen voor het vrije goederenverkeer binnen de EU.

Dit product is een elektrisch apparaat en moet volgens de Europese richtlijn voor oude elektrische en elektronische apparatuur gescheiden verzameld en afgevoerd worden.



Verdere veiligheids- en aanvullende instructies onder:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)

## Technische gegevens

Spanningsbereik	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
LC-display / resolutie	3,5 posities, 1.999 digits / 1 V AC/DC
Tolerantie	-30 %...0 % van de afleeswaarde
Tolerantie num. weergave	V DC: +1.0% of reading +3 digit V AC: +1.5% of reading +5 digit
Spanningsherkenning	automatisch
Polariteitsherkenning	over het complete bereik
Bereiksherkenning	automatisch
Aanspreekijd	2 - 3 seconden
Frequentiebereik	50/60Hz
Piekstroom (AC/DC)	<=(3mA/2,5mA)
Inschakelduur	ED = 30s / 10 min.

## Eenpolige fasetest

Spanningsbereik	100 ... 690 V AC
Frequentiebereik	50/60 Hz

## Doorgangstest

Weerstandsbereik	< 300 kΩ
Controlestroom	<5µA
Overspanningsbeveiliging	690 V AC/DC

## Weergave van de draaiveldrichting

Spanningsbereik (leds)	100 ... 400V
Frequenzbereich	50/60Hz
Voeding	2 x 1,5 V type AAA, LR03. akali
Arbeidstemperatuur	-10 °C ... 55 °C
Vochtigheid	max. 85 % relatieve luchtvochtigheid
Overspanningscategorie	CAT II 1.000 V met veiligheidskap: CAT III - 1.000 V / CAT IV 600 V
Verontreinigingsgraad	2
Beschermingsklasse	IP 64
Gewicht	230 g
Controlenormen	EN 61243-3; EN 61326

Technische veranderingen voorbehouden. 12.11.



Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte „Garantioplysninger og supplerende anvisninger“ grundigt igennem. Følg de heri indeholdte instrukser. Opbevar disse dokumenter omhyggeligt.

## Funktion/anvendelse

Spændings- og gennemgangstester til automatisk måling af veksel- (AC) og jævnspændinger (DC). Med apparatet kan man udføre en enfasetest og en drejefelttest (fasefølgetest) med angivelse af faseretning. Visningen sker via et LED-display og et akustisk signal.

## Sikkerhedsanvisninger

- Apparatet må kun bruges til det tiltænkte anvendelsesformål inden for de givne specifikationer.
- Inden hver måling skal man sikre sig, at både det område, der skal testes (fx en ledning), og testapparatet er i fejfri stand. Apparatet skal testes på kendte spændingskilder (fx 230V-stik til AC-test eller bilbatteri til DC-test). Apparatet må ikke anvendes længere, hvis en eller flere funktioner svigter.
- Ved omgang med spændinger højere end 25V AC eller 60V DC skal der udvises særlig forsigtighed. Ved berøring af de elektriske ledninger er der allerede ved disse spændinger livsfare pga. elektrisk stød. Vær særlig forsiktig, når 50V-lysdioden lyser.
- Apparatet må ikke anvendes i omgivelser, der er belastet af elektrisk ledende partikler, eller hvor der forekommer midlertidig elektrisk ledningsevne pga. fugtighed (fx pga. Kondensering).
- Hvis apparatet er blevet fugtigt eller påført andre elektrisk ledende restprodukter, må der ikke arbejdes under spænding. Fra og med en spænding på 25V AC eller 60V DC er der ekstra stor fare for livsfarlige stød pga. fugten. Apparatet skal rengøres og tørres inden ibrugtagning. Ved brug udendørs må apparatet kun anvendes under egnede vejrforhold og/eller ved brug af passende beskyttelsesforanstaltninger.
- Målinger i farlig nærhed af elektriske anlæg må ikke udføres alene og kun efter anvisning af en ansvarlig elfagmand.
- Apparatet skal adskilles fysisk fra alle strømkilder, inden der åbnes for batterirumsdækslet.

- Apparatet må ikke være sluttet til spændinger i mere end 30 sekunder ad gangen.
- Apparatet må kun holdes i grebene. Man må ikke røre ved målespidserne under målingen.
- Sørg så vidt muligt for aldrig at arbejde alene.
- Apparatet må kun anvendes i den rigtige overspændings-kategori (uden beskyttelseshætte CAT II 1000 V; med beskyttelseshætte CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Symboler



Advarsel mod farlig elektrisk spænding:  
Unbeskyttede, spændingsførende komponenter  
i husets indre kan være tilstrækkeligt farlige  
til at udsætte personer for risiko for elektrisk  
stød.



Advarsel mod farligt sted




Beskyttelseskasse II: Prøveapparatet har  
forstærket eller dobbelt isolering.


**CAT II** Overspændingskategori II: Enfasede forbrugere, som sluttet til normale stikkontakter; fx: Husholdningsapparater, bærbare værktøjer.

**CAT III** Overspændingskategori III: Driftsmidler i faste installationer og i tilfælde, hvor der stilles særlige krav til driftsmidernes pålidelighed og tilgængelighed, fx kontakter i faste installationer og apparater til industriel brug med varig tilslutning til den faste installation.

**CAT IV** Overspændingskategori IV: Apparater til anvendelse på eller i nærheden af forsyningen af den elektriske installation i bygninger, nærmere bestemt fra hovedfordelingen i retning af lysnettet, fx elmålere, overbelastningssikringer (HFI-relæer) og rundstyringsapparater (‘ripple control’).

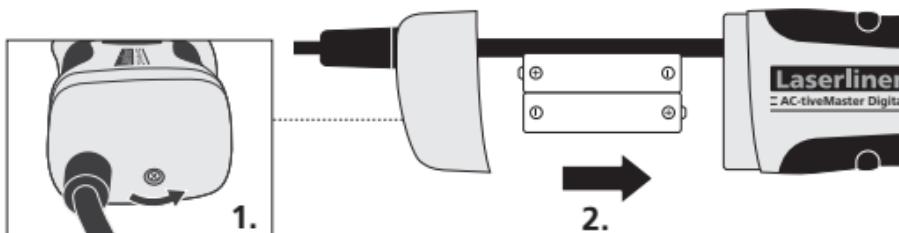**1 Indsættelse af batterier**

Apparatet er klar til brug, så snart batterierne er indsat. Apparatet har ingen separat Tænd/Sluk-kontakt og er dermed altid aktivt. Fra og med en målespænding på 50V kan apparatet også arbejde uden batteri i nøddrift.

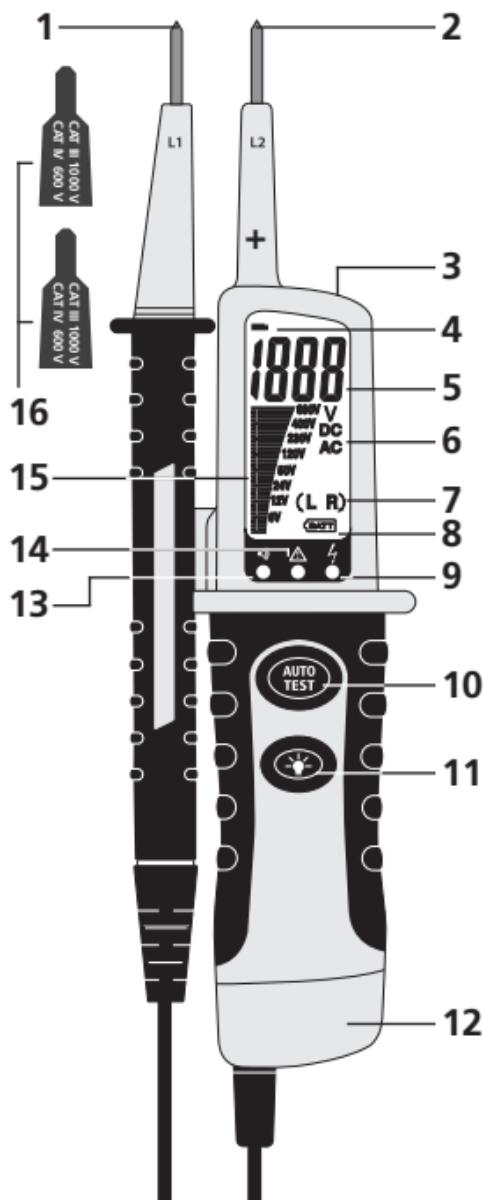

- 1 Målespids -
- 2 Målespids +
- 3 Lommelygte
- 4 Polaritetsindikator
- 5 Numerisk visning
- 6 Spændingstype AC/DC
- 7 Fasefølge venstre / højre
- 8 Batteriladning lav
- 9 LED-faseindikator enpolet spændingstest
- 10 Selvtest
- 11 Lommelygte tænd/sluk
- 12 Batterirum
- 13 LED-gennemgangstest
- 14 Spændingsadvarsel > 50 V
- 15 Søjlediagram-display
- 16 Beskyttelseshætter CAT III - 1000V / CAT IV - 600V


## 2 Funktionstest / selvtest

- Afprøv spændingstesteren på kendte spændingskilder
- Tilslut målespids (1) og (2). LED for gennemgangstesten (13) lyser, og der lyder et signal.
- Tryk på knappen „AUTOTEST“. Ved vellykket test lyser LED'en for gennemgangstesten (13), alle søjlediagrammets segmenter lyser, og der lyder et signal.

## 3 Spændingstest



For at opnå beskyttelsesklasse CAT III 1000 V eller CAT IV 600 V skal de medfølgende beskyttelseshætter sættes på målespidserne.

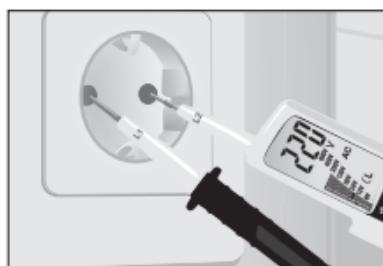

Man tager basisapparatet (+) i sin højre hånd og den 2. testspids (-) i sin venstre hånd. Herefter sætter man målespidserne til de kontakter, der skal testes (fx ledning, stikforbindelse, osv.).

- Spændingstesteren er automatisk aktiv fra en spænding  $> 4,5 \text{ V}$  og viser den målte spænding både numerisk og som søjlediagram.

## 4 Enpolet fasetest


- Bring målespidsen L2 i kontakt med den ledning, der skal testes; L1 anvendes ikke til målingen. Hvis der er en vekselspænding i ledningen, lyser LED'en (9).
- Den enpoede fasetest er kun mulig, hvis de isatte batterier er i god stand.
- Den enpoede fasetest kan udføres fra og med en vekselspænding på ca. 100VAC.
- Når man bestemmer faseledningen (yderlederen) ved hjælp af den enpoede fasetest, kan visningsfunktionen påvirkes under visse forhold (fx ved isolerende kropsværnemidler eller på isolerede lokaliteter).



Den enpoede fasetest er ikke beregnet til test for spændingsfri tilstand („spændingsfrihed“). Til dette formål kræves den topoede fasetest.


## 5 Bestemmelse af fasefølge

Højredrejefelt

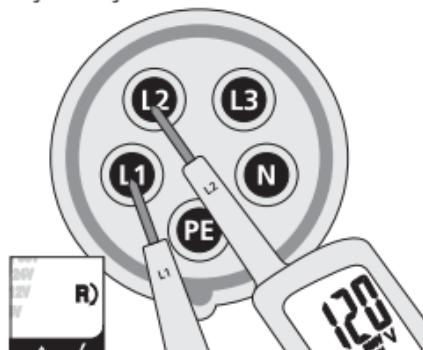

Lyser symbolet **R** (7) på displayet, er den formodede fase L1 den faktiske fase L1 og den formodede fase L2 den faktiske fase L2.

Venstdrejefelt

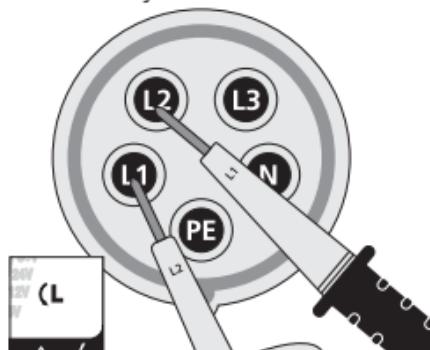

Lyser symbolet **L** (7) på displayet, er den formodede fase L1 den faktiske fase L2 og den formodede fase L2 den faktiske fase L1.



Ved kontraprøven med ombyttede prøvespidser skal det modsatte symbol lyse.

## 6 Lommelygte

Man tænder lommelygten ved at holde knappen 10 inde. Lygten slukker automatisk igen, så snart knappen slippes.

## 7 Kalibrering

Spændingstesteren skal regelmæssigt kalibreres og afprøves for at sikre, at måleresultaterne er nøjagtige. Vi anbefaler et kalibreringsinterval på et år.

### EU-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for fri vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamlies og bortskaffes separat i henhold til EF-direktivet for (brugte) elapparater.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



## Tekniske data

Spændingsområde	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
LC-display / opløsning	3,5 cifre, max visning: 1999 / 1 V AC/DC
Tolerance	-30%...0% af aflæsningsværdien
Tolerance num. visning	V DC: +1,0% af måletal +3 cifre V AC: +1,5% af måletal +5 cifre
Spændingsdetektering	automatisk
Polaritetsdetektering	totalt område
områdedetektering	automatisk
Responstid	2-3 sekunder
Frekvensområde	50/60Hz
Spidsstrøm (AC/DC)	<=(3 mA / 2,5 mA)
Brugstid	ED = 30s / 10 min.

## Enpolet fasetest

Spændingsområde	100 ... 690 V AC
Frekvensområde	50/60 Hz

## Gennemgangstest

Modstandsområde	< 300 kΩ
Teststrøm	<5µA
Overspændingsbeskyttelse	690 V AC/DC

## Visning af fasefølge

Spændingsområde (LED'er)	100 ... 400V
Frekvensområde	50/60Hz
Strømforsyning	2 x 1,5 type AAA, LR03, alkali
Arbejdstemperatur	-10°C ... 55°C
Fugtighed	max 85% relativ luftfugtighed
Overspændingskategori	CAT II 1000 V med beskyttelseshætte: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Tilsmudsningsgrad	2
Beskyttelsesmåde	IP 64
Vægt	230 g
Testnormer	EN 61243-3; EN 61326

Forbehold for tekniske ændringer. 12.11.



Lisez entièrement le mode d'emploi et le carnet ci-joint „Remarques supplémentaires et concernant la garantie“ cijointes. Suivez les instructions mentionnées ici. Conservez ces informations en lieu sûr.

## Fonction/Utilisation

Testeur de tension et de passage pour mesurer automatiquement les tensions alternatives (CA) et continues (CC). Cet instrument permet d'effectuer un test d'une phase unique et un test du champ magnétique rotatif avec affichage de la direction de la phase. L'affichage a lieu via un écran à DEL et un signal sonore.

## Consignes de sécurité

- Utiliser uniquement l'instrument pour l'emploi prévu dans le cadre des spécifications.
- S'assurer avant toute mesure que la zone à contrôler (par ex. la ligne) et que l'instrument de contrôle sont en parfait état. Tester l'instrument aux sources de tension connues (par ex. une prise de 230 V pour le contrôle du courant alternatif ou à la batterie pour le contrôle du courant continu). Ne plus utiliser l'instrument lorsqu'une ou plusieurs fonctions ne fonctionne(nt) plus.
- Il convient d'être particulièrement prudent en cas de tensions supérieures à 25 V CA ou 60 V CC. Un contact des conducteurs électriques à ces tensions présente un risque de décharges électriques mortelles. Être particulièrement prudent lorsque la diode éltctroluminescente de 50 V s'allume.
- Ne pas utiliser l'instrument dans des environnements chargés de particules conductrices ni dans ceux où il se produit une conductibilité passagère en raison de l'humidité apparue (par ex. à cause de la condensation).
- Si l'instrument est recouvert d'humidité ou d'autres résidus conducteurs, il est interdit de travailler sous tension. À partir d'une tension de 25 V CA ou 60 V CC, il y a des risques plus élevés d'être exposé(e) à des décharges électriques mortelles en cas d'humidité. Nettoyer et sécher l'instrument avant toute utilisation. Faire attention lors de l'utilisation à l'extérieur à n'utiliser l'appareil que dans les conditions météorologiques adéquates et/ou en prenant les mesures de sécurité appropriées.
- N'effectuer pas tout seul des mesures à proximité dangereuse des installations électriques et seulement après avoir reçu les instructions adéquates d'un électricien spécialisé responsable.

- Débrancher l'instrument de toutes les sources de courant avant d'ouvrir le couvercle du compartiment des piles.
- L'instrument ne doit pas être en contact pendant plus de 30 secondes avec les tensions.
- Ne tenir l'instrument qu'au niveau des poignées. Ne pas toucher les pointes de mesure pendant la mesure.
- Dans la mesure du possible, ne pas travailler seul.
- Utiliser l'instrument uniquement à la catégorie de surtension adéquate (sans capuchon de protection CAT II 1000 V ; avec le capuchon de protection CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Symboles



Avertissement de la présence d'une tension électrique dangereuse : À cause de composants non protégés et sous tension à l'intérieur du boîtier, il peut y avoir un danger suffisant d'exposition des personnes au risque d'une décharge électrique.



Avertissement d'un endroit à risque



Classe de protection II : L'appareil de contrôle dispose d'une isolation renforcée ou double.

### CAT II


Catégorie de surtension II : consommables monophasés branchés sur des prises de courants classiques ; par ex. : appareils ménagers, outils portables.

### CAT III


Catégorie de surtension III : Moyen d'exploitation dans des installations fixes et pour les cas qui ont des exigences particulières au niveau de la fiabilité et de la disponibilité des moyens d'exploitation, par ex. des interrupteurs dans des installations fixes et des appareils pour l'utilisation industrielle avec un raccordement permanent à l'installation fixe.

### CAT IV

Catégorie de surtension IV : appareils destinés à être utilisés sur ou à proximité de la ligne d'alimentation dans l'installation électrique dans des immeubles et certes à partir de la distribution générale en direction du réseau par ex. dans les compteurs d'électricité, les disjoncteurs de protection à maximum et les télécommandes centralisées.

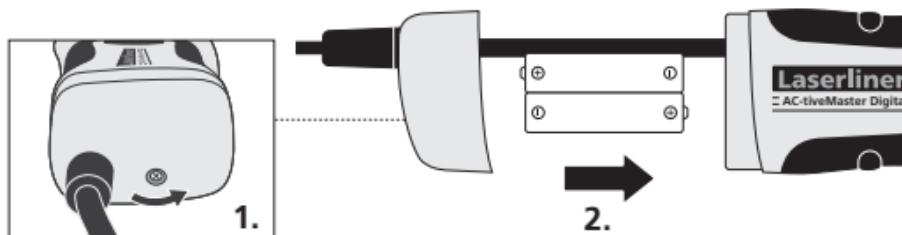**1 Mise en place des piles**

L'appareil est immédiatement opérationnel après avoir mis les piles en place. Il ne dispose pas d'un interrupteur Marche/Arrêt séparé et est ainsi toujours activé. L'instrument fonctionne en mode de secours également sans pile à partir d'une tension mesurée de 50 V.

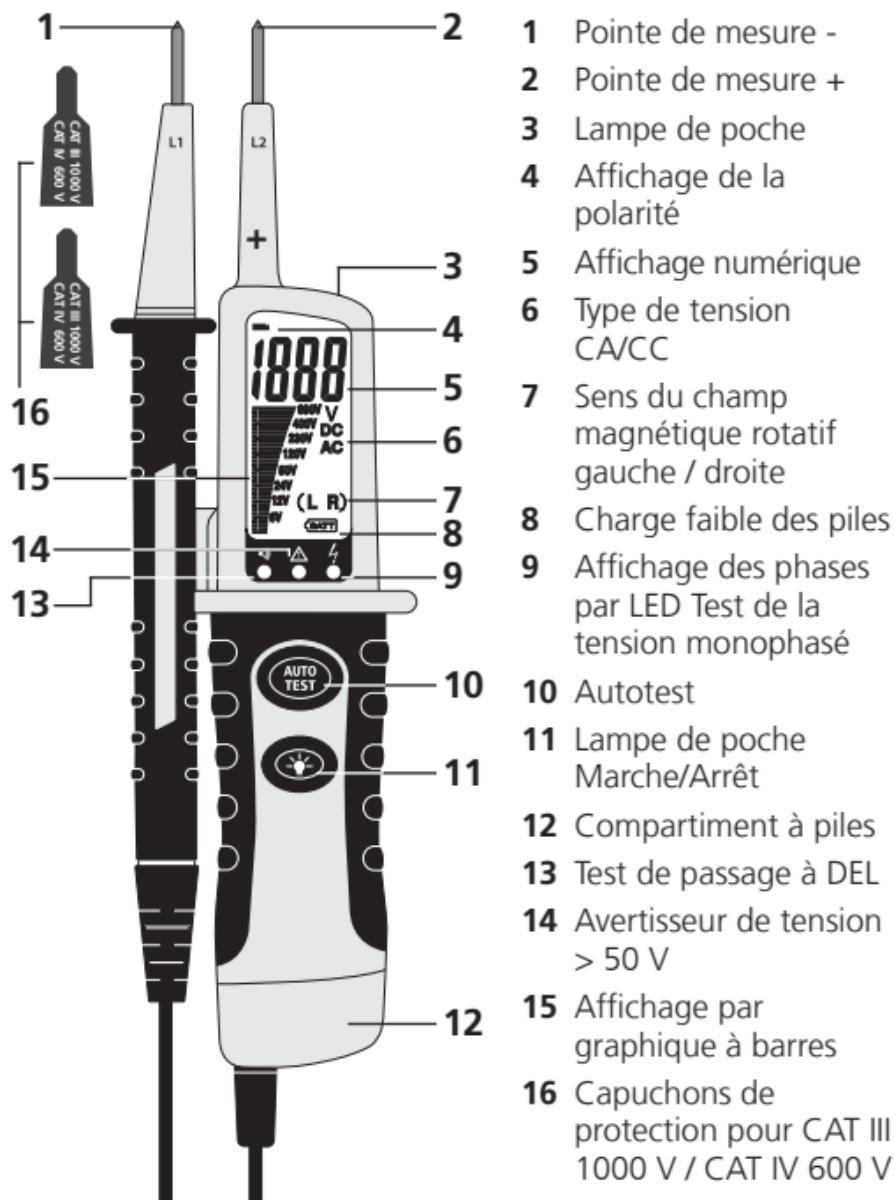


## 2 Test de fonctionnement / Autotest

- Tester l'instrument de tension aux sources de tension connues
- Relier les pointes de mesure (1) et (2). La DEL du test de passage (13) est allumée et un signal retentit.
- Appuyer sur la touche „AUTOTEST“. Si le test est couronné de succès, la DEL du test de passage (13) s'allume, tous les segments de l'affichage par graphique à barres apparaissent et un signal retentit.

## 3 Contrôle de la tension



Pour obtenir la catégorie de protection CAT III 1000 V ou CAT IV 600 V, il est nécessaire de fixer les capuchons de protection ci-joints sur les pointes de mesure.

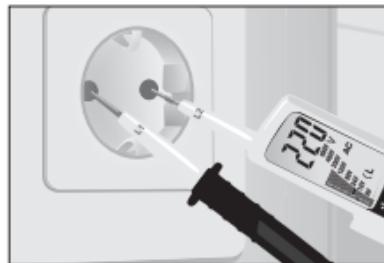

Prendre l'appareil de base (+) dans la main droite et la deuxième pointe de contrôle (-) dans la main gauche. Amener maintenant les pointes de mesure aux contacts à contrôler (par ex. ligne, prise, etc.).

- Le testeur de tension est automatiquement activé à partir d'une tension > 4,5 V et indique la tension mesurée sous forme numérique et d'un graphique à barres.

## 4 Contrôle unipolaire de la phase


- Établir le contact entre la pointe de mesure L2 et le conducteur à tester, L1 reste libre pendant la mesure. En cas de tension alternative au conducteur, la DEL (9) s'allume.
- Le contrôle unipolaire de la phase est uniquement possible lorsque les piles ont été introduites dans l'instrument et lorsque ces dernières sont en bon état.
- Il est possible d'effectuer le contrôle unipolaire à partir d'une tension alternative d'env. 100 V CA.
- Lors de la détermination du conducteur extérieur au moyen du contrôle unipolaire de la phase, il est possible que certaines conditions (par ex. en cas de moyens de protection des personnes ou à des emplacements isolés) exercent une influence sur la fonction d'affichage.



Le contrôle unipolaire de la phase ne convient pas au contrôle l'absence de tension. Il faut, pour cela, utiliser le contrôle bipolaire de la phase.


## 5 Détermination du sens du champ magnétique rotatif

Champ à rotation à droite

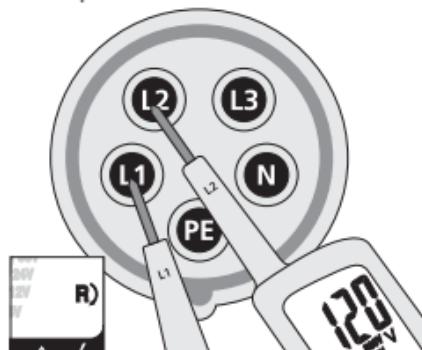

Si le symbole **R** (7) s'affiche à l'écran, la phase présumée L1 est la phase véritable L1 et la phase présumée L2 est la véritable phase L2.

Champ à rotation à gauche

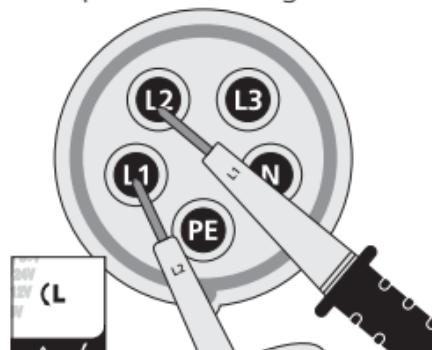

Si le symbole **L** (7) s'affiche à l'écran, la phase présumée L1 est la phase véritable L2 et la phase présumée L2 est la véritable phase L1.



Le symbole contraire doit s'allumer lors du contre-essai avec des pointes de contrôle interverties.

## 6 Lampe de poche

Maintenir la touche 10 enfoncée pour allumer la lampe de poche. La lampe s'éteint automatiquement dès que l'on relâche la touche.

## 7 Calibrage

Il est nécessaire de calibrer et de contrôler régulièrement le testeur de tension afin de garantir la précision des résultats de la mesure. Nous recommandons de procéder une fois par an à un calibrage.

### Réglementation UE et élimination des déchets

L'appareil est conforme à toutes les normes nécessaires pour la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne.

Ce produit est un appareil électrique et doit donc faire l'objet d'une collecte et d'une mise au rebut sélectives conformément à la directive européenne sur les anciens appareils électriques et électroniques (directive DEEE).



Autres remarques complémentaires et consignes de sécurité sur [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)

## Caractéristiques techniques

Plage de tension	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V CA/CC
Affichage à cristaux liquides / Résolution	3,5 positions, 1999 chiffres / 1 V CA/CC
Tolérance	-30 % à 0 % de la valeur lue
Tolérance de l'affichage numérique	V CC : +1,0 % de la valeur lue +3 chiffres V CA : +1,5 % de la valeur lue +5 chiffres
Identification de la tension	automatique
Identification de la polarité	sur toute la plage
Identification de la plage	automatique
Temps de réponse	2 à 3 secondes
Plage des fréquences	50/60Hz
Courant de crête (CA/CC)	<=(3 mA/2,5 mA)
Durée de mise en circuit	ED = 30 s / 10 min

## Contrôle unipolaire de la phase

Plage de tension	100 ... 690 V CA
Plage des fréquences	50/60 Hz

## Contrôle du passage

Plage de résistance	< 300 kΩ
Courant d'essai	<5µA
Coupe-circuit de surtension	690 V AC/DC

## Affichage du sens du champ magnétique rotatif

Plage de tension (DEL)	100 ... 400V
Plage des fréquences	50/60Hz
Alimentation électrique	2 piles de 1,5 du type AAA, LR03, alcalines
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C
Humidité	au maximum 85 % d'humidité relative
Catégorie de surtension	CAT II 1000 V avec capuchon de protection : CAT III - 1000 V / CAT IV - 600 V
Degré d'encrassement	2
Type de protection	IP 64
Poids	230 g
Normes d'essai	EN 61243-3; EN 61326

Sous réserve de modifications techniques. 12.11.



Lea atentamente las instrucciones de uso y el pliego adjunto „Garantía e información complementaria“. Siga las instrucciones indicadas en ellas. Guarde bien esta documentación.

## Funcionamiento y uso

Comprobador de tensión y de paso para mediciones automáticas de tensiones alternas (AC) y continuas (DC). Este aparato es apto para realizar pruebas de fase en un polo y de campo giratorio con indicación del sentido de fase. La indicación se efectúa a través de una serie de LEDs y una señal acústica.

## Instrucciones de seguridad

- Utilice el aparato únicamente para los usos previstos dentro de las especificaciones.
- Antes de cada medición asegúrese de que la zona a comprobar (p. ej. cable) y el aparato están en perfecto estado. Pruebe el aparato en puntos de tensión conocidos (p. ej. enchufe de 230 V para la comprobación AC y la batería del coche para la comprobación DC). No se puede seguir utilizando el aparato cuando falla alguna función.
- Cuando se trabaje con tensiones superiores a 25V AC o bien 60V DC es muy importante trabajar con especial precaución. El contacto con los conductores eléctricos bajo esas tensiones supone riesgo de descarga eléctrica ya mortal. Trabaje con especial precaución cuando se encienda el diodo luminoso de 50 V.
- No utilice el aparato en entornos contaminados con partículas conductoras o en los que se produzca una conductividad pasajera debido a la presencia de humedad (p. ej. por condensación).
- No se puede poner el aparato bajo tensión cuando haya sido salpicado con humedad u otras sustancias conductoras. A partir de una tensión de 25V AC o de 60V DC el riesgo de descargas eléctricas mortales por humedad es muy superior. Limpie y seque el aparato antes de utilizarlo. Cuando utilice el aparato al aire libre procure que sea usado bajo las condiciones meteorológicas adecuadas o con las medidas de protección correspondientes.
- No realice las mediciones cerca de equipos eléctricos peligrosos en solitario y siga siempre las medidas de un técnico electricista responsable.

- Antes de abrir la tapa del compartimento de la batería es imprescindible desconectar el aparato de todas las fuentes de corriente.
- El aparato no puede estar en contacto con la tensión más de 30 segundos.
- Agarre el aparato únicamente por los mangos. No se puede tocar las puntas durante las mediciones.
- Si es posible no trabaje nunca sólo.
- Utilizar el aparato únicamente en la categoría de sobretensión correcta (sin tapa de protección CAT II 1000 V; con tapa de protección CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Símbolos



Aviso de tensión eléctrica peligrosa: Los componentes conductores de tensión no protegidos en el interior de la carcasa pueden representar riesgo suficiente para exponer a las personas a una descarga eléctrica.




Aviso ante un punto de peligro




Clase de protección II: el comprobador dispone de aislamiento reforzado o doble.

<b>CAT II</b>	Categoría de sobretensión II: Consumidores monofásicos, que se conectan a enchufes normales, p. ej.: electrodomésticos, herramientas portátiles.
<b>CAT III</b>	Categoría de sobretensión III: medios de producción en instalaciones fijas y los casos en los que se exigen requisitos especiales de seguridad y disponibilidad de los medios, como son interruptores en instalaciones fijas y aparatos de uso industrial con conexión permanente a la instalación fija.
<b>CAT IV</b>	Categoría de sobretensión IV: aparatos previstos para el empleo cerca de la alimentación de las instalaciones eléctricas de edificios, desde el distribuidor principal hacia la red, por ejemplo contadores de electricidad, disyuntores de sobrecorriente y equipos de telecontrol.

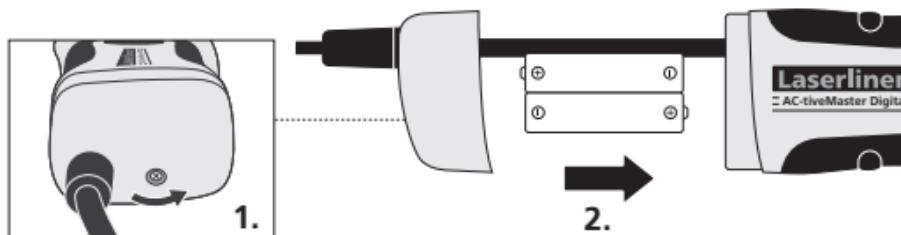**1 Colocación de las pilas**

El aparato está preparado para funcionar directamente después de colocarle las pilas. No dispone de interruptor de encendido y apagado, por lo que siempre está activo. A partir de una tensión de medición de 50 V el aparato trabaja en el modo de emergencia también sin batería.

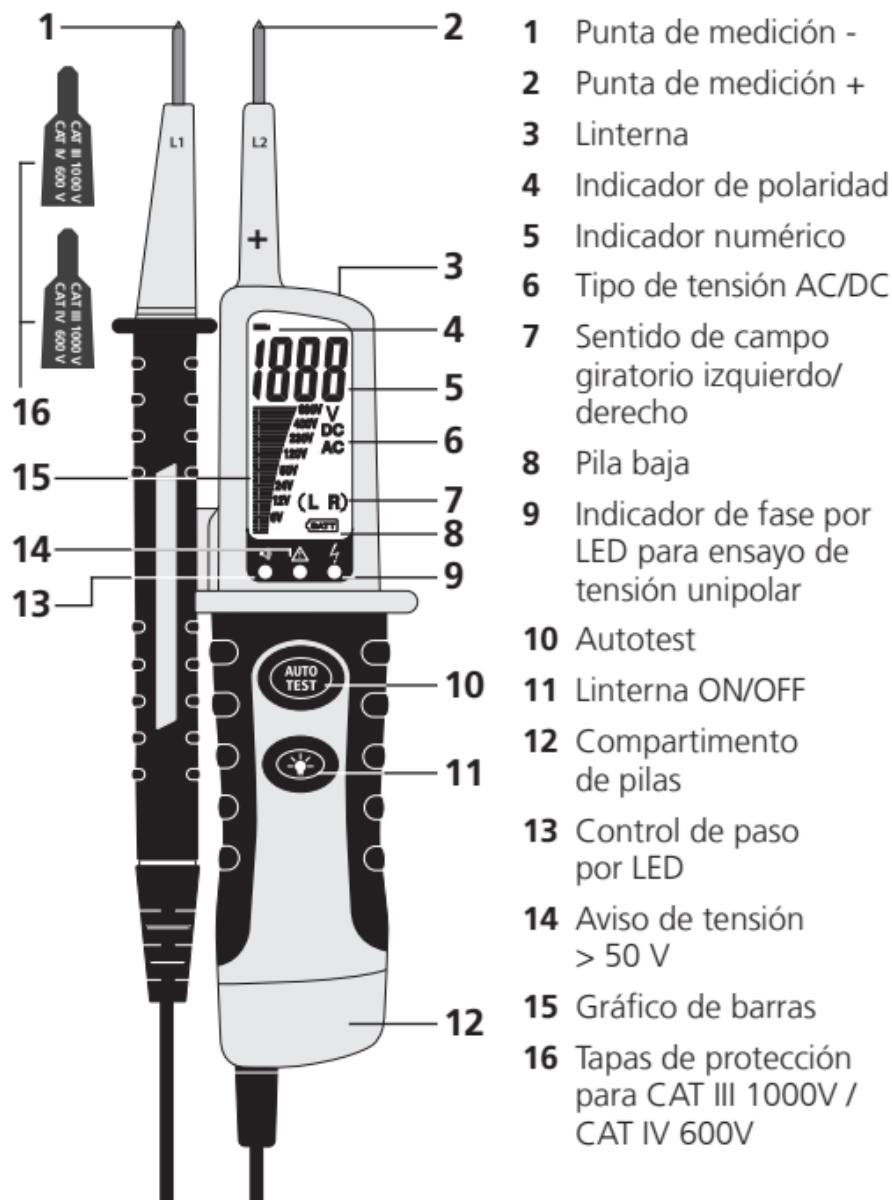

## 2 Control de funcionamiento y autotest

- Pruebe el funcionamiento del comprobador en una fuente de tensión conocida.
- Conecte las puntas de medición (1) y (2). El LED para la prueba de paso (13) se enciende y suena una señal acústica.
- Pulse el botón „AUTOTEST“. Si el resultado de la prueba es correcto se enciende el LED del control de paso (13), todos los segmentos del gráfico de barras y se emite una señal acústica.

## 3 Comprobación de tensión



Para cumplir con las clases de protección CAT III 1000 V o CAT IV 600 V es necesario colocar las tapas de protección adjuntas en las puntas de medición.



Tome el aparato básico (+) en la mano derecha y la segunda punta de comprobación (-) en la mano izquierda. Aplique las puntas de medición en los contactos a comprobar (p. ej. cables, enchufes, etc.).

- El comprobador de tensión se activa automáticamente a partir de una tensión > 4,5 V , indicando la tensión medida en cifras y como gráfico de barras.

## 4 Comprobación de fase en un polo


- Ponga la punta de medición L2 en contacto con el conductor a comprobar, L1 permanece libre durante la medición. Cuando por el conductor pasa tensión alterna se enciende el LED (9).
- La comprobación de fase en un polo sólo es posible con las pilas colocadas y en buen estado.
- El control de fase de un polo puede ser ejecutada a partir de una tensión alterna de 100VAC aproximadamente.
- En la determinación del conductor exterior mediante la comprobación de fase en un polo pueden darse alteraciones en la indicación del resultado por determinadas condiciones (p. ej. protectores aislantes para el cuerpo o puntos aislados).



La comprobación de fase en un polo no es un método apto para verificar la ausencia de tensión. Para ello se requiere la comprobación de fase en dos polos.


## 5 Determinación del sentido del campo giratorio

Campo giratorio a la derecha

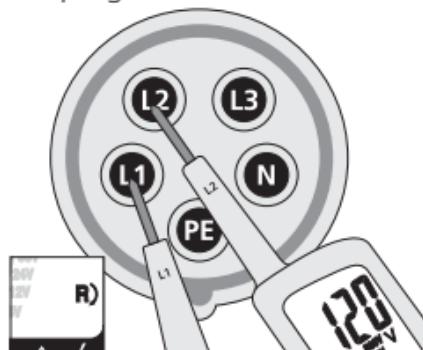

El símbolo **R** (7) en la pantalla indica que la supuesta fase L1 es realmente la fase L1 y la supuesta fase L2 es realmente la fase L2.

Campo giratorio a la izquierda

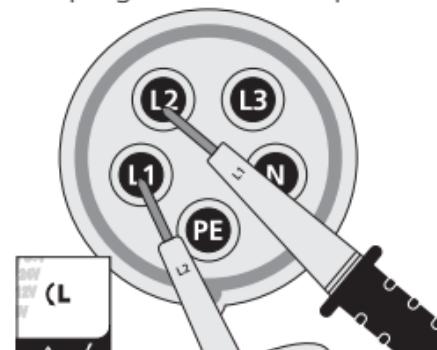

El símbolo **L** (7) en la pantalla indica que la supuesta fase L1 es en realidad la fase L2 y la supuesta fase L2 es en realidad la fase L1.



Si se realiza una prueba contraria, con las puntas cambiadas, tiene que encenderse el símbolo contrario.

## 6 Linterna

Para encender la linterna mantenga pulsado el botón 10. La luz se apaga automáticamente de nuevo al soltar el botón.

## 7 Calibración

El comprobador de tensión tiene que ser calibrado y verificado con regularidad para poder garantizar la precisión en los resultados de medición. Se recomienda un intervalo de calibración de un año.

### Disposiciones europeas y eliminación

El aparato cumple todas las normas requeridas para el libre tráfico de mercancías en la UE.

Se trata de un aparato eléctrico, por lo que debe ser recogido y eliminado por separado conforme a la directiva europea relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados.



Más información detallada y de seguridad en:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)

## Datos técnicos

Rango de tensión	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
Pantalla LC / resolución	3,5 posiciones, 1999 dígitos / 1 V AC/DC
Tolerancia	-30%...0% del valor de lectura
Indicación de tolerancia num.	V DC: +1.0% of reading +3 digit V AC: +1.5% of reading +5 digit
Detección de tensión	automática
Detección de polaridad	todo el rango
Detección de rango	automática
Tiempo de respuesta	2-3 segundos
Rango de frecuencias	50/60Hz
Corriente punta (AC/DC)	<=(3mA/2.5mA)
Tiempo de conexión	ED = 30s / 10 min.

## Comprobación de fase en un polo

Rango de tensión	100 ... 690 V AC
Rango de frecuencias	50/60Hz

## Comprobación de paso

Rango de resistencias	< 300 kΩ
Corriente de prueba	<5µA
Protección contra sobretensiones	690 V AC/DC

## Indicación del sentido de campo giratorio

Rango de tensión (LED's)	100 ... 400V
Rango de frecuencias	50/60Hz
Alimentación	2 pilas de 1,5 tipo AAA, LR03, alcalinas
Temperatura de trabajo	-10°C ... 55°C
Humedad	humedad relativa del aire máx. 85%
Categoría de sobretensión	CAT II 1000 V con tapa de protección: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Grado de suciedad	2
Tipo de protección	IP 64
Peso	230 g
Normas de control	EN 61243-3; EN 61326

Sujeto a modificaciones técnicas. 12.11.



Leggere completamente le istruzioni per l'opuscolo allegato „Indicazioni aggiuntive e di garanzia“. Attenersi alle indicazioni ivi riportate. Conservare con cura questa documentazione.

## Funzione/Utilizzo

Tester di tensione e di continuità per la misurazione automatica di tensioni alternate (AC) e continue (DC). Con questo apparecchio si può effettuare il test della fase singola e del campo rotante con indicazione della direzione di fase. L'indicazione avviene su un display a LED e tramite l'emissione di un segnale acustico.

## Indicazioni di sicurezza

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in conformità con gli scopi previsti e nei limiti delle specificazioni.
- Prima di qualsiasi misurazione assicurarsi che l'area da controllare (p.e. la linea) e l'apparecchio siano in perfetto stato. Controllare l'apparecchio su sorgenti di tensione conosciute (p.e. prese da 230 V per il controllo della corrente alternata o la batteria della macchina per la verifica della corrente continua. Non utilizzare più l'apparecchio in caso di guasto di una o più funzioni.
- Fare particolare attenzione quando si lavora in presenza di tensioni superiori a 25V AC o 60V DC, perché il rischio di scosse elettriche letali sussiste anche al solo contatto con i conduttori elettrici. Fate particolare attenzione non appena si accende il diodo luminoso dei 50V.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti dove sono presenti particelle conduttrici o nei quali si dovesse formare conduttività temporanea a causa di umidità (p.e. dovuta a condensazione).
- Se sull'apparecchio dovessero essere presenti umidità o altri residui conduttrivi, non lo si deve utilizzare sotto tensione. Con tensioni superiori a 25V AC o 60V DC aumenta il rischio di scosse elettriche letali dovute all'umidità. Pulire e asciugare l'apparecchio prima di utilizzarlo. In caso di impiego in esterni, assicurarsi che l'apparecchio venga utilizzato solo con le corrette condizioni atmosferiche e osservando le relative misure di protezione.
- Nelle vicinanze di impianti elettrici non eseguire mai da soli le misurazioni e attenersi sempre alle indicazioni dell'elettricista specializzato responsabile.

- Prima di aprire il vano batterie, staccare l'apparecchio da qualsiasi fonte di corrente.
- L'apparecchio non deve essere appoggiato per più di 30 secondi alle tensioni.
- Afferrare l'apparecchio solo dai manici. Non toccare le punte di misura durante la misurazione.
- Se possibile, non lavorare mai da soli.
- Utilizzare l'apparecchio solo con la classe di sovratensione corretta (CAT II 1000 V senza cappuccio protettivo; CAT III 1000 V + CAT IV 600 V con cappuccio protettivo).

## Simboli



Simbolo di pericolo per tensioni elettriche: strutture non protette e sotto tensione all'interno dell'edificio potrebbero rappresentare un serio pericolo per le persone (rischio di una scosse elettriche).



Avviso di luogo pericoloso



Classe di protezione II: l'apparecchio è dotato di un isolamento doppio e rafforzato.

### CAT II

Classe di sovratensione II: utenze monofase che vengono collegate a prese normali; p.e. elettrodomestici, utensili portatili.


### CAT III

Categoria di sovratensione III: mezzi di esercizio in installazioni fisse e nei casi in cui sono richiesti requisiti particolari di affidabilità e disponibilità degli stessi, p.e. interruttori in installazioni fisse e apparecchi per impiego industriale con attacco continuo all'installazione fissa.


### CAT IV

Categoria di sovratensione IV: apparecchi per l'uso nelle vicinanze o direttamente sull'alimentazione dell'impianto elettrico presente nell'edificio e, più precisamente, dalla distribuzione principale verso la rete, come p.e. contatore di elettricità e interruttore di protezione da sovraccorrente.

## 1 Inserimento delle batterie

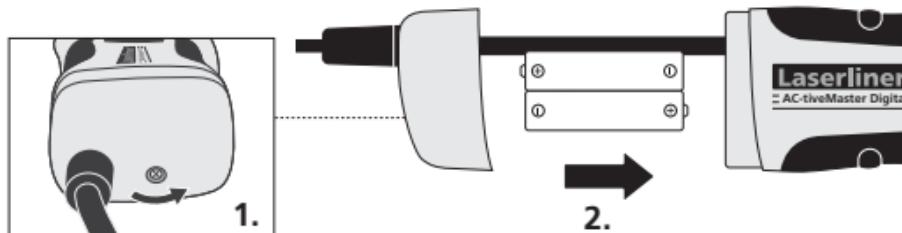

L'apparecchio è subito pronto per l'uso dopo che sono state inserite le batterie e, poiché non ha un interruttore di accensione/spegnimento, è anche sempre attivo. A partire da una tensione di misura di 50V, l'apparecchio non ha nemmeno bisogno della batteria quando è azionato il funzionamento di emergenza.

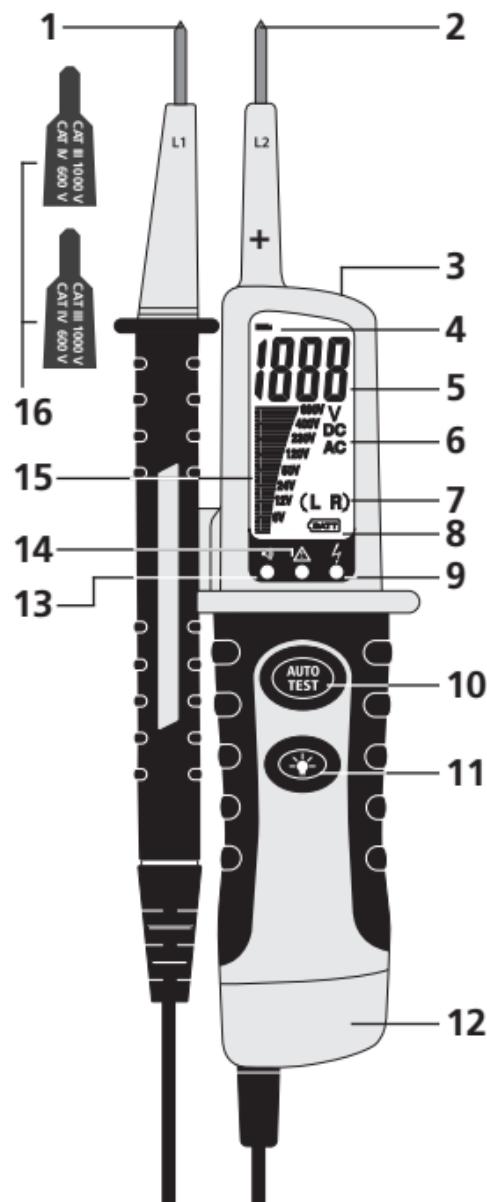

- 1 Punta di misura -
- 2 Punta di misura +
- 3 Mitorcia
- 4 Indicatore di polarità
- 5 Indicatore numerico
- 6 Tipo di tensione AC/DC
- 7 Direzione campo rotante a sinistra/ destra
- 8 Batteria quasi scarica
- 9 LED indicatore di fase, test di tensione unipolare
- 10 Autotest
- 11 Torgia ON/OFF
- 12 Vano batterie
- 13 LED prova di continuità
- 14 Avviso di tensione > 50 V
- 15 Iistogramma a barre
- 16 Cappucci protettivi per CAT III 1000 V / CAT IV 600 V


## 2 Verifica del funzionamento / Autotest

- Verificare il funzionamento del tester di tensione su sorgenti di tensione conosciute
- Collegare le punte di misura (1) e (2). Il LED per la prova di continuità (13) si accende e viene emesso un segnale acustico.
- Premere il tasto „AUTOTEST“. A test riuscito si illumina il LED della prova di continuità (13), tutti i segmenti dell'istogramma e viene emesso un segnale acustico.

## 3 Verifica della tensione



Per raggiungere la classe di protezione CAT III 1000 V o CAT IV 600 V, devono essere messi i cappucci allegati sulle punte di misura.

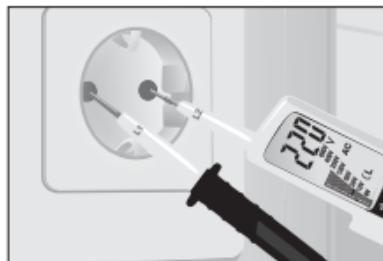

Afferrare l'apparecchio base (+) con la mano destra e la seconda punta di prova (-) con la mano sinistra. Portate le punte sui contatti che devono essere controllati (p.e. linee, prese, ecc.).

- Per raggiungere la classe di protezione CAT III 1000 V o CAT IV 600 V, devono essere messi i cappucci allegati sulle punte di misura.

## 4 Prova di fase unipolare


- Con la punta di misura L2 create il contatto con il conduttore da verificare, L1 rimane libera durante la misurazione. Se è presente una tensione alternata sul conduttore, si illumina il LED (9).
- La prova di fase unipolare è possibile solo se nell'apparecchio sono state inserite batterie in buono stato.
- Si può eseguire la prova di fase unipolare con tensioni alternate a partire da circa 100VAC.
- Durante il rilevamento del conduttore esterno con prova di fase unipolare, la funzione di visualizzazione può essere compromessa da determinate circostanze (per esempio da dispositivi isolanti di protezione personale o da siti isolati).



La prova di fase unipolare non è adatta a verificare l'assenza di tensione. Per tale scopo è necessaria la prova di fase bipolare.


## 5 Determinazione della direzione del campo rotante

Campo rotante destro

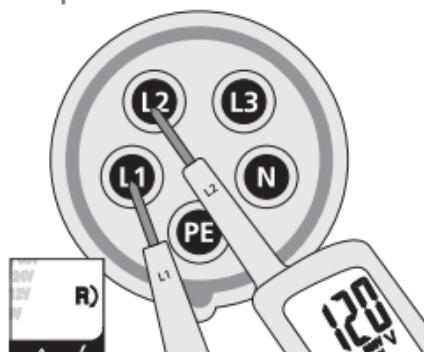

Se viene visualizzato a display il simbolo **R** (7), la presunta fase L1 è la reale fase L1 e la presunta fase L2 è la reale fase L2.

Campo rotante sinistro

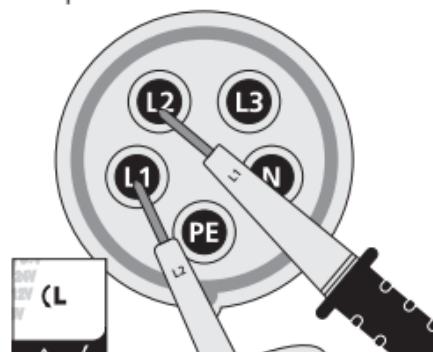

Se viene visualizzato a display il simbolo **L** (7), la presunta fase L1 è la reale fase L2 e la presunta fase L2 è la reale fase L1.



Nella contropreva con punte scambiate, deve illuminarsi il simbolo opposto.

## 6 Mitorcia elettrica

Per accendere la minitorcia tenere premuto il tasto 10. La luce si spegne non appena si smette di fare pressione sul tasto.

## 7 Calibrazione

Il tester di tensione deve essere calibrato e controllato regolarmente, affinché sia sempre assicurata la precisione dei risultati di misura. Consigliamo intervalli di calibrazione annuali.

### Norme UE e smaltimento

L'apparecchio soddisfa tutte le norme necessarie per la libera circolazione di merci all'interno dell'UE.

Questo prodotto è un apparecchio elettrico e deve pertanto essere raccolto e smaltito separatamente in conformità con la direttiva europea sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

Per ulteriori informazioni ed indicazioni di sicurezza:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



## Dati tecnici

Campo di tensione	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
Display LC / Risoluzione	3,5 posizioni, 1999 digit / 1 V AC/DC
Tolleranza	da -30% a 0% del valore di lettura
Tolleranza, indicatore num.	V DC: +1.0% of reading +3 digit V AC: +1.5% of reading +5 digit
Rilevamento di tensione	automatico
Rilevamento di polarità	nell'intero settore
Rilevamento di portata	automatico
Tempo di risposta	2-3 secondi
Gamma frequenze	50/60Hz
Corrente di cresta (AC/DC)	<=(3 mA/2.5 mA)
Durata d'inserimento	ED = 30s / 10 min.

## Prova di fase unipolare

Campo di tensione	100...690 V AC
Gamma frequenze	50/60Hz

## Prova di continuità

Gamma di resistenza	< 300 kΩ
Corrente di prova	<5µA
Protezione da sovrattensioni	690 V AC/DC

## Indicazione della direzione del campo rotante

Gamma di tensione (LED)	100...400V
Gamma frequenze	50/60Hz
Alimentazione elettrica	2 da 1,5 tipo AAA, LR03, alcali
Temperatura di lavoro	da -10°C a 55°C
Umidità	max. 85% di umidità relativa dell'aria
Categoria di sovrattensione	CAT II 1000 V con cappuccio protettivo: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Grado di inquinamento	2
Tipo di protezione	IP 64
Peso	230 g
Norme di prova	EN 61243-3; EN 61326

Con riserva di modifiche tecniche. 12.11.



Przeczytać dokładnie instrukcję obsługi i załączoną broszurę „Informacje gwarancyjne i dodatkowe”. Postępować zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami. Starannie przechowywać te materiały.

## Działanie/zastosowanie

Tester napięcia i przebiecia do automatycznego pomiaru napięcia przemiennego (AC) i stałego (DC). Za pomocą tego urządzenia można wykonać test pojedynczej fazy i pola wirującego ze wskazaniem kierunku fazy. Wskazanie wyświetla się na wyświetlaczu diodowym i jest również sygnalizowane akustycznie.

## Zasady bezpieczeństwa

- Wykorzystywać urządzenie wyłącznie do zastosowania podanego w specyfikacji.
- Przed każdym pomiarem należy upewnić się, że obszar przeznaczony do badania (np. przewód) oraz urządzenie pomiarowe są w stanie bez zarzutu. Sprawdzić urządzenie na znanym źródle napięcia (np. gniazdo 230 V w celu sprawdzenia napięcia przemiennego lub akumulator samochodowy w celu sprawdzenia napięcia stałego). Nie wolno używać urządzenia, jeżeli nastąpi awaria jednej lub kilku funkcji.
- Przy pomiarze w napięciach powyżej 25 V AC lub 60 V DC należy zachować szczególną ostrożność. W razie dotknięcia przewodu elektrycznego już w przy tych napięciach zachodzi śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Proszę zachować szczególną ostrożność, jeżeli rozbłysnie dioda 50V.
- Proszę nie używać urządzenia w otoczeniu zawierającym cząsteczki przewodzące oraz w takim, w którym dochodzi do przejściowej przewodności z uwagi na występującą wilgoć (np. z uwagi na kondensację).
- Jeżeli urządzenie pokryte jest wilgocią lub innymi pozostałościami substancji przewodzących prąd, to praca pod napięciem jest zabroniona. Począwszy od napięcia 25 V AC lub 60 V DC wilgoć stwarza ryzyko zagrażającego życiu porażenia prądem. Przed użyciem oczyścić i osuszyć urządzenie. Przy zastosowaniu na zewnątrz należy zwracać uwagę na to, aby urządzenie było stosowane tylko w odpowiednich warunkach atmosferycznych bądź z zastosowaniem środków ochronnych.
- Przeprowadzać pomiary w niebezpiecznym sąsiedztwie urządzeń elektrycznych tylko w towarzystwie drugiej osoby oraz zgodnie z zaleceniami specjalisty elektryka.

- Przed otwaniem pokrywy komory baterii odłączyć urządzenie od wszystkich źródeł prądu.
- Nie podłączać urządzenia do napięcia na dłużej niż 30 sekund.
- Chwytać urządzenie jedynie za uchwyty. Podczas pomiaru nie dotykać końcówek pomiarowych.
- W miarę możliwości nie pracować samemu.
- Stosować urządzenie tylko z prawidłową kategorią przepięcia (bez osłonki CAT II 1000 V; z osłonką CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Symbole



Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym: Niezabezpieczone, przewodzące prąd części wewnętrz obudowy mogą stwarzać dla ludzi zagrożenie porażenia prądem.



Uwaga niebezpieczeństwo



Klasa ochrony II: Tester posiada wzmacnioną lub podwójną izolację.

### CAT II


Kategoria przepięcia II: Odbiorniki jednofazowe, które podłączane są do normalnych gniazd wtykowych, np.: urządzenia użytku domowego, przenośne narzędzia.

### CAT III


Kategoria przepięciowa III: Środki zakładowe w instalacjach stałych oraz na przypadki, w których stawiane są szczególne wymogi odnośnie niezawodności i dyspozycyjności środków zakładowych, np. włączniki w instalacjach stałych oraz urządzenia do zastosowania przemysłowego z trwałym podłączeniem do instalacji stałej.

### CAT IV

Kategoria przepięciowa IV: Urządzenia przeznaczone do stosowania w złączach instalacji elektrycznej budynku lub w pobliżu złącza, patrząc od głównej rozdzielnicy w kierunku sieci, np. liczniki elektryczne, włączniki nadprądowe i urządzenia sterowania okrężnego.

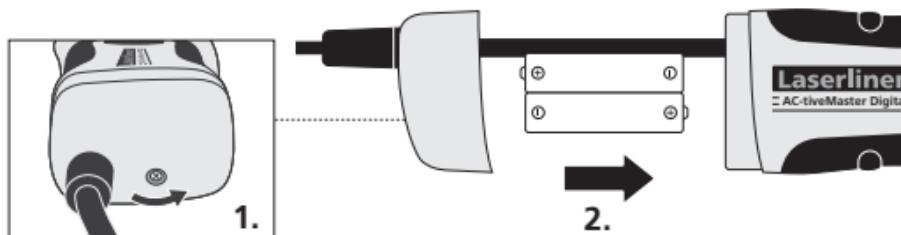**1 Wkładanie baterii**

Bezpośrednio po włożeniu baterii urządzenie jest gotowe do pracy. Nie ma ono włącznika i jest stale aktywne. Od napięcia pomiarowego 50V urządzenie pracuje w trybie awaryjnym także bez baterii.

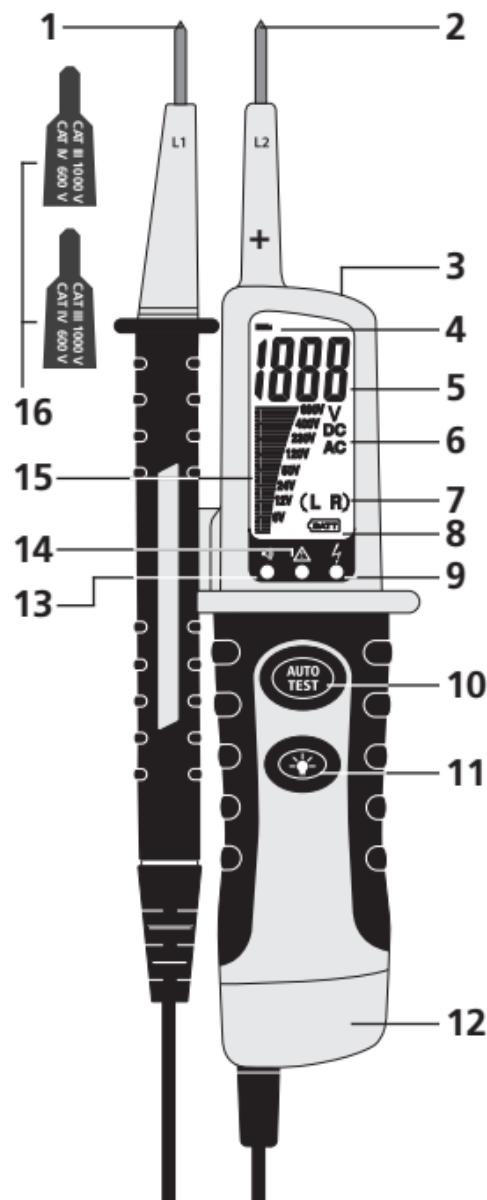

- 1 Końcówka pomiarowa -
- 2 Końcówka pomiarowa +
- 3 Lampka
- 4 Wskaźnik biegunkowości
- 5 Wskaźnik numeryczny
- 6 Rodzaj napięcia AC/DC
- 7 Kierunek wirowania pola w lewo / w prawo
- 8 Niski poziom naładowania baterii
- 9 Wskaźnik faz LED jednobiegunowy test napięcia
- 10 Autotest
- 11 Włącznik lampki
- 12 Komora baterii
- 13 Dioda LED kontroli ciągłości obwodów:
- 14 Ostrzeżenie przed napięciem > 50 V
- 15 Linijka analogowa
- 16 Osłonki do CAT III 1000V / CAT IV 600V


## 2 Kontrola działania/autotest

- Tester napięcia sprawdzać na znanych źródłach napięcia
- Połączyć końcówki pomiarowe (1) i (2). Świeci dioda testu przebiecia (13) i rozlega się sygnał.
- Nacisnąć przycisk „AUTOTEST”. W przypadku pomyślnego wyniku testu zapala się dioda LED testu ciągłości obwodu (13), wszystkie segmenty linijki analogowej oraz rozlega się sygnał dźwiękowy.

## 3 Kontrola działania/autotest



Aby uzyskać klasę ochrony CAT III 1000 V bądź CAT IV 600 V, należy nałożyć załączone osłonki na końcówki pomiarowe.

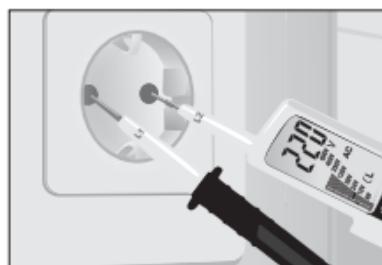

Wziąć urządzenie podstawowe (+) do prawej ręki, a drugą końcówkę pomiarową (-) do lewej ręki. Dotknąć teraz końcówką pomiarową sprawdzanych styków (np. przewód, gniazdko elektryczne itp.).

- Wskaźnik napięcia od napięcia > 4,5 V aktywuje się automatycznie i pokazuje zmierzone napięcie numerycznie i jako linijkę analogową.

## 4 Jednobiegunkowe oznaczanie fazy


- Proszę przyłożyć końcówkę pomiarową L2 do badanego przewodu, końówka L1 podczas pomiaru pozostaje swobodna. Jeżeli do przewodu przyłożone jest napięcie przemienne, zapala się dioda LED (9).
- Jednobiegunkowe oznaczenie fazy jest możliwe tylko wtedy, gdy baterie są włożone i naładowane.
- Jednobiegunkowe badanie faz może być przeprowadzane od napięcia przemiennego ok. 100VAC.
- Przy ustalaniu przewodu zewnętrznego za pomocą jednofazowego oznaczania fazy w określonych warunkach może dojść do zakłóceń działania wskaźnika (np. przy izolujących środkach ochrony osobistej lub w izolujących miejscach).



Jednobiegunkowe oznaczanie fazy nie nadaje się do kontroli stanu beznapięciowego. Do tego celu konieczne jest dwubiegunkowe oznaczanie fazy.


## 5 Oznaczanie kierunku pola wirującego

Pole wirujące w prawo

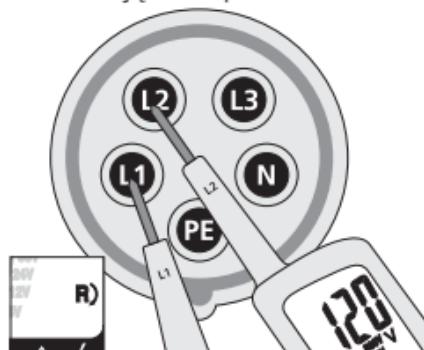

Jeżeli na wyświetlaczu ukazuje się symbol **R** (7), to domniemana faza L1 jest rzeczywistą fazą L1, a domniemana faza L2 rzeczywistą fazą L2.

Pole wirujące w lewo

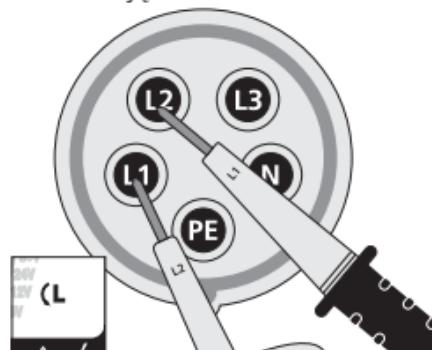

Jeżeli na wyświetlaczu ukazuje się symbol **L** (7), to domniemana faza L1 jest rzeczywistą fazą L2, a domniemana faza L2 rzeczywistą fazą L1.



W próbie kontrolnej z zamienionymi końcówkami musi zaświecić się przeciwny symbol.

## 6 Latarka

Aby włączyć latarkę, należy przytrzymać przycisk 10. Latarka automatycznie zgaśnie po zwolnieniu przycisku.

## 7 Kalibracja

Tester napięcia musi być regularnie kalibrowany i testowany w celu zapewnienia dokładności wyników pomiarów. Polecamy przeprowadzać kalibrację raz na rok.

## Przepisy UE i usuwanie

Przyrząd spełnia wszystkie normy wymagane do wolnego obrotu towarów w UE.

Produkt ten jest urządzeniem elektrycznym i zgodnie z europejską dyrektywą dotyczącą złomu elektrycznego i elektronicznego należy je zbierać i usuwać oddzielnie.



Dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i informacje dodatkowe patrz: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)

## Dane techniczne

Zakres napięcia	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
Wyświetlacz LCD / rozdzielcość	3,5 pozycji, 1999 digits / 1 V AC/DC
Tolerancja	-30%...0% wartości odczytanej
Tolerancja wskaźnika numer.	V DC: +1.0% of reading +3 digit V AC: +1.5% of reading +5 digit
Wykrywanie napięcia	automatyczne
Wykrywanie biegunów	cały zakres
Wykrywanie zakresu	automatyczne
Czas reakcji	2 -3 s
Pasmo częstotliwości	50/60Hz
Wartość szczytowa prądu (AC/DC)	<=(3mA/2.5mA)
Czas włączania	ED = 30s / 10 min.

## Jednobiegunkowe oznaczanie fazy

Zakres napięcia	100...690 V AC
Pasmo częstotliwości	50/60 Hz

## Badanie przebicia

Zakres oporu	< 300 kΩ
Prąd probierczy	<5µA
Ochrona przepięciowa	690 V AC/DC

## Wskazanie kierunku pola wirującego

Zakres napięcia (diody)	100...400 V
Pasmo częstotliwości	50/60 Hz
Zasilanie prądem	2 x 1,5 typ AAA, LR03, alkaiczne
Temperatura robocza	-10°C ... 55°C
Wilgotność	maks. 85% wilgotności względnej
Kategoria przepięciowa	CAT II 1000 V z osłonką: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Stopień zabrudzenia	2
Stopień ochrony	IP 64
Masa	230 g
Normy badawcze	EN 61243-3; EN 61326

Zmiany zastrzeżone. 12.11.



Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti  
Takuu- ja lisähjeet. Noudata annettuja ohjeita.  
Säilytä hyvin nämä ohjeet.

## Toiminta/Käyttö

Jännite- ja jatkuvuustesteri vaihto- (AC) ja tasajännitteiden (DC) automaattiseen mittaukseen. Laitteella voidaan tehdä yksinapainen vaihetesti ja kiertokenttätesti vaihesuunnan näytöllä. Ilmaisu tapahtuu LEDillä ja äänimerkillä.

## Turvaohjeet

- Käytä laitetta yksinomaan ilmoitettuun käyttötarkoitukseen teknisten tietojen mukaisesti.
- Varmista ennen jokaista mittausta, että testattava kohde (esim. kaapeli) ja testeri ovat hyvässä kunnossa. Testaa laite tunnetulla jännite- lähteellä (esim. 230 V pistorasia ennen AC-testausta ja auton akku ennen DC-testausta). Laitetta ei saa käyttää, jos yksi tai useampi toiminto ei toimi.
- Yli 25V AC tai 60V DC jännitteitä mitattaessa pitää noudattaa erityistä varovaisuutta. Jännitteellisen johtimen koskettaminen voi näillä jännitteillä aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun. Ole erityisen varovainen 50 V -merkkivalon sytyttäy.
- Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on sähköä johtavia hiukkasia tai jossa esiintyy tilapäisesti sähkön johtavuutta kosteuden takia (esim. Kondensoituminen).
- Jos laitteen pinnalla on kosteutta tai muuta sähköä johtavaa ainetta, laitetta ei saa kytkeä jännitteeseen. Yli 25V C AC ja 60 V DC jännitteillä kosteus voi aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun. Puhdista ja kuivaa laite ennen käyttöä. Huomaa, että käytät laitetta ulkona vain sopivan sään vallitessa ja tarkoituksenmukaisia suojaustoimia käytäen.
- Älä tee yksin mittauksia vaarallisen lähellä sähkölaitteistoja ja vain pätevän sähköasentajan valvonnassa.
- Irtikytke laite kaikista virtalähteistä ennen paristolokeron avaamista.
- Laitteen saa kytkeä jännitteeseen enintään 30 sekunnin ajaksi.
- Tartu laitteeseen vain kädensijojen kohdalta. Mittauskärkiä ei saa koskettaa mittauksen aikana.
- Jos mahdollista älä työskentele yksin.
- Käytä laitetta vain oikeassa ylijänniteluokassa (ilman suojetulppaa KAT II 1 000 V; suojetulpan kanssa KAT III 1 000 V + KAT IV 600 V)

## Symbolit



Varoitus vaarallisesta sähköjännitteestä:  
Suojaamattomat, jännitteelliset osat kotelon sisällä saattavat aiheuttaa sähköiskuvaaran.



Varoitus vaarakohdasta



Suojausluokka II: Testerissä on vahvistettu tai kaksinkertainen eristys.

### CAT II

Ylijänniteluokka II: Yksivaiheinen tavalliseen pistorasiaan kytkettävä laite, esim.: kotitalouskoneet, kannettavat työkalut.


### CAT III

Ylijännitekategoria III: Kiinteisiin asennuksiin sisältyvät apuvälineet ja sellaiset tapaukset, joissa asetetaan erityisvaatimuksia apuvälineiden luotettavuudelle ja käytettävydelle, esim. kiinteiden asennusten kytkimet ja teollisuudessa käytettävät kiinteästi asennetut ja jatkuvasti sähköverkkoon liitettyinä olevat laitteet.


### CAT IV

Ylijänniteluokka IV: Luokkaan kuuluvia sähkölaitteita käytetään asennuksen liittymiskohdassa ennen päakeskusta, tällaisia laitteita on esim. sähkömittarit, päävarokkeet ja tariffinohjauslaitteet.

## 1 Paristojen asettaminen

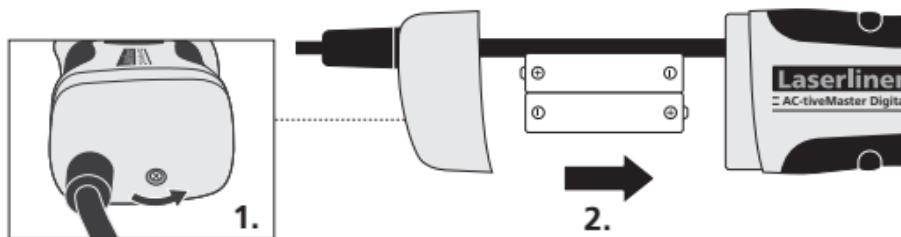

Laite on paristojen asettamisen jälkeen käyttövalmis.  
Laitteessa ei ole on/off-kytkintä. Laite on siis aina aktiivisena. Yli 50 V mittausjännitteillä laite toimii varatilassa myös ilman paristoa.

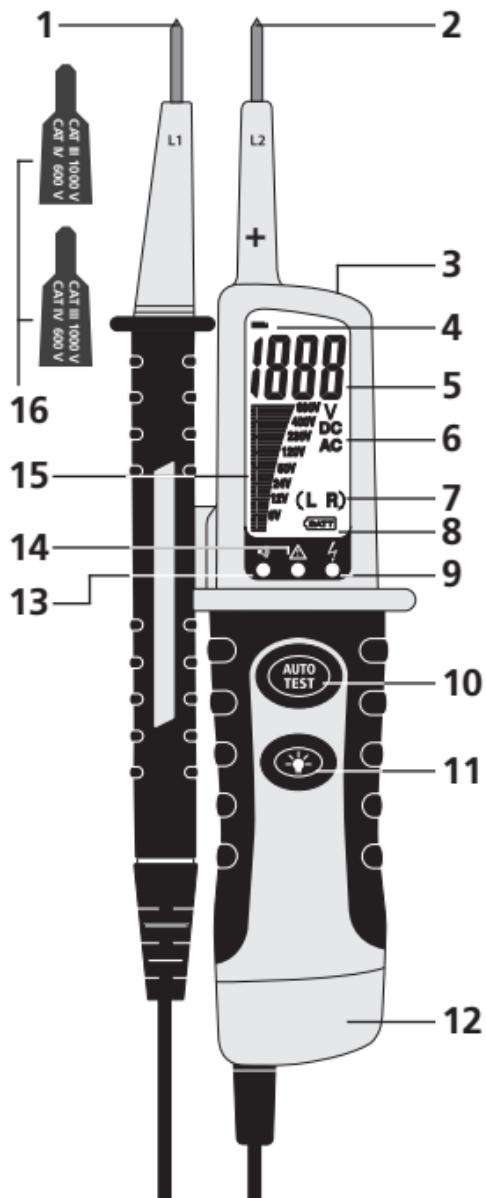


## 2 Toiminnan tarkastus/Itsetesti

- Testaa jännitetesteri tunnetulla jännitelähteellä
- Yhdistä mittapääät (1) ja (2). Jatkuvuus-LED (13) sytyy ja äänimerkki kuuluu.
- Paina AUTOTEST-painiketta. Kun testi on onnistunut, sytyy johtavuustestin ledi (13), kaikki palkit näkyvät ja kuuluu merkkiäni.

## 3 Jännitteiden testaus



Laitteen käytämiseksi suojausluokassa KAT III 1 000 V tai KAT IV 600 V, työnnä molemmat oheiset suojetulpat mittauskärkiin.

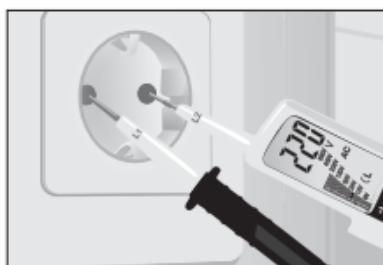

Ota laite (+) oikeaa käteen ja toinen mittauskärki (-) vasempaan käteen. Kosketa mittauskärjillä testattavaa kohdetta (esim. kaapeli, pistorasia jne.).

- Jännitteenkoitin aktivoituu automaattisesti, kun jännite on yli 4,5 V. Laite näyttää mitatun jännitteen numeerisesti ja palkeilla.

## 4 Yksinapainen vaihetesti


- Kosketa mitattavaa johdinta mittauskärjellä L2. L1 jää vapaaksi mittauksen ajan. Jos johtimessa on vaihtojännite, palaa ledi (9).
- Yksinapainen vaihetesti on mahdollinen vain, kun paristot ovat paikoillaan ja hyvässä kunnossa.
- Yksinapaisen vaihetestin voi tehdä vaihtojännitteestä n. 100 V AC alkaen.
- Kun vaihejohdinta määritetään yksinapaisella vaihetestillä, tietty tekijät voivat haitata näyttötoimintoa (esim. eristävät suojamateriaalit tai eristetty asennuspaikka).




Yksinapainen vaihetesti ei sovella jännitteettömyyden testaamiseen. Tähän tulee käyttää kaksinapaista vaihetestiä.

## 5 Kiertokenttäsuunnan määrittäminen

Kiertokenttä oikealle

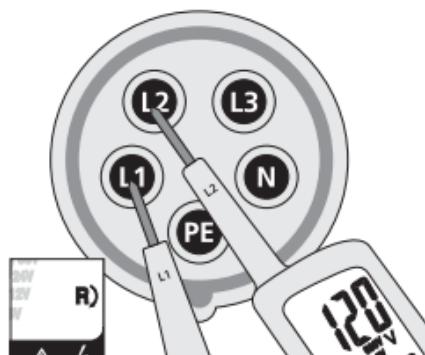

Kiertokenttä vasemmalle

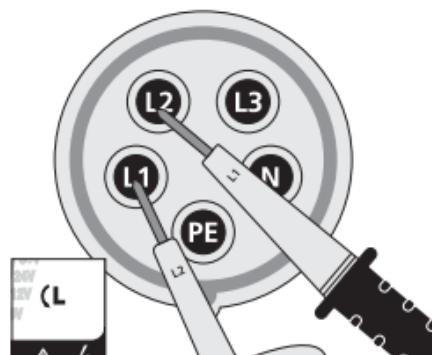

Jos näyttöön tulee symboli **R** (7), oletettu vaihe L1 on todellinen vaihe L1 ja oletettu vaihe L2 on todellinen vaihe L2.

Jos näyttöön tulee symboli **L** (7), oletettu vaihe L1 on todellinen vaihe L2 ja oletettu vaihe L2 on todellinen vaihe L1.



Varmistustestissä vaihdetuilla mittapäillä vastakkaisen symbolin pitää sytyä.

## 6 Valaisin

Kytke valaisin päälle pitämällä näppäin 10 painettuna. Valo sammuu, kun vapautat näppäimen.

## 7 Kalibrointi

Jännitetesteri pitää kalibroida ja tarkastaa säännöllisin väliajoin mittaustulosten tarkkuuden varmistamiseksi. Suosittelemme, että laite kalibroidaan kerran vuodessa.

### EY-määräykset ja hävittäminen

Laite täyttää kaikki EY:n sisällä tapahtuvaa vapaata tavaravaihtoa koskevat standardit.



Tämä tuote on sähkölaite. Se on kierrätettävä tai hävitettävä vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EY-direktiivin mukaan.



Lisätietoja, turvallisuus- yms. ohjeita:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)

## Tekniset tiedot

Jännitealue	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
LC-näyttö / tarkkuus	3,5 merkkiä, suurin näytämä 1 999 / 1 V AC/DC
Toleranssi	-30 - 0 % näyttöarvosta
Toleranssin num. näyttö	V DC: +1,0 % lukemasta +3 numeroa V AC: +1,5 % lukemasta +5 numeroa
Jännitteiden tunnistus	automaattisesti
Napaisuuden tunnistus	koko alue
Alueen tunnistus	automaattisesti
Vasteaika	2 - 3 s
Taajuusalue	50/60Hz
Huippuvirta (AC / DC)	<= (3 mA / 2,5 mA)
Päälekyytikentääika	ED = 30 s / 10 min.

## Yksinapainen vaihetesti

Jännitealue	100...690 V AC
Taajuusalue	50/60 Hz

## Jatkuvuustesti

Resistanssialue	< 300 kΩ
Koestusvirta	<5µA
Ylijännitesuoja	690 V AC/DC

## Kiertokentän suunnan näyttö

Jännitealue (LEDit)	100...400V
Taajuusalue	50/60 Hz
Virtalähde	2 x 1,5 tyyppi AAA, LR03, alkali
Käyttölämpötila	-10°C ... 55°C
Kosteus	enintään 85 % suhteellinen kosteus
Ylijänniteluokka	KAT II 1 000 V suojatulpalla: KAT III - 1 000 V, KAT IV - 600 V
Likaantumisaste	2
Kotelointiluokka	IP 64
Paino	230 g
Testistandardit	EN 61243-3; EN 61326

Tekniset muutokset mahdollisia. 12.11.



Leia integralmente as instruções de uso e o caderno anexo „Indicações adicionais e sobre a garantia“. Siga as indicações aí contidas. Conserve esta documentação.

## **Função / Utilização**

Verificador de tensão e passagem para a medição automática de tensão alternada (AC) e contínua (DC). Com o aparelho pode ser executado um teste de fase individual e um teste de campo rotativo com indicação do sentido da fase. A indicação é realizada por intermédio de um visor LED e de um sinal acústico.

## **Indicações de segurança**

- Use o aparelho exclusivamente conforme a finalidade de aplicação dentro das especificações.
- Antes de cada medição, assegure-se de que a zona a testar (p. ex. cabo) e o verificador estão em perfeitas condições. Teste o aparelho em fontes de tensão conhecidas (p. ex. tomada de 230 V para o teste AC ou bateria de automóvel para o teste DC). Não é permitido usar o aparelho se uma ou mais funções falharem.
- É imprescindível um cuidado especial ao trabalhar com tensões superiores a 25 V AC ou 60 V DC. Nestes domínios de tensão, basta tocar nos condutores eléctricos para já se correr perigo de choques eléctricos mortais. Tenha um cuidado particular quando o diodo luminoso de 50 V acender.
- Não use o aparelho em ambientes carregados de partículas condutoras ou nos quais possa haver uma condutibilidade temporária devido à formação de humidade (p. ex. devido a condensação).
- Se o aparelho estiver molhado com humidade ou outros resíduos condutores, não é permitido trabalhar sob tensão. A partir de 25 V AC ou 60 V DC de tensão corre-se alto perigo de choques eléctricos mortais devido à humidade. Limpe e seque o aparelho antes da utilização. Para a utilização exterior, tenha o cuidado de só usar o aparelho com condições meteorológicas correspondentes ou com medidas de protecção adequadas.
- Não efectue medições sozinho em proximidades perigosas de instalações eléctricas e só segundo as instruções de um electricista responsável.

- O aparelho tem que ser separado de todas as fontes de corrente eléctrica antes de abrir a tampa do compartimento da pilha.
- O aparelho não pode ser ligado à tensão durante mais do que 30 segundos.
- Agarre no aparelho só pelas pegas. As pontas de medição não podem ser tocadas durante a medição.
- Sempre que possível, não trabalhe sozinho.
- Usar o aparelho só na categoria de sobretensões correcta (sem tampa de protecção CAT II 1000 V; com tampa de protecção CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Símbolos



Aviso de tensão eléctrica perigosa: os componentes sob tensão não protegidos no interior da caixa podem constituir um perigo suficiente para colocar pessoas sob o risco de um choque eléctrico.



Aviso de um ponto perigoso



Classe de protecção II: o aparelho dispõe de um isolamento reforçado ou duplo.

### CAT II


Categoria de sobretensão: consumidores monofásicos que são ligados a tomadas normais, como p. ex.: electrodomésticos, ferramentas portáteis.

### CAT III


Categoria de sobretensões III: equipamento em instalações fixas e para os casos nos quais sejam necessários requisitos especiais para a fiabilidade e a disponibilidade dos equipamentos, tais como p. ex. interruptores em instalações fixas e aparelhos para o uso industrial com ligação permanente a uma instalação fixa.

### CAT IV

Categoria de sobretensões IV: aparelhos destinados à utilização junto à alimentação ou perto da alimentação para a instalação eléctrica de edifícios, nomeadamente a partir da distribuição principal a partir do sentido da rede, como p. ex. contadores de electricidade, disjuntores de sobreintensidade e telecomandos centralizados.

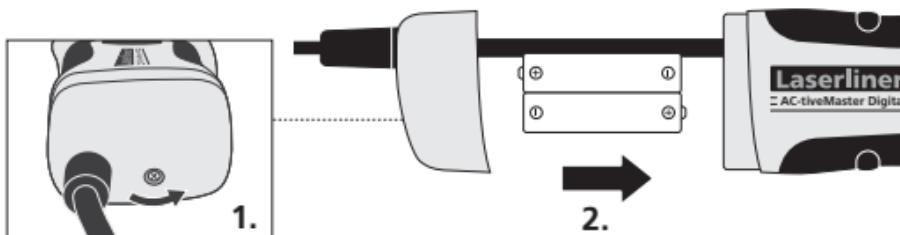**1 Inserção das pilhas**

O aparelho está directamente operacional após a inserção das pilhas. Dispõe de um botão separado para ligar/desligar e, consequentemente, está sempre activado. A partir de 50 V de tensão de medição, no modo de emergência o aparelho também trabalha sem pilha.

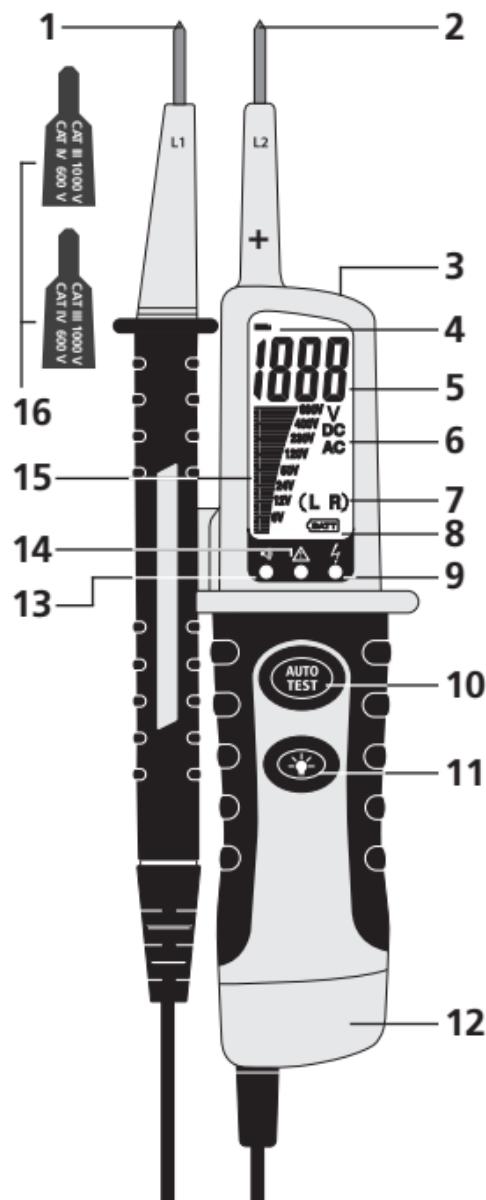

- 1 Ponta de medição -
- 2 Ponta de medição +
- 3 Lanterna
- 4 Indicação da polaridade
- 5 Indicação numérica
- 6 Tipo de tensão AC/DC
- 7 Sentido do campo rotativo esquerda / direita
- 8 Carga da pilha baixa
- 9 Indicação LED de fases teste de tensão unipolar
- 10 Auto-teste
- 11 Lanterna ligada/ desligada
- 12 Compartimento de pilhas
- 13 LED verificação de passagem
- 14 Aviso de tensão > 50 V
- 15 Indicação com gráfico de barras
- 16 Tampas de protecção para CAT III - 1000V / CAT IV - 600V


## 2 Teste de funcionamento / Auto-teste

- Teste o verificador de tensão em fontes de tensão conhecidas
- Conecte as pontas de medição (1) e (2). O LED do teste de passagem (13) acende e soa um sinal acústico.
- Carregue na tecla „AUTOTEST“. Se o teste for concluído com êxito, o LED do teste de passagem (13) é aceso, todos os segmentos do gráfico de barras e um sinal soa.

## 3 Verificação de tensão



Para obter a classe de protecção CAT III 1000 V ou CAT IV 600 V é preciso encaixar as tampas de protecção incluídas nas pontas de medição.

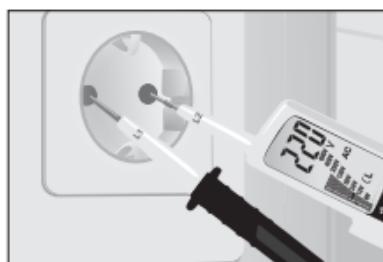

Pegue no aparelho de base (+) com a mão direita e a segunda ponta de verificação (-) na mão esquerda. Leve as pontas de medição aos contactos a verificar (p. ex. cabo, tomada, etc.).

- O verificador de tensão está automaticamente activo a partir de uma tensão  $> 4,5\text{ V}$  e indica a tensão medida numericamente e como gráfico de barras.

## 4 Teste de fase unipolar


- Toque com a ponta de medição L2 no condutor a testar, L1 fica livre durante a medição. Se houver tensão alternada no condutor, o LED (9) é aceso.
- O teste de fase unipolar só é possível se houver pilhas inseridas e se estas estiverem em boas condições.
- O teste de fase unipolar pode ser realizado a partir de aprox. 100 VAC de tensão alternada.
- Para a determinação da fase com o teste de fase unipolar, a função de indicação pode ser prejudicada por determinadas condições (p. ex. no caso de equipamento de protecção pessoal isolador ou em localizações isoladas).



O teste de fase unipolar não é adequado para o teste de isenção de tensão. Para este fim é necessário o teste de fase bipolar.


## 5 Determinação do sentido do campo rotativo

Campo rotativo direito

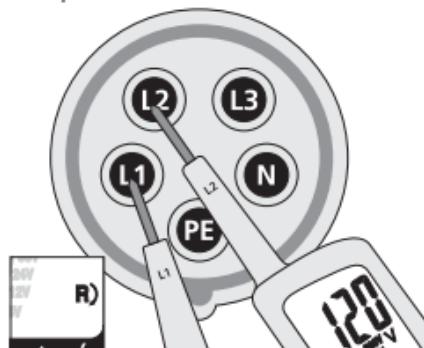

Se o símbolo **R** (7) aparecer no visor, a fase L1 presumível é a fase L1 real e a fase L2 presumível é a fase L2 real.

Campo rotativo esquerdo

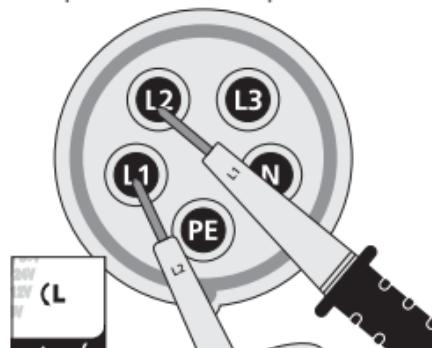

Se o símbolo **L** (7) aparecer no visor, a fase L1 presumível é a fase L2 real e a fase L2 presumível é a fase L1 real.



Na contraprova com pontas de verificação trocadas tem que acender o símbolo oposto.

## 6 Lanterna

Mantenha o botão 10 carregado para ligar a lanterna. A luz volta a ser apagada automaticamente logo que o botão seja largado.

## 7 Calibragem

O verificador de tensão tem que ser calibrado e controlado regularmente para garantir a precisão dos resultados de medição. Recomendamos um intervalo de calibragem de um ano.

### Disposições da UE e eliminação

O aparelho respeita todas as normas necessárias para a livre circulação de mercadorias dentro da UE.

Este produto é um aparelho eléctrico e tem de ser recolhido e eliminado separadamente, conforme a Directiva europeia sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados.

Mais instruções de segurança e indicações adicionais em:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



## Dados técnicos

Gama de tensão	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
Visor LC / Resolução	3,5 casas, 1999 dígitos / 1 V AC/DC
Tolerância	-30%...0% do valor de leitura
Indicação tol. numérica	V DC: +1.0% of reading +3 digit V AC: +1,5% of reading +5 digit
Detecção de tensão	automática
Detecção de polaridade	Gama completa
Detecção de gama	automática
Tempo de reacção	2-3 segundos
Margem de frequência	50/60Hz
Corrente de pico (AC/DC)	<=(3mA/2.5mA)
Tempo de conexão	TC = 30s / 10 min.

## Teste de fase unipolar

Gama de tensão	100 ... 690 V AC
Margem de frequência	50/60Hz

## Verificação de passagem

Gama de resistência	< 300 kΩ
Corrente de controlo	<5µA
Protecção de sobretensão	690 V AC/DC

## Indicação do sentido de campo rotativo

Gama de tensão (LED's)	100 ... 400V
Margem de frequência	50/60Hz
Abastecimento de energia	2 x 1,5 tipo AAA, LR03, alcalinas
Temperatura de trabalho	-10°C ... 55°C
Humidade	no máx. 85% humidade relativa do ar
Categoria de sobretensões	CAT II 1000 V com tampa de protecção: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Grau de sujidade	2
Tipo de protecção	IP 64
Peso	230 g
Normas de ensaio	EN 61243-3; EN 61326

Sujeito a alterações técnicas. 12.11.



Läs igenom hela bruksanvisningen och det medföljande häftet "Garanti och extra anvisningar". Följ de anvisningar som finns i dem. Förvara underlagen väl.

## Funktion/användning

Spännings- och genomgångsprovare för automatisk mätning av växel- (AC) och likspänningar (DC). Med hjälp av den går det att göra ett enskild fas-test och ett roterande fält-test med indikering av fasriktningen. Indikeringen sker via en lysdiodsindikator och en akustisk signal.

## Säkerhetsföreskrifter

- Använd enheten uteslutande på avsett sätt inom specifikationerna.
- Förvissa dig inför varje mätning om att såväl det område som ska mätas (till exempel en ledning) som spänningsprovaren är i ett felfritt skick. Testa enheten mot kända apparaten (exempelvis ett 230 V eluttag för AC-kontroll eller ett bilbatteri för DC-kontroll). Enheten får inte användas, om en eller flera funktioner upphör att fungera.
- Var särskilt försiktig vid spänningar högre än 25 V AC respektive 60 V DC. Vid sådana spänningar råder det fara för livsfarliga strömstötar vid beröring av de elektriska ledarna. Var särskilt försiktig, om 50 V-lysdioden tänds.
- Använd inte apparaten i miljöer där det finns ledande partiklar eller där det finns tillfällig konduktivitet på grund av förekomst av fukt (t.ex. genom kondensation).
- Finns det fukt eller andra ledande rester på apparaten, får man inte arbeta under spänning. Från och med en spänning på 25 V AC respektive 60 V DC finns det vid fuktighet en ökad risk för livsfarliga strömstötar. Rengör och torka apparaten inför varje användning. Se till att apparaten vid användning utomhus bara används vid gynnsamma väderbetingelser resp. att lämpliga skyddsåtgärder vidtas.
- Utför inga mätningar ensam i farlig närhet till elektriska anläggningar och endast enligt anvisningarna från en ansvarig behörig elektriker.
- Enheten måste skiljas från alla strömkällor, innan batterilocket öppnas.

- Enheten får inte ligga an mot spänning längre än 30 sekunder.
- Ta i apparaten enbart i handtagen. Det är förbjudet att ta i mätspetsarna under mätning.
- Arbeta helst inte ensam.
- Använd enheten endast i rätt överspänningskategori (utan skyddshätta CAT II 1 000 V; med skyddshätta CAT III 1 000 V + CAT IV 600 V)

## Symbolet



Varning för farlig elektrisk spänning: Vid oskyddade spänningsförande komponenter inne i en byggnad kan en tillräcklig fara uppstå för att personer ska utsättas för risken att få en elektrisk stöt.



Varning för en farlig plats



Skyddsklass II: Spänningsprovaren är försedd med en förstärkt eller dubbel isolering.

### CAT II

Överspänningskategori II: Enfasiga förbrukare som ansluts till normala eluttag, exempelvis hushållsapparater och bärbara verktyg.


### CAT III

Överspänningskategori III: Utrustning i fasta installationer och i sådana fall där det ställs särskilda krav på tillförlitlighet och tillgänglighet för utrustningen, t.ex. omkopplare i fasta installationer och apparater för industriellt bruk med permanent anslutning till den fasta installationen.


### CAT IV

Överspänningskategori IV: Enheter för användning på eller i närheten av inmatning till den elektriska installationen i byggnader, sett från huvudcentralen i riktning mot nätet, till exempel elmätare, överströmsskyddsbytare och styrenheter för nattström.

## 1 Isättning av batterier

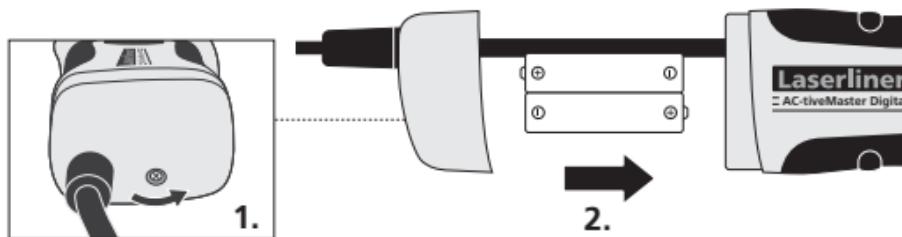

Apparaten är klar att användas direkt efter att batterierna satts in. Den har ingen speciell PÅ-/AV-omkopplare och är därför alltid aktiv. Från en mätspänning på 50 V arbetar enheten även utan batteri i nöaddrift.

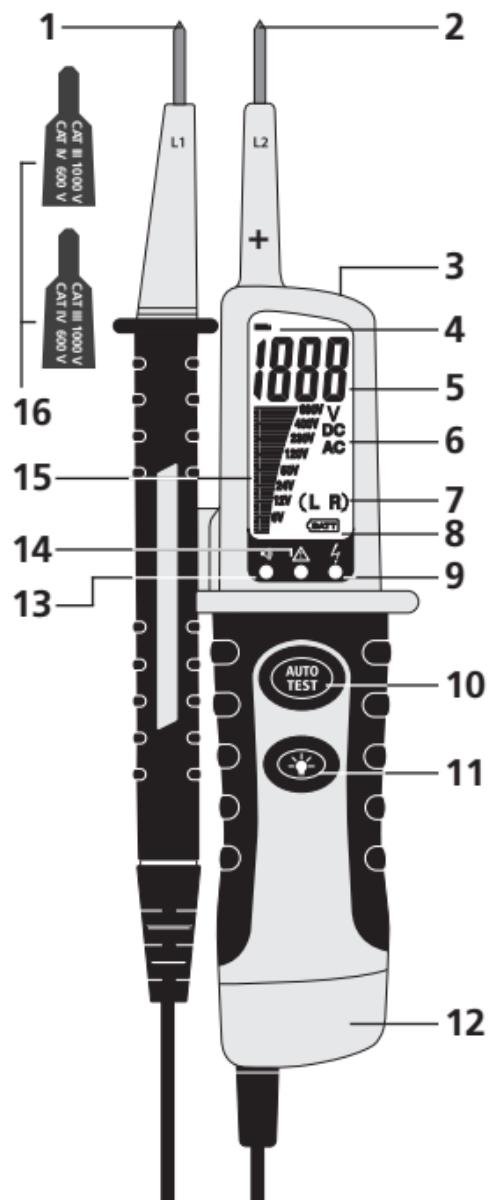

- 1 Mätspets -
- 2 Mätspets +
- 3 Ficklampa
- 4 Polaritetsindikering
- 5 Numerisk indikator
- 6 Spänningstyp AC/DC
- 7 Vänster-/ högerroterande fält
- 8 Batteriladdning låg
- 9 Lysdiod för fasindikator enpoligt spänningstest
- 10 Egentest
- 11 Ficklampa På/Av
- 12 Batterifack
- 13 Lysdiod för genomgångstest
- 14 Spänningsvarning > 50 V
- 15 Stapelindikator
- 16 Skyddshättor för CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V


## 2 Funktionskontroll/egentest

- Testa spänningsprovaren i kända spänningsskällor
- Anslut mätspetsarna (1) och (2). Lysdioden för genomgångstestet (13) lyser och en signal ljuder.
- Tryck på knappen "AUTOTEST". Vid godkänt test tänds lysdioden för genomgångstest (13). Alla segment på stapelindikatorn lyser och en signal ljuder.

## 3 Spänningsskontroll



För att uppnå skyddsklass CAT III 1 000 V respektive CAT IV 600 V ska de medföljande skyddshättorna placeras på mätspetsarna.

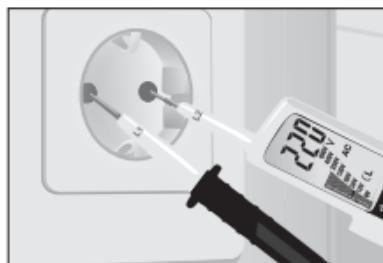

Ta basenheten (+) i höger hand och den andra mätspetsen (-) i vänster hand. För nu mätspetsarna mot den kontakt som ska testas (exempelvis ledning, eluttag).

- Spänningsprovaren är automatiskt aktiv från en spänning > 4,5 V och indikerar den uppmätta spänningen numeriskt och som stapel.

## 4 Enpolig faskontroll


- Rör med mätspetsen L2 vid den ledare som ska testas. L1 förblir fri under mätningen. Ligger det en växelpänning på ledaren, lyser lysdiod (9).
- Den enpoliga faskontrollen är möjlig, endast om batterier i ett bra skick har lagts i.
- Den enpoliga faskontrollen kan utföras från en växelpänning på cirka 100 V AC.
- Vid fastställande av ytterledaren med hjälp av den enpoliga faskontrollen kan indikeringsfunktionen påverkas negativt vid vissa förutsättningar (till exempel vid isolerande kroppsskydd eller vid isolerade platser).



Den enpoliga faskontrollen är inte lämplig för kontroll av spänningsfrihet. Då krävs det en tvåpolig faskontroll.


## 5 Fastställande av ett roterande fälts riktning

Högerroterande fält

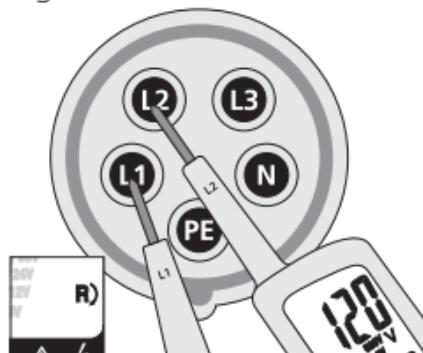

Tänds lysdioden **R** (7) på displayen, är den förmodade fasen L1 den faktiska fasen L1 och den förmodade fasen L2 den faktiska fasen L2.

Vänsterroterande fält

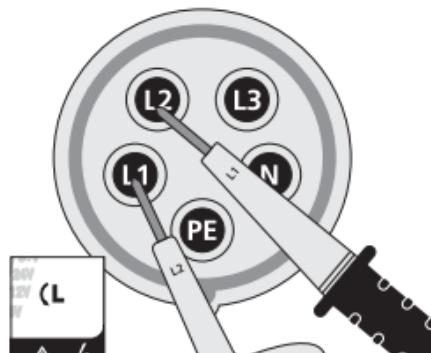

Tänds lysdioden **L** (7) på displayen, är den förmodade fasen L1 den faktiska fasen L2 och den förmodade fasen L2 den faktiska fasen L1.



Vid ett mottest med ombytta mätspetsar  
måste den motsatta symbolen lysa.

## 6 Ficklampa

För att slå på ficklampen hålls knapp 10 tryckt. Ljuset stängs av automatiskt när knappen släpps upp igen.

## 7 Kalibrering

Spänningsprovaren måste kalibreras och kontrolleras regelbundet för att säkerställa noggrannheten i mätresultaten. Vi rekommenderar ett kalibreringsintervall på ett år.

### EU-bestämmelser och kassering

Apparaten uppfyller alla nödvändiga normer för fri handel av varor inom EU.

Den här produkten är en elektrisk apparat och den måste sopsorteras enligt det europeiska direktivet för uttjänta el- och elektroteknikapparater.

Ytterligare säkerhets- och extra anvisningar på:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



## Tekniska data

Spänningssområde	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
LC-display/upplösning	3,5 tecken, kan visa maximalt 1 999 / 1 V AC/DC
Tolerans	-30 till 0 % av avläsningsvärdet
Tolerans numerisk indikator	V DC: +1,0 % av värdet +3 siffror V AC: +1,5 % av värdet +5 siffror
Spänningsidenfiering	Automatisk
Polaritetsidentifiering	Hela området
Områdesidentifiering	Automatisk
Utlösningstid	2-3 sekunder
Frekvensområde	50/60Hz
Toppström (AC/DC)	<= (3 mA/2,5 mA)
Påslagningstid	30 s/10 min

## Enpolig faskontroll

Spänningssområde	100-690 V AC
Frekvensområde	50/60 Hz

## Genomgångstest

Motståndsområde	< 300 kΩ
Testström	<5µA
Överspänningsskydd	690 V AC/DC

## Indikering av roterande fälts riktning

Spänningssområde (lysdioder)	100-400 V
Frekvensområde	50/60 Hz
Strömförsörjning	2 x 1,5 typ AAA, LR03, alkali
Arbetstemperatur	-10 till 55 °C
Fuktighet	Maximalt 85% relativ luftfuktighet
Överspänningskategori	CAT II 1 000 V med skyddshätta: CAT III 1 000 V/CAT IV 600 V
Förureningsgrad	2
Skyddsklass	IP 64
Vikt	230 g
Kontrollnormer	EN 61243-3; EN 61326

Tekniska ändringar förbehålls. 12.11.



Les fullstendig gjennom bruksanvisningen og det vedlagte heftet „Garanti- og tilleggsinformasjon“. Følg anvisningene som gis der. Disse dokumentene må oppbevares trygt.

## Funksjon/bruk

Spennings- og gjennomgangstester for automatisk måling av veksel- (AC) og likespenning (DC). Apparatet kan brukes til å utføre enfasetester og dreiefelttester med visning av faseretning. Resultatet angis på LED-displayet og gjennom et akustisk signal.

## Sikkerhetsinstrukser

- Apparatet skal utelukkende brukes i tråd med det fastsatte bruksområdet og de angitte spesifikasjonene.
- Før måling må du forvisse deg om at området som skal testes (f.eks. ledning) og testapparatet befinner seg i en lytefri tilstand. Test apparatet på kjente spenningskilder (f.eks. en 230 V-stikkontakt ved AC-testing eller et bilbatteri ved DC-testing). Apparatet må umiddelbart tas ut av bruk ved feil på en eller flere funksjoner.
- Ved spenninger over 25 V AC hhv. 60 V DC skal det utvises ekstra forsiktighet. Hvis du kommer i kontakt med elektriske ledere under slike spenninger, kan du bli utsatt for livstruende strømstøt. Vær særlig forsiktig fra den det tidspunktet den 50V lysdioden lyser opp.
- Apparatet skal ikke benyttes i omgivelser med ledende partikler eller i områder hvor det kan oppstå spontan ledeevne som følge av fukt (f.eks. Kondensering).
- Hvis apparatet er vætet med fuktighet eller andre ledende rester, må det ikke arbeides under spenning. Fra en spenning på 25 V AC hhv. 60 V DC vil fuktighet øke faren for livstruende strømstøt. Rengjør og tørk apparatet før anvendelsen. Ved utendørs bruk må du sørge for at apparatet kun benyttes under egnede værforhold og eventuelt iverksette egnede vernetiltak.
- Sørg for at du ikke arbeider alene når du utfører målinger i farlig nærhet av elektriske anlegg, og følg instruksjonene fra en kvalifisert elektrofagmann.
- Koble apparatet fra alle strømkilder før du åpner batteridekslet.

- Apparatet må ikke utsettes for spenninger i over 30 sekunder.
- Ta kun tak i apparatet med håndtakene. Måle-spissene må ikke berøres under målingen.
- Unngå å arbeide alene.
- Apparatet skal kun brukes i riktig overspenningskategori (uten beskyttelseshette CAT II 1000 V; med beskyttelseshette CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Symbolet



Advarsel mot farlig elektrisk spenning: Gjennom ubeskyttede, spenningsførende komponenter inne i huset kan det utgå en vesentlig fare for at personer utsettes for elektrisk sjokk.



Advarsel mot et farested



Beskyttelsesklasse II: Testapparatet er utstyrt med en forsterket eller dobbelt isolering.

### CAT II

Overspenningskategori II: Enfasede forbrukere som er koblet til normale stikkontakter, f.eks.: husholdningsapparater, bærbare verktøy.


### CAT III

Overspenningskategori III: Driftsmidler i faste installasjoner og situasjoner der det stilles spesielle krav til driftsmiddelets pålitelighet og funksjonsdyktighet, f.eks. brytere i faste installasjoner og apparater for industriell bruk som er kontinuerlig tilkoblet en fast installasjon.


### CAT IV

Overspenningskategori IV: Apparater vestemt til bruk på eller i nærheten av innmatning i den elektriske installasjonen av bygninger, sett fra hovedfordeleren og i retning av nettet, f.eks. elektrisitetsteller, vernebryter mot overstrøm og rundstyreapparater.

## 1 Innsetting av batterier

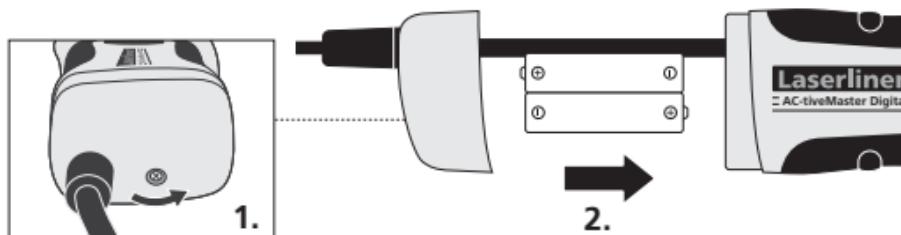

Apparatet er klart til bruk umiddelbart etter at batteriene er satt inn. Den har ingen separat på/av-bryter og er således alltid aktiv. Fra en målespenning på 50V arbeider apparatet i nøddrift også uten batteri.

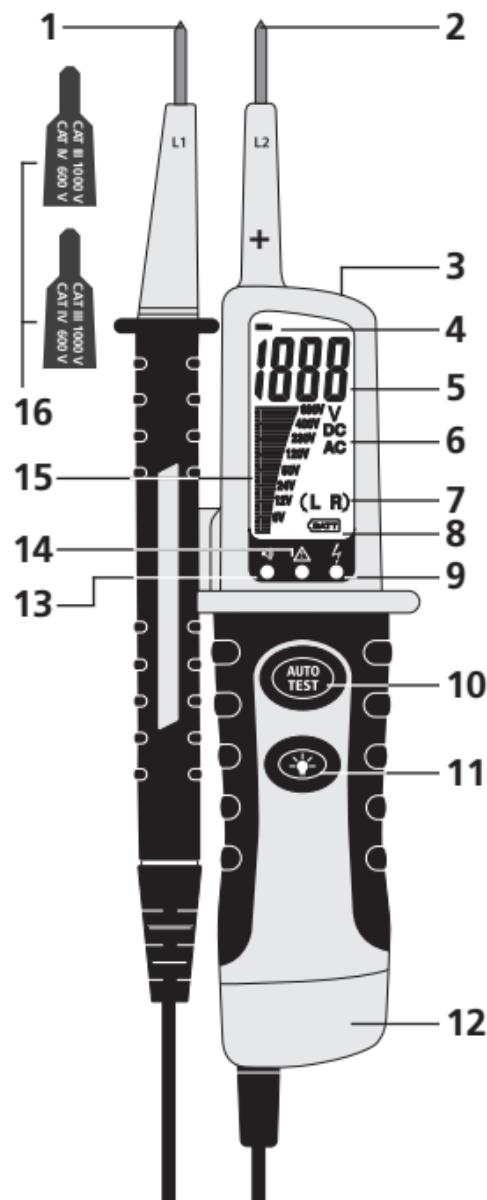


## 2 Funksjonstest/selvtest

- Test spenningstesteren på kjente spenningskilder
- Lag forbindelse mellom målespissene (1) og (2). LED-en for gjennomgangstest (13) lyser, og du hører et lydsignal.
- Trykk på knappen „AUTOTEST“. Ved fullført test lyser LED-en for gjennomgangstesten (13), alle segmentene for søylediagrammet og det høres et signal.

## 3 Spenningstest



For å oppnå beskyttelsesklasse CAT III 1000 V eller CAT IV 600 V, skal de vedlagte beskyttelseshettene settes på målespissene.

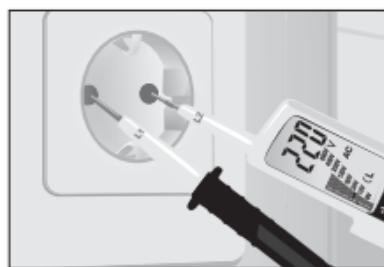

Ta basisapparatet (+) i den høyre hånd og den andre testspissen (-) i venstre hånd. Før nå målespissene til kontaktene som skal testes (f.eks. ledning, stikkontakt, etc.).

- Spenningstesteren aktiveres automatisk fra en spenning på > 4,5 V og viser målt spenning numerisk samt som søylediagram.

## 4 Enpolet fasetest


- Berør lederen som skal testes med målespiss L2, L1 forblir ledig under målingen. Ved vekselspenning på lederen, lyser LED-en (9).
- Enpolet fasetest kan kun utføres når batteriene er i god stand og korrekt innsatt.
- Den enpols fasetesten kan gjennomføres fra en vekselspenning på ca. 100 VAC.
- Ved detektering av ytterlederen ved hjelp av enpolet fasetest kan ulike forhold (f.eks. isolert verneutstyr eller isolerte monteringssteder) påvirke visningsfunksjonen.



Enpolet fasetest er ikke egnet for å kontrollere at en forbindelse er strømløs. Til dette formålet må det utføres en topolet fasetest.


## 5 Fastsettelse av dreiefeltretningen

Dreiefelt høyre

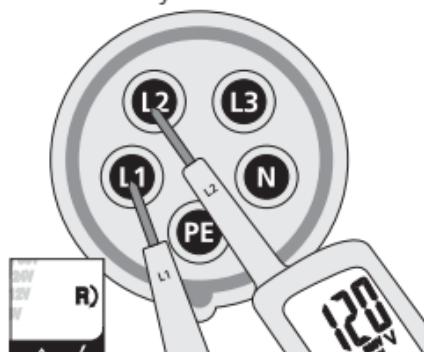

Viser displayet symbolet **R** (7), er antatt fase L1 også faktisk fase L1 og antatt fase L2 også faktisk fase L2.

Dreiefelt venstre

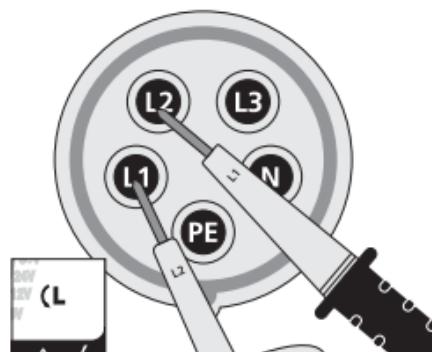

Viser displayet symbolet **L** (7), er antatt fase L1 også faktisk fase L2 og antatt fase L2 også faktisk fase L1.



Bytt om testspissene og utfør en kontrolltest – motsatt symbol skal lyse.

## 6 Lommelykt

Trykk inn knappen 10 for å slå på lommelykten. Lyset slår seg automatisk av når du slipper knappen.

## 7 Kalibrering

Spenninstesteren må kalibreres og kontrolleres regelmessig, for å sikre måleresultatenes nøkaktighet. Vi anbefaler et kalibreringsintervall på ett år.

### EU-krav og kassering

Apparatet oppfyller alle nødvendige normer for fri samhandel innenfor EU.



Dette produktet er et elektroapparat og må kildesorteres og avfallsbehandles tilsvarende ifølge det europeiske direktivet for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr.



Ytterligere sikkerhetsinstrukser og tilleggsinformasjon på: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)

## Tekniske data

Spenningsområde	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
LC-display / oppløsning	3,5 punkter, 1999 digits / 1 V AC/DC
Toleranse	-30%...0% av avlesningsverdien
Toleranse num. visning	V DC: +1.0% av avlesning +3 digit V AC: +1,5% av avlesning +5 digit
Spenningsdetektering	automatisk
Polaritetsfastsettelse	hele området
Områdedetektering	automatisk
Reaksjonstid	2-3 sekunder
Frekvensområde	50/60Hz
Toppstrøm (AC/DC)	<=(3mA/2.5mA)
Innkoblingstid	ED = 30s / 10 min.

## Enpolet fasetest

Spenningsområde	100 ... 690 V AC
Frekvensområde	50/60 Hz

## Gjennomgangstest

Motstandsområde	< 300 kΩ
Prøvestrøm	<5µA
Overspenningsvern	690 V AC/DC

## Visning av dreiefeltretning

Spenningsområde (LED-er)	100 ... 400 V
Frekvensområde	50/60 Hz
Strømforsyning	2 x 1,5 type AAA, LR03, alkali
Arbeidstemperatur	-10...55 °C
Fuktighet	maks. 85 % relativ luftfuktighet
Overspenningskategori	CAT II 1000 V med beskyttelseshette: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Tilsmussingsgrad	2
Beskyttelsesart	IP 64
Vekt	230 g
Testnормер	EN 61243-3; EN 61326

Det tas forbehold om tekniske endringer. 12.11.



Kullanım kılavuzunu ve ekte bulunan „Garanti Bilgileri ve Diğer Açıklamalar“ defterini lütfen tam olarak okuyunuz. İçinde yer alan talimatları dikkate alınız. Bu belgeleri özenle saklayınız.

## Fonksiyon / Kullanım

Alternatif (AC) ve doğru (DC) voltajların otomatik ölçümü için Voltaj ve Sürekliklik Akım Test Cihazı. Bu cihazla faz yönü göstergeli bir tekli faz testi ve bir faz sahası testi gerçekleştirilebilir. Gösterge bir LED ekran ve akustik sinyal üzerinden gerçekleştirir.

## Emniyet Direktifleri

- Cihazı sadece kullanım amacına uygun şekilde teknik özellikleri dahilinde kullanınız.
- Her ölçümden önce kontrol edilecek alanın (ms. kablo) ve kontrol cihazının arızasız durumda olduğundan emin olunuz. Cihazı bilinen bir voltaj kayanlığında (ms. AC kontrolü için 230 V'luk bir priz veya DC kontrolü için bir araba bataryası) test edin. Bir veya birden fazla fonksiyonu arıza gösterdiğinde cihazın bir daha kullanılması gerekmektedir.
- 25V AC ve de 60V DC üzerinde voltajlar ile çalışıldığında daha da itinalı ve dikkatli olmak şarttır. Elektrik iletkenlerine dokunulduğunda bu voltajlarda dahi hayatı tehlike boyutunda ceyran çarpması tehlikesi bulunmaktadır. 50V-İşik yandıktan sonra daha da dikkatli olunuz.
- Cihazı iletken parçacıklar bulunan ortamlarda veya rutubet oluşumu nedeniyle (örn. çiy düşmesi veya yoğunlaşma sonucu) geçici iletkenlik durumlarının olduğu ortamlarda kullanmayınız.
- Cihaz nem veya diğer iletken kalıntılar ile ıslanmış ise voltaj altında çalışmaz. 25V AC ve de 60V DC ve üzeri voltajlarda nemden dolayı hayatı tehlike boyutunda ceyran çarpması tehlikesi bulunmaktadır. Cihazı kullanmadan önce temizleyin ve kurulayın. Dış mekan kullanımında cihazın sadece uygun hava koşullarında ya da uygun koruyucu önlemler alınmak suretiyle kullanılmasına dikkat ediniz.
- Elektrik tesislerinin tehlike sınırları yakınında yalnız başınıza ölçüm yapmayınız ve sadece sorumlu bir elektrik uzmanının talimatlarına uygun hareket ediniz.

- Pil yuvasını açmadan önce cihazın tüm elektrik kaynaklarından ayrılmış olması gerekmektedir.
- Cihaz 30 saniyeden fazla voltaja tutulmamalıdır.
- Cihazı sadece kulplarından tutunuz. Ölçüm uçlarına ölçüm esnasında kesinlikle dokunmamalısınız.
- Mمmkün olduğunda yalnız çalışmayın.
- Cihazı sadece doğru Aşırı Gerilim Kategorisi’nde kullanınız (koruyucu kapaksız: CAT II 1000 V; koruyucu kapaklı: CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Semboller



Tehlikeli elektrik gerilimi uyarısı: Cihazın içinde bulunan, korunmayan, elektrik taşıyan bileşenler, kişilere elektrik çarpması riski taşıyan yeterli boyutta tehlikelere yol açabilir.



Tehlikeli alan uyarısı



Koruma sınıfı II: Test cihazı, artırılmış ya da iki katlı bir yalıtima sahiptir.

### CAT II

Aşırı Gerilim Kategorisi II: Normal elektrik prizlerine bağlanan, tek fazlı tüketiciler; örn.: beyaz eşya, taşınabilir elektrikli el aletleri.


### CAT III

Aşırı gerilim kategorisi III: Sabit tesislerde ve bileşenlerin güvenliği ve işlevselligine özel gereksinimlerin bulunduğu durumlarda kullanılan bileşenler; örn. sabit tesisatlarda kullanılan şalterler ve sabit tesisata kalıcı bağlantı halinde bulunan endüstriyel kullanım amaçlı cihazlar gibi.


### CAT IV

Aşırı gerilim kategorisi IV: Binaların elektrik tesisatları beslemelerine doğrudan veya yakının, daha doğrusu ana dağıtımından elektrik şebekesi yönüne doğru kullanılması için öngörülen cihazlar, ms. elektrik sayaçları, aşırı akım koruma şalterleri ve ripple control cihazları.

## 1 Pillerin takılması

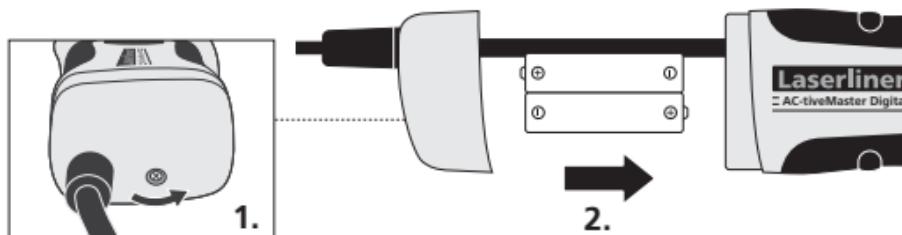

Cihaz, piller takıldıktan sonra doğrudan çalışmaya hazırır. Cihazın ayrı bir açma/kapama şalteri bulunmayıp her zaman etkindir. 50V'luk bir ölçüm voltajından sonra cihaz acil durum konumunda pilsiz de çalışmaktadır.

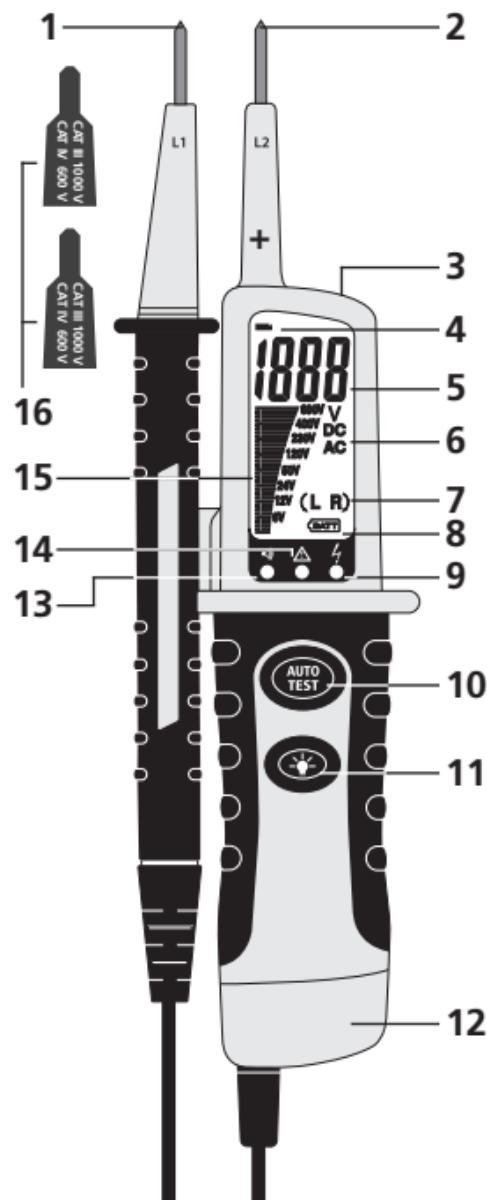

- 1 Ölçüm ucu -
- 2 Ölçüm ucu +
- 3 El feneri
- 4 Kutup yönü göstergesi
- 5 Sayısal gösterge
- 6 Gerilim türü AC/DC
- 7 Faz sahası yönü sol / sağ
- 8 Batarya şarjı düşük
- 9 LED faz göstergesi - tek kutuplu gerilim testi
- 10 Özsünama
- 11 El feneri Aç/Kapa
- 12 Pil yuvası
- 13 LED süreklilik kontrolü
- 14 Voltaj uyarısı > 50 V
- 15 Çubuklu gösterge
- 16 CAT III - 1000V / CAT IV - 600V için koruyucu kapaklar


## 2 Fonksiyon Kontrolü/Otomatik Test

- Voltaj kontrol cihazını bilinen voltaj kaynaklarında test edin
- Ölçüm uçlarını (1) ve (2) birleştirin. Süreklik testi LED'i (13) yanar ve bir sinyal duyulur.
- „AUTOTEST“ tuşuna basınız. Test başarılı olduğunda sürekli testi LED'i (13) yanar, çubuklu grafiğin tüm segmentleri görülür ve bir sinyal duyulur.

## 3 Voltaj Kontrolü



Koruyucu sınıf CAT III 1000 V ya da CAT IV 600 V kriterlerini temin etmek için, ölçüm uçlarına birlikte verilen koruyucu kapaklar takılmalıdır.

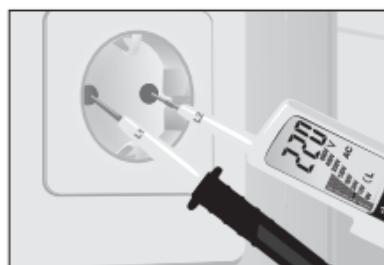

Ana cihazı (+) sağ elinize alınız ve ikinci kontrol ucunu (-) sol elinize. Ölçüm uçlarını kontrol etmek istediğiniz elektrik kontaklarına (ms. kablo, priz vs.) sürüneniz.

- Voltaj kontrol cihazı 4,5 V üzeri voltajlarda otomatik olarak etkin hale gelir ve ölçülen voltajı sayısal olarak ve çubuklu grafik ile gösterir.

## 4 Tek kutuplu faz kontrolü


- L2 ölçüm ucunu test edilecek olan iletkenle temas ettiriniz, L1 ölçüm esnasında boşta kalacaktır. İletkende alternatif gerilim bulunuyor ise LED (9) yanar.
- Tek kutuplu faz kontrolü sadece pilleri takılı ve iyi bir durumda olduklarında mümkündür.
- Tek kutuplu faz kontrolü uygulaması yak. 100 VAC alternatif gerilimden sonra mümkündür.
- Tek kutuplu faz kontrolü vasıtıyla dış iletkenin belirlenmesinde gösterge fonksiyonu bazı şartlardan dolayı etkilenebilir (örn. izolasyon amaçlı vücut koruma gereçleri veya izolasyonlu yerlerde).



Tek kutuplu faz kontrolü voltaj bulunup bulunmadığını kontrol etmek için uygun değildir. Bu amaç için çift kutuplu faz kontrolü gerekmektedir.


## 5 Faz sahası yönünün belirlenmesi

Sağ yönlü faz sahası

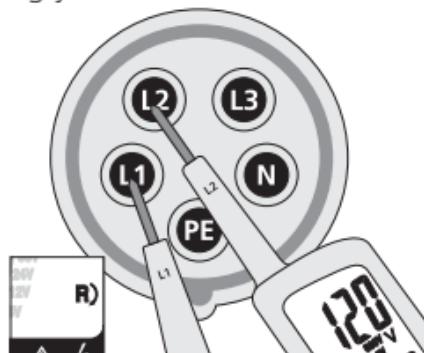

Göstergede **R** simbolu (7) görülsürse, L1 olduğu sanılan faz gerçekten de faz L1'dir ve L2 olduğu sanılan faz gerçekten faz L2'dir.

Sol yönlü faz sahası

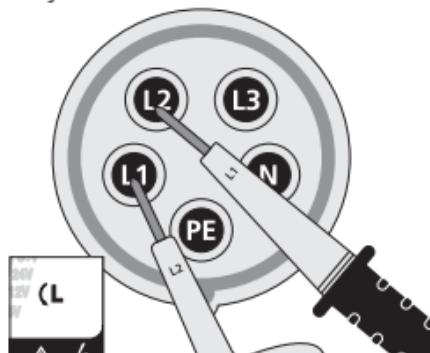

Göstergede **L** simbolu (7) görülsürse, L1 olduğu sanılan faz gerçekten de faz L2'dir ve L2 olduğu sanılan faz gerçekten faz L1'dir.



Değiştirilmiş kontrol uçları ile çapraz kontrolde karşıt simbolün yanması gerekmektedir.

## 6 El feneri

El fenerini yakmak için 10 numaralı düğmeyi basılı tutunuz. Düğmeyi bıraktığınızda, ışık sönecektir.

## 7 Kalibrasyon

Voltaj test cihazının düzenli olarak kalibre edilmesi gerekmektedir, ki ölçüm sonuçlarının doğruluğu sağlanabilinsin. Bizim tavsiyemiz bir yıllık ara ile kalibre edilmesidir.

## AB Düzenlemeleri ve Atık Arıtma

Bu cihaz, AB dahilindeki serbest mal ticareti için geçerli olan tüm gerekli standartların istemlerini yerine getirmektedir.

Bu ürün elektrikli bir cihaz olup Avrupa Birliği'nin Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar Direktifi uyarınca ayrı olarak toplanmalı ve bertaraf edilmelidir.



Diger emniyet uyarıları ve ek direktifler için:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)

**Teknik özellikler**

Gerilim aralığı	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
LCD ekran / Çözünürlük	3,5 hane, 1999 basamak / 1 V AC/DC
Tolerans	Ölçüm değerinden -30%...0%
Tolerans sayısal gösterge	V DC: gösterilen değere göre +%1,0 +3 basamak V AC: gösterilen değere göre +%1,5 +5 basamak
Voltaj tanımı	otomatik
Polarite tanımı	tüm alan
Alan tanımı	otomatik
Etki süresi	2-3 saniye
Frekans aralığı	50/60Hz
Pik akım (AC/DC)	<=(3mA/2.5mA)
Açma süresi	ED = 30s / 10 dak.

**Tek kutuplu faz kontrolü**

Gerilim aralığı	100 ... 690 V AC
Frekans aralığı	50/60Hz

**Sürekliklilik kontrolü**

Rezistans alanı	< 300 kΩ
Test akım	<5µA
Aşırı voltaj koruması	690 V AC/DC

**Faz sahası yönü göstergesi**

Voltaj aralığı (LED'ler)	100 ... 400V
Frekans aralığı	50/60Hz
Elektrik Beslemesi	2 x 1,5 Tip AAA, LR03, Alkali
Çalışma İsicı	-10°C ... 55°C
Nem	maks. %85 nispi hava nemi
Aşırı gerilim kategorisi	CAT II 1000 V koruyucu kapaklı: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Kirlenme derecesi	2
Koruma türü	IP 64
Ağırlık	230 g
Test Normaları	EN 61243-3; EN 61326

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. 12.11.



Просим Вас полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и прилагаемую брошюру „Информация о гарантии и дополнительные сведения“. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. Все документы хранить в надежном месте.

## **Назначение / применение**

Индикатор напряжения и протекания тока для автоматического измерения переменного (AC) и постоянного (DC) напряжения. Прибор позволяет контролировать отдельные фазы и проводить контроль порядка чередования фаз с указанием их направления вращения. Для индикации используется ЖК дисплей и звуковой сигнал.

## **Правила техники безопасности**

- Прибор использовать только строго по назначению и в пределах условий, указанных в спецификации.
- Перед каждым измерением обязательно убедиться, что предмет измерения (например, кабель) и сам измерительный прибор находятся в безупречном состоянии. Прибор необходимо сначала протестировать с помощью источников с известным напряжением (например, в розетке на 230 В для контроля переменного напряжения или в аккумуляторе автомобиля для контроля постоянного напряжения). Работа с прибором в случае отказа одной или нескольких функций строго запрещена.
- При работе с напряжением выше 25 В перем. тока и/или 60 В пост. тока необходимо проявлять особую осторожность. При контакте с электрическими проводами даже такое напряжение может привести к чрезвычайно опасному для жизни поражению электрическим током. При горящем светодиоде на 50 В необходимо соблюдать максимальные меры предосторожности.
- Не использовать прибор в средах, насыщенных проводящими частицами, или там, где возможно временное возникновение электропроводности из-за появления жидкости (например, вследствие конденсации).
- При попадании на прибор влаги или других токопроводящих сред его работа под напряжением не допускается. При напряжении от 25 В перем. тока и/или 60 В пост. тока и выше влага с высокой степенью вероятности может стать причиной опасного для жизни поражения электрическим током. Перед использованием прибор необходимо очистить и высушить. При эксплуатации вне помещений следить за тем, чтобы прибор использовался только при соответствующих атмосферных условиях и с соблюдением подходящих мер защиты.

- Проводить измерения в опасной близости от электрического оборудования в одиночку запрещено; перед выполнением таких измерений необходимо обязательно получить инструкции у ответственного специалиста по электротехнике.
- Перед открытием крышки батарейного отсека прибор необходимо отсоединить от всех источников тока.
- Время замера, т.е. включение прибора под напряжение, не должно превышать 30 секунд.
- Держать прибор можно только за специальные ручки. Во время замера нельзя прикасаться к измерительным наконечникам.
- Любые работы по возможности не следует выполнять в одиночку.
- Использовать прибор, строго соблюдая правильную категорию перенапряжений (без защитного колпачка КАТ. II 1000 В; с защитным колпачком КАТ. III 1000 В + КАТ. IV 600 В)

## Условные обозначения



Предупреждение об опасном электрическом напряжении: Неизолированные токоведущие детали внутри корпуса могут быть серьезным источником опасности и стать причиной поражения людей электрическим током.



Предупреждение об опасности



Класс защиты II: Контрольно-измерительный прибор снабжен усиленной или двойной изоляцией.

### CAT II


Категория перенапряжений II: Однофазные потребители, подсоединяемые к обычным розеткам, например, бытовые приборы, переносные инструменты.

### CAT III


Категория перенапряжений III: Оборудование для стационарного монтажа и для случаев, когда предъявляются повышенные требования к надежности и эксплуатационной готовности оборудования, например, переключатели при стационарном монтаже и приборы промышленного назначения с постоянным подключением к стационарно смонтированным установкам.

### CAT IV

Категория перенапряжений IV: Приборы для применения на вводах в здания или вблизи вводов в системы электрооборудования зданий, а именно от главного распределительного щита в направлении сети, например, электросчетчики, первичные устройства ограничения тока, приборы централизованного управления.

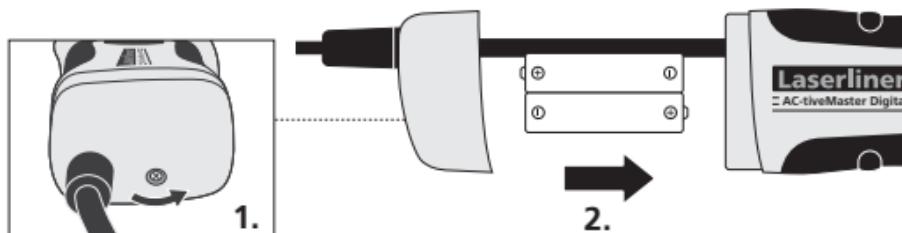**1 Установка батарей**

Прибор готов к эксплуатации сразу после установки батарей. У него нет отдельного выключателя (Вкл./Выкл.), и поэтому он всегда готов к работе. При измерительном напряжении от 50 В в аварийном режиме прибор может работать и без батареи.

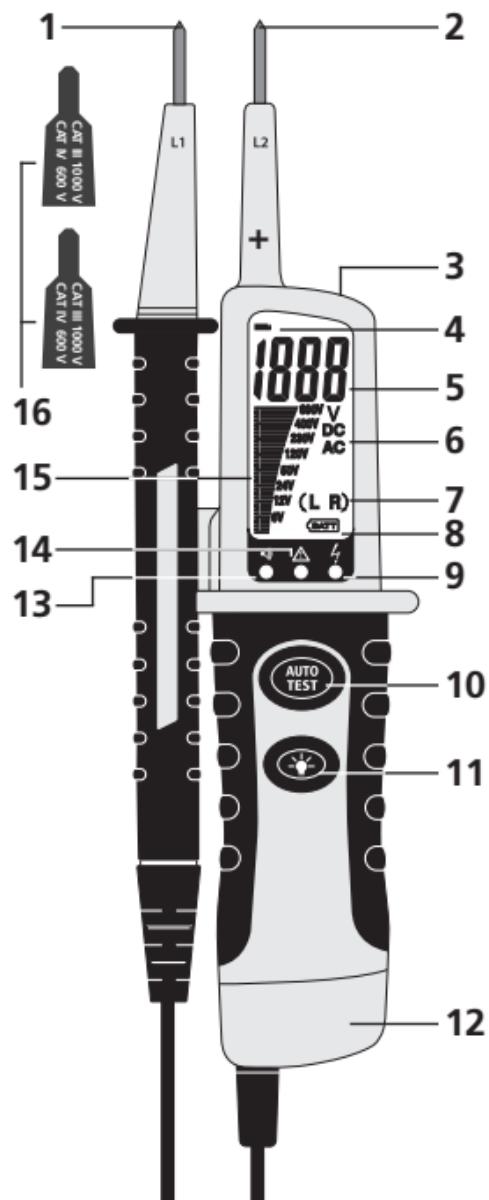

- 1 Измерительный наконечник -
- 2 Измерительный наконечник +
- 3 Карманный фонарь
- 4 Индикатор полярности
- 5 Цифровая индикация
- 6 Вид напряжения AC/DC
- 7 Направление вращающегося поля влево / вправо
- 8 Низкий заряд батареи
- 9 Светодиодный индикатор фазы - однополюсный контроль фаз
- 10 Функция самодиагностики
- 11 Карманный фонарь Вкл./Выкл.
- 12 Батарейный отсек
- 13 Светодиод контроля протекания тока
- 14 Сигнализация наличия напряжения > 50 В
- 15 Индикатор в виде гистограммы
- 16 Защитные колпачки для KAT. III 1000 В / KAT. IV 600 В


## 2 Функциональная проверка / самодиагностика

- Индикатор напряжений необходимо сначала протестировать с помощью источников с известным напряжением
- Подсоединить измерительные наконечники (1) и (2). Горит светодиод контроля протекания тока (13) и звучит аудиосигнал.
- Нажать кнопку самодиагностики „AUTOTEST“. После успешной проверки загораются светодиод контроля протекания тока (13), все сегменты индикатора с гистограммой, а также подается звуковой сигнал.

## 3 Проверка напряжения



Для достижения класса защиты по КАТ. III 1000 В или КАТ. IV 600 В необходимо надеть на измерительные наконечники защитные колпачки, входящие в комплект поставки.

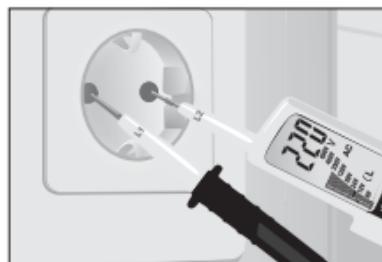

Взять в правую руку основной прибор (+), а в левую - второй измерительный наконечник (-). Подвести измерительные наконечники к тестируемым контактам (например, кабель, розетка и т.д.).

- Индикатор напряжений автоматически включается при напряжении > 4,5 В и показывает результаты измерения напряжения в виде числовых значений и в виде гистограммы.

## 4 Контроль фаз на одном полюсе


- Подвести измерительный наконечник L2 к проверяемому проводу до контакта; во время замера L1 остается свободным. Если провод находится под переменным напряжением, загорается светодиод (9).
- Контроль фаз на одном полюсе возможен только при условии, что в приборе установлены батареи, и они находятся в удовлетворительном состоянии.
- Однополюсный контроль фаз можно проводить при переменном напряжении примерно от 100 В.
- При определении внешнего провода с помощью однополюсного контроля фаз некоторые условия среды могут отрицательно повлиять на функцию индикации (например, при использовании изолирующих средств защиты от поражения током или в местах установки с изоляцией).



Контроль фаз на одном полюсе не подходит для контроля на отсутствие напряжений. Для этого требуется двухполюсный контроль фаз.


## 5 Определение направления вращающегося поля

Правое вращение

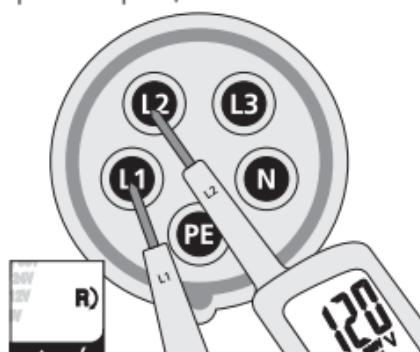

Если на дисплее появляется символ **R** (7), значит, предполагаемая фаза L1 действительно является фазой L1, а предполагаемая фаза L2 действительно является фазой L2.

Левое вращение

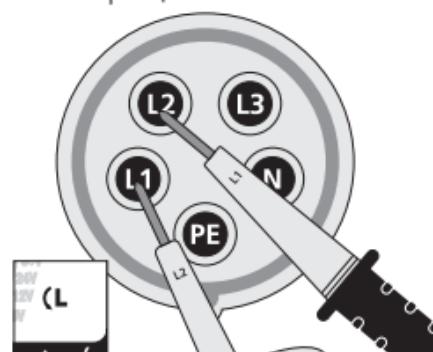

Если на дисплее появляется символ **L** (7), значит, предполагаемая фаза L1 на самом деле является фазой L2, а предполагаемая фаза L2 в действительности является фазой L1.



При встречной проверке с переставленными измерительными наконечниками должен гореть противоположный знак.

## 6 Карманный фонарь

Для включения карманного фонаря необходимо нажать и удерживать нажатой клавишу 10. Достаточно отпустить эту клавишу, и лампа сразу автоматически погаснет.

## 7 Калибровка

Необходимо регулярно производить калибровку и проверку индикатора напряжения, чтобы обеспечить точность результатов измерений. Мы рекомендуем проводить калибровку с периодичностью раз в год.

## Правила и нормы ЕС и утилизация

Прибор выполняет все необходимые нормы, регламентирующие свободный товарооборот на территории ЕС.

Данное изделие представляет собой электрический прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов и утилизации в разобранном виде в соответствии с европейской директивой о бывших в употреблении электрических и электронных приборах.

Другие правила техники безопасности и дополнительные инструкции см. по адресу:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



## Технические характеристики

Диапазон напряжений	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 В AC/DC
ЖК дисплей / разрешение	3,5 разряда, 1999 цифр / 1 В AC/DC
Допуски	-30%...0% измеренного значения
Допуск цифр. индикации	В DC: +1,0% от показаний +3 цифры В AC: +1,5% от показаний +5 цифр
Обнаружение напряжения	автоматически
Определение полярности	весь диапазон
Определение диапазона	автоматически
Время реагирования	2 -3 секунды
Диапазон частот	50/60 Гц
Пиковый ток (AC/DC)	<=(3 мА / 2,5 мА)
Продолжительность включения	ED = 30с / 10 мин.

## Контроль фаз на одном полюсе

Диапазон напряжений	100 ... 690 В AC
Диапазон частот	50/60 Гц

## Контроль протекания тока

Диапазон сопротивлений	< 300 Ом
Испытательный ток	5 мкА
Защита от перенапряжений	690 В AC/DC

## Индикация порядка чередования фаз

Диапазон напряжений (светодиоды)	100 ... 400 В
Диапазон частот	50/60 Гц
Электропитание	2 x 1,5 тип AAA, LR03, щелочные
Рабочая температура	от -10°C до 55°C
Влажность	макс. относит. влажность воздуха 85%
Категория перенапряжений	KAT. II 1000 В с защитным колпачком: KAT. III - 1000 В / KAT. IV 600 В
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP 64
Вес	230 g
Стандарты на методы испытаний	EN 61243-3; EN 61326

Изготовитель сохраняет за собой права на внесение технических изменений. 12.11.





Повністю прочитайте цю інструкцію з експлуатації та брошуру «Гарантія й додаткові вказівки», що додається. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Зберігайте ці документи акуратно.

## Функція / застосування

Тестер напруги з функцією перевірки цілісності електричного кола для автоматичного вимірювання напруги змінного (AC) і постійного струму (DC). За допомогою цього приладу можна виконати однофазну перевірку і визначити порядок чергування фаз із індикацією його напрямку. Індикація здійснюється за допомогою світлодіодного дисплея і звукового сигналу.

## Вказівки з техніки безпеки

- Використовуйте прилад лише для відповідних цілей та в межах спеціфікацій.
- Перед кожним вимірюванням переконуйтесь в тому, що об'єкт перевірки (наприклад, електропроводка) і тестер знаходяться у бездоганному стані. Перевірте прилад на знайомому джерелі напруги (наприклад, розетці на 230 В для перевірки змінної напруги або автомобільному акумуляторі для перевірки постійної напруги)). Забороняється експлуатація приладу при відмові однієї чи кількох функцій.
- Будьте особливо уважними при роботі з напругами вище 25 В змінного струму або 60 В постійного струму. Торкання електричних провідників при таких напругах може привести до смерті від ураження електричним струмом. Будьте особливо обережні при загоранні світлодіодного індикатора на 50 В.
- Не використовуйте прилад, якщо повітря навколо забруднено струмопровідними частками або через виникаючу вологість (наприклад, через конденсацію) з'являється тимчасова електропровідність.
- Якщо до прилада потрапила волога або інші струмопроводні речовини, забороняється працювати під напругою. При напрузі вище 25 В змінного струму або 60 В постійного струму вологість створює підвищену небезпеку уражень електричним струмом, що загрожують життю. Перед користуванням очистіте та просушіть прилад. При використанні приладу просто неба зважайте на наявність відповідних погодних умов або вживайте належних запобіжних заходів.
- Проводіть вимірювання на небезпечній відстані від електричних приладів тільки в присутності ішної особи та обов'язково дотримуйтесь вказівок відповідального електрика.
- Перш ніж відкрити кришку акумуляторного відсіку, від'єднайте пристрій від усіх джерел живлення.

- Пристрій не можна піддавати дії напруги довше ніж 30 секунд.
- Беріть прилад лише за ручки. Забороняється торкатися вимірювальних щупів під час вимірювання.
- Якщо можливо, не працюйте на самоті.
- Використовувати прилад лише у належній категорії імпульсної витримуваної напруги (категорії перенапруги) (без захисного кожуха – кат. II 1000 В; із захисним кожухом – кат. III 1000 В + кат. IV 600 В)

## Знаки



Попередження про небезпечну електричну напругу: незахищені струмовідні частини всередині корпуса можуть бути достатньо небезпечною, щоб наражати на ризик ураження електричним струмом.



Попередження про інші небезпеки



Клас захисту II: тестер має посилену або подвійну ізоляцію.

### CAT II


Категорії перенапруги II: Однофазний споживач, що вмикається у звичайні розетки; наприклад, побутові електроприлади, переносні інструменти.

### CAT III


Категорія III стійкості ізоляції електротехнічного обладнання до імпульсних перенапруг: електроблайднання стаціонарних установок та при визначені особливих вимог до надійності й готовності електроблайднання, наприклад, для комутаційних апаратів стаціонарних установок і пристройів промислового використання з постійним підімкненням до стаціонарної установки.

### CAT IV

Категорія IV стійкості ізоляції електротехнічного обладнання до імпульсних перенапруг: прилади, призначенні для використання на лініях або біля ліній живлення внутрішньої електричної проводки будівель, а власне, передбачених на ділянці від головного розподільчого пункту в напрямку мережі, наприклад, лічильники електроенергії, автоматичні вимикачі максимального струму та пристройі централізованого кругового телекерування.

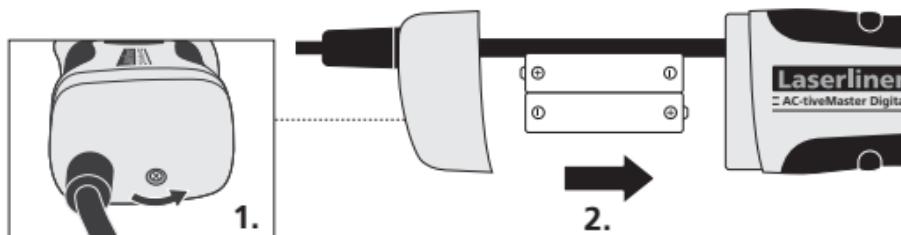**1 Встановлення батарейок**

Після встановлення батарейок прилад відразу готовий до експлуатації. Він не має спеціального вимикача і тому завжди увімкнений. При вимірюванні напруги вище 50 В прилад працює в аварійному режимі та без акумулятора.

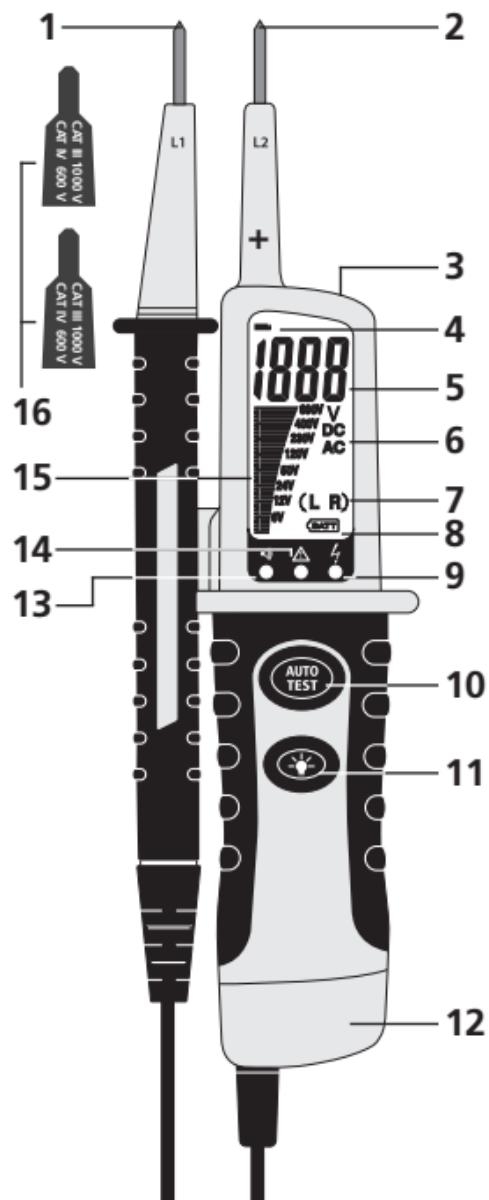

- 1** Вимірювальний щуп -
- 2** Вимірювальний щуп +
- 3** Ліхтарик
- 4** Покажник полярності
- 5** Цифровий покажник
- 6** Різновид напруги: постійного / змінного струму
- 7** Напрям обертання: лівий / правий
- 8** Низький заряд батареї
- 9** Світлодіодний фазопоказчик перевірки однополюсної напруги
- 10** Самотестування
- 11** Вимикач ліхтарика
- 12** Батарейний відсік
- 13** Світлодіодний показчик цілісності електричного ланцюга
- 14** Попередження про напругу вище 50 В
- 15** Гістограмна індикація
- 16** Захисні кожухи для категорії III 1000 В / категорії IV 600 В


## 2 Перевірка функціонування/самотестування

- Перевірте тестер напруги на знайомому джерелі напруги
- З'єднайте вимірювальні щупи (1) і (2). Загориться СД-індикатор цілісності електричного кола (13) і пролунає звуковий сигнал.
- Натисніть кнопку «AUTOTEST» (САМОТЕСТУВАННЯ). У разі позитивного результату тестування засвічується світлодіодний показчик цілісності електричного ланцюга (13), усі сегменти гістограмного показчика та лунає звуковий сигнал.

## 3 Перевірка напруги



Щоб досягти класу захисту категорії III 1000 В або категорії IV 600 В, слід натягнути на вимірювальні щупи захисні кожухи, що докладаються.

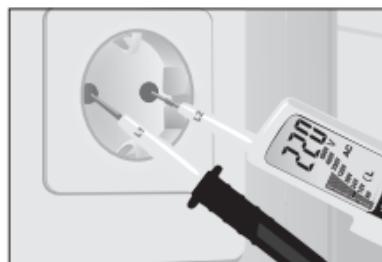

Візьміть основну частину приладу (+) у праву руку, а другий випробувальний щуп (-) – у ліву. Піднесіть вимірювальні щупи до контактів, що перевіряються (наприклад, електропроводки, розетки тощо).

- Тестер напруги автоматично вмикається, починаючи з напруги  $> 4,5$  В, і показує вимірювану напругу цифрами та гістограмною індикацією.

## 4 Однополюсна фазна перевірка


- Торкніться вимірювальним щупом L2 провідника, що перевіряється, залишаючи щуп L1 вільним. За наявності змінного струму в провіднику засвітиться світлодіод (9).
- Однополюсна фазна перевірка можлива, лише якщо батарейки вкладені і в гарному стані.
- Однополюсні перевірки фази дозволяється проводити тільки для змінного струму від 100 В.
- Визначаючи фазний провідник за допомогою однополюсної фазної перевірки, за певних умов можна пошкодити функцію індикації (наприклад, у разі ізоляційних засобів захисту шкіри або заізольованих місць монтажу).



Однополюсна фазова перевірка не придатна для перевірки на відсутність напруги. Для цього потрібна двохполюсна фазна перевірка.


## 5 Визначення порядку чергування фаз

За годинниковою стрілкою

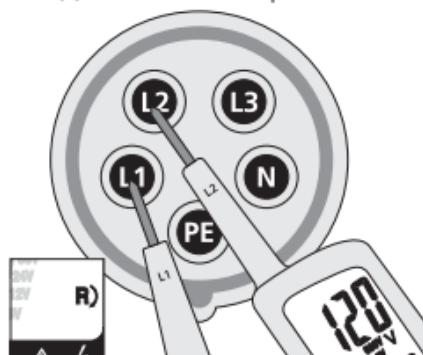

Якщо на дисплеї з'явиться символ «R» (7), то гадана фаза L1 дійсно є фазою L1, а гадана фаза L2 дійсно є фазою L2.

Проти годинникової стрілки

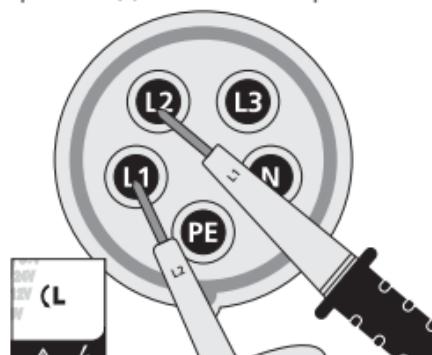

Якщо на дисплеї з'явиться символ «L» (7), то гадана фаза L1 в дійсності є фазою L2, а гадана фаза L2 в дійсності є фазою L1.



Якщо виконати контрольне випробування, помінявши місцями випробувальні щупи, то має загорітися СД-індикатор протилежного напрямку.

## 6 Кишеневковий ліхтарик

Щоб увімкнути кишеневковий ліхтарик, натисніть й утримуйте натиснуту кнопку 10. Світло автоматично вимкнеться, як тільки відпустити цю кнопку.

## 7 Калібрування

Щоб забезпечити точність результатів вимірювань, тестер напруги необхідно регулярно калібрувати та перевіряти. Рекомендуємо проводити калібрування щорічно.

### Нормативні вимоги ЄС й утилізація

Цей пристрій задоволяє всім необхідним нормам щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.



Згідно з європейською директивою щодо електричних і електронних пристріїв, що відслужили свій термін, цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації окремо від інших відходів.



Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація на сайті: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)

## Технічні характеристики

Діапазон напруг	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 В змінного/постійного струму
РК-дисплей / роздільча здатність	3,5 розрядів, 1999 знаків / 1 В постійного/змінного струму
Похибка	-30%...0% відліку показань
Похибка цифрової індикації	В пост. струму: +1,0% показання +3 знаки В змін. струму: +1,5% показання +5 знаків
Розпізнання напруги	автоматичне
Розпізнання полярності	у всьому діапазоні
Розпізнання діапазону	автоматичне
Час спрацьовування	2-3 секунди
Діапазон частот	50/60 Гц
Піковий струм (постійний/ змінний)	<=(3 мА / 2,5 мА)
Тривалість увімкнення	Тривалість та періодичність вимірювань = 30 сек / 10 хв.

## Однополюсна фазна перевірка

Діапазон напруг	100...690 В змінного струму
Діапазон частот	50/60 Гц

## Перевірка цілісності електричного кола

Діапазон опорів	< 300 kΩ
Випробувальний струм	<5µA
Захист від перенапруги	690 V AC/DC

## Індикація порядку чергування фаз

Діапазон напруг (світлодіоди)	100...400 В
Діапазон частот	50/60 Гц
Електроживлення	Акумулятори 2 x 1,5 В типу AAA, LR03, лужні
Робоча температура	-10°C ... 55°C
Вологість	не більше 85% відносної вологості
Категорія стійкості ізоляції електротехнічного обладнання до імпульсних перенапруг	Категорія II 1000 В із захисним кожухом: Категорія III 1000 В / категорія IV 600 В
Ступінь захисту від забруднення	2
Клас захисту	IP 64
Маса	230 g
Норми	EN 61243-3; EN 61326

Право на технічні зміни збережене. 12.11.





Kompletně si přečtěte návod k obsluze a přiložený sešit „Pokyny pro záruku a dodatečné pokyny“. Postupujte podle zde uvedených instrukcí. Tyto podklady dobře uschovějte.

## Funkce / použití

Zkoušečka napětí a spojitosti pro automatické měření napětí střídavého (AC) a stejnosměrného proudu (DC). Přístrojem lze provádět test jednotlivých fází a točivého pole se zobrazením směru fáze. Zobrazení se provádí na LED displeji a akustickým signálem.

## Bezpečnostní pokyny

- Používejte přístroj výhradně k určenému účelu použití v rámci daných specifikací.
- Před každým měřením se ujistěte, že je zkoušená oblast (např. kabel) a zkušební přístroj v bezvadném stavu. Vyzkoušejte přístroj na známých zdrojích napětí (např. zásuvka 230 V pro zkoušku napětí střídavého proudu nebo autobaterie pro zkoušku napětí stejnosměrného proudu). Pokud selže jedna nebo více funkcí, nesmí se již přístroj používat.
- Při práci na napětí vyšším než 25V AC resp. 60V DC věnujte prosím práci zvláštní pozornost. U těchto napětí hrozí již při dotyku elektrického kabelu život ohrožující zásah elektrickým proudem. Při rozsvícení světelné diody 50 V buděte obzvláště opatrní.
- Nepoužívejte přístroj v prostředí, které je zatěžováno vodivými částicemi nebo kde dochází v důsledku vlhkosti (např. díky kondenzaci) k přechodné vodivosti.
- Pokud je přístroj vlhký nebo smočený jinými vodivými zbytky, nesmí se pracovat pod napětím. Při vlhkosti hrozí od napětí 25 V AC resp. 60 V DC zvýšené riziko životu nebezpečných zásahů elektrickým proudem. Před použitím přístroj vycistěte a vysušte. Při venkovním používání smí být přístroj používán pouze za příslušných povětrnostních podmínek resp. při vhodných ochranných opatřeních.
- Měření v nebezpečné blízkosti elektrických zařízení neprovádějte sami a jen podle pokynu odpovědného odborného elektrikáře.
- Před otevřením krytu příhrádky na baterie musí být přístroj odpojený od všech elektrických zdrojů.

- Přístroj nesmí být k napětí připojen déle než 30 sekund.
- Přístroj berte do ruky jen za držadla. Při měření se nesmíte dotýkat měřicích hrotů.
- Nepracujte pokud možno sami.
- Přístroj se smí používat jen ve správné kategorii přepětí (bez ochranné krytky CAT II 1000 V; s ochrannou krytkou CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Symbole



Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím: Nekryté součásti pod napětím v interiéru domu mohou představovat nebezpečí dostačující k tomu, aby byly osoby vystaveny riziku zásahu elektrickým proudem.



Výstraha před nebezpečným místem



Třída ochrany II: Zkušební přístroj má zesílenou nebo dvojitou izolaci.

### CAT II


Kategorie přepětí II: Jednofázové spotřebiče, které jsou připojeny k normálním zásuvkám, např.: domácí spotřebiče, přenosné nástroje.

### CAT III


Přepěťová kategorie III: Provozní prostředky v pevných instalacích a pro takové případy, v kterých jsou kladený zvláštní požadavky na spolehlivost a disponibilitu provozních prostředků, např. vypínače v pevných instalacích a přístroje pro průmyslové použití s trvalým připojením k pevné instalaci.

### CAT IV

Kategorie přepětí IV: Přístroje určené pro použití v místě přívodu proudu do elektrické instalace budov nebo v jeho blízkosti, a to viděno od hlavního rozvodu směrem k síti, např. elektroměry, přepěťové jističe a přístroje hromadného dálkového ovládání.

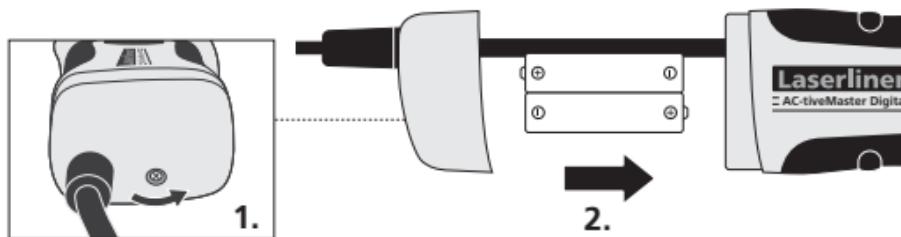**1 Vložení baterií**

Přístroje je po vložení baterií přímo připraven k provozu. Nemá žádný vypínač a je tudíž vždy aktivní. Od měřeného napětí 50 V pracuje přístroj v nouzovém režimu i bez baterie.

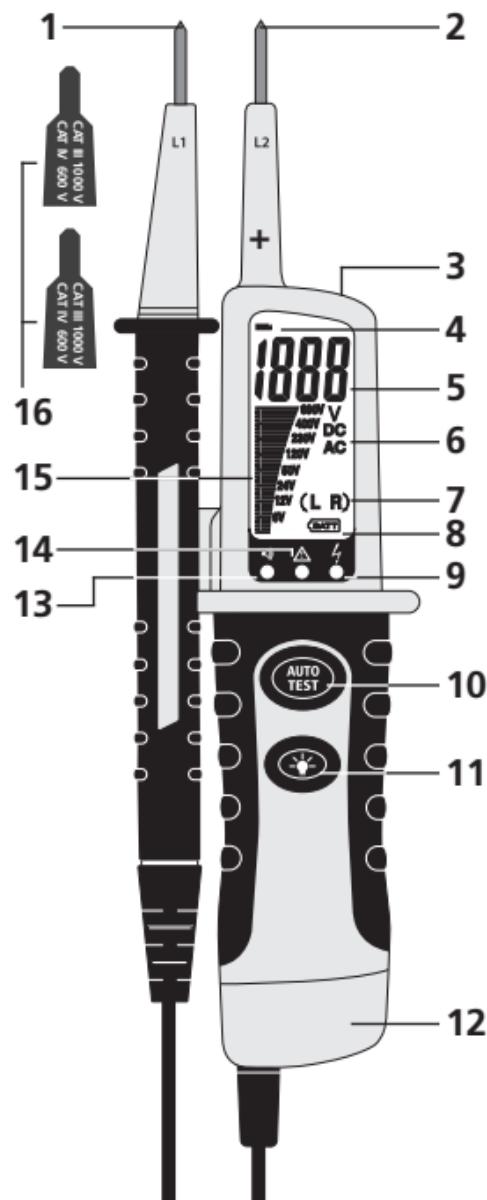

- 1 měřicí hrot -
- 2 měřicí hrot +
- 3 baterka
- 4 ukazatel polarity
- 5 numerické zobrazení
- 6 druh napětí AC/DC
- 7 směr točivého pole vlevo / vpravo
- 8 slabě nabité baterie
- 9 LED indikace fáze jednopólový test napětí
- 10 autotest
- 11 zapínání/vypínání baterky
- 12 přehrádka na baterie
- 13 LED zkoušky spojitosti
- 14 výstraha před napětím > 50 V
- 15 Sloupkové grafické zobrazení
- 16 ochranné krytky pro CAT III 1000V / CAT IV 600V


## 2 Funkční test/autotest

- Vyzkoušejte zkoušečku napětí na známých zdrojích napětí
- Spojte měřicí hroty (1) a (2). Rozsvítí se dioda pro test spojitosti (13) a zazní signál.
- Stiskněte tlačítko „AUTOTEST“. Při úspěšném testu se rozsvítí LED pro test spojitosti (13), všechny segmenty sloupcového grafu a zazní signál.

## 3 Zkouška napětí



Pro dosažení ochranné třídy CAT III 1000 V resp. CAT IV 600 V se na měřicí hrotu musí nasadit přiložené ochranné krytky.

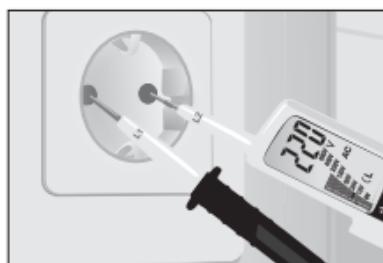

Vezměte základní přístroj (+) do pravé ruky a druhý zkušební hrot (-) do levé ruky. Přiložte měřicí hroty ke zkoušeným kontaktům (např. kabelu, zásuvce, atd.).

- Zkoušečka napětí se automaticky aktivuje od napětí > 4,5 V a změřené napětí zobrazuje numericky a pomocí sloupcového grafu.

## 4 Jednopólový test fáze


- Měřicím hrotom L2 kontaktujte testovaný vodič, L1 zůstane při měření volný. Pokud je na vodiči střídavé napětí, rozsvítí se LED (9).
- Jednopólový test fáze lze provést jen tehdy, jsou-li vložené baterie a jsou dostatečně nabité.
- Jednopólový test fáze se může provádět od střídavého napětí cca. 100 VAC.
- Při určení vnějšího vodiče pomocí jednopólového testu fáze může být při určitých podmínkách negativně ovlivněná funkce zobrazení (např. u izolačních osobních ochranných prostředků nebo na izolovaných místech).



Jednopólový test fáze není vhodný pro zkoušku přítomnosti napětí. K tomuto účelu se musí použít dvoupólový test fáze.


## 5 Určení směru točivého pole

Pravotočivé pole

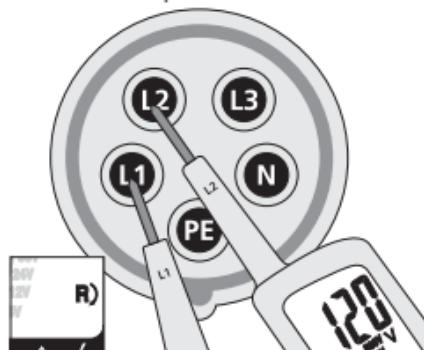

Pokud se na displeji zobrazí symbol **R** (7), je domnělá fáze L1 skutečná fáze L1 a domnělá fáze L2 je skutečná fáze L2.

Levotočivé pole

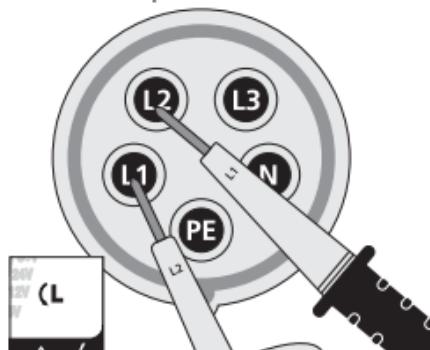

Pokud se na displeji zobrazí symbol **L** (7), je domnělá fáze L1 skutečná fáze L2 a domnělá fáze L2 je skutečná fáze L1.



Při opačné zkoušce se zaměněnými zkušebními hroty musí svítit opačný symbol.

## 6 Kapesní svítilna

Pro zapnutí kapesní svítilny podržte stisknuté tlačítko 10. Po uvolnění tlačítka se světlo opět automaticky vypne.

## 7 Kalibrace

Pro zajištění přesnosti měřených výsledků se zkoušečka napětí musí pravidelně kalibrovat a testovat. Kalibrace doporučujeme provádět v jednorocném intervalu.

### Ustanovení EU a likvidace

Přístroj splňuje všechny potřebné normy pro volná pohyb zboží v rámci EU.



Tento výrobek je elektrický přístroj a musí být odděleně vytříděn a zlikvidován podle evropské směrnice pro použité elektrické a elektronické přístroje.



Další bezpečnostní a dodatkové pokyny najdete na:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)

## Technické parametry

Rozsah napětí	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
LC displej / rozlišení	3,5 míst, 1999 digitů / 1 V AC/DC
Tolerance	-30 %...0 % odečítané hodnoty
Tolerance num. ukazatele	V DC: +1,0% čtení +3 digitů V AC: +1,5% čtení +5 digitů
Detekce napětí	automatická
Detekce polarity	celý rozsah
Detekce rozsahu	automatická
Doba odezvy	2-3 sekundy
Frekvenční rozsah	50/60Hz
Špičkový proud (AC/DC)	<=(3mA/2.5mA)
Doba zapnutí	DZ = 30s / 10 min.

## Jednopólový test fáze

Rozsah napětí	100 ... 690 V AC
Frekvenční rozsah	50/60 Hz

## Test spojitosti

Rozsah odporu	< 300 kΩ
Testovací proud	<5µA
Ochrana proti přepětí	690 V AC/DC

## Zobrazení směru točivého pole

Rozsah napětí (diód)	100 ... 400 V
Frekvenční rozsah	50/60 Hz
Napájení	2 x 1,5 typ AAA, LR03, alkalické
Pracovní teplota	-10°C ... 55°C
Vlhkost	max. 85% relativní vlhkost vzduchu
Kategorie přepětí	CAT II 1000 V s ochrannou krytkou: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Stupeň znečištění	2
Krytí	IP 64
Hmotnost	230 g
Zkušební normy	EN 61243-3; EN 61326

Technické změny vyhrazeny. 12.11.



Lugege kasutusjuhend ja kaasasolev brošür **„Garantii- ja lisajuhised”** täielikult läbi. Järgige neis sisalduvaid juhiseid. Hoidke neid dokumente hästi.

## Funktsioon / kasutamine

Pinge- ja ühendustester vahelduv- (AC) ning alalispingete (DC) automaatseks mõõtmiseks. Seadmega saab testida üksikut faasi ja pöördvälja koos faasisuundade näitamisega. Näidud väljastatakse LED-displei ja akustilise signaali kaudu.

## Ohutusjuhised

- Kasutage seadet eranditult spetsifikatsioonide piires vastavalt selle kasutusotstarbele.
- Veenduge iga kord enne mõõtmist, et kontrollitav piirkond (nt juhe) ja kontrollseade on laitmatus seisukorras. Testige seadet tuntud pingearvutitel (nt 230 V pistikupesa vahelduvvoolu (AC) või autoaku alalisvoolu (DC) kontrollimiseks). Seadet ei tohi kasutada, kui selle üks või mitu funktsiooni on rivist välja langenud.
- 25V AC või vastavalt 60V DC kõrgemate pingetega ümberkäimisel tuleb olla eriti ettevaatlik. Elektrijuhi puudutamisel valitseb neil pingetel juba eluohtliku elektrilöögi oht. Olge 50V-valgusdioodi süttimisel eriti ettevaatlik.
- Ärge kasutage seadet kohtades, mis on juhtivate osakestega saastunud või milles esineb tekkinud niiskuse tõttu (nt kondensatsiooni tõttu) ajutist juhtivust.
- Kui seade on kaetud niiskuse või muu elektrit juhtiva ainega, siis ei tohi pinget mõõta. Alates 25V AC või vastavalt 60V DC pingest valitseb niiskuse tõttu kõrgendatud eluohtlike elektrilöökide oht. Puhastage ja kuivatage seade enne kasutamist. Jälgige õues kasutades, et seadet kasutatakse üksnes vastavates ilmastikutingimustes või sobivate kaitsemeetmetega.
- Ärge teostage mõõtmisi elektrisüsteemidele ohtlikus läheduses üksinda ja tehke seda üksnes vastutava elektrispetsialisti korralduste alusel.
- Seade tuleb enne patareilaaka katte avamist kõigist vooluallikatest eraldada.

- Seadet ei tohi kauem kui 30 sekundit pinge all hoida.
- Hoidke seadmost kinni üksnes käepidemetest. Mõõtmise ajal ei tohi mõõteotsakuid puudutada.
- Võimalusel ärge töötage üksinda.
- Kasutage seadet üksnes õiges ülepingekategoorias (kaitsekübarata CAT II 1000 V; kaitsekübaraga CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Sümbolid



Hoiatus ohtliku elektripinge eest: Seadme sisemuses võib kaitsmata, pinge all olevate koostedetailide tõttu esineda piisav oht, et inimene saab elektrilöögi.



Hoiatus ohukoha eest




Kaitseklass II: Kontrollseade on varustatud tugevdatud või kahekordse isolatsiooniga.

**CAT II** Ülepingekategooria II: ühefaasilised tarbijad, mis ühendatakse harilike pistikupesade külge; nt: majapidamisseadmed, kaasaskantavad tööriistad.


**CAT III** Ülepingekategooria III: Püsinstallatsiooniga töövahenditel ja sellistel juhtudel, kus töövahendite usaldusväärusele ja kasutatavusele esitatakse erilisi nõudeid nagu nt püsinstallatsiooniga lülitid ja tööstuslikus kasutuseks mõeldud seadmed, mis on pidevalt püsinstallatsiooniga ühendatud.

**CAT IV** Ülepingekategooria IV: Seadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks hoonete elektriinstallatsiooni võrguühenduspunkti kallal ja selle lähe- duses; eriti just peajaotuskilbist võrgu suunas nagu nt voolumõõtjatel, liigvoolu kaitselülititel ning võrgupulsatsiooni vastuvõtuseadmetel.

## 1 Patareide sisestamine

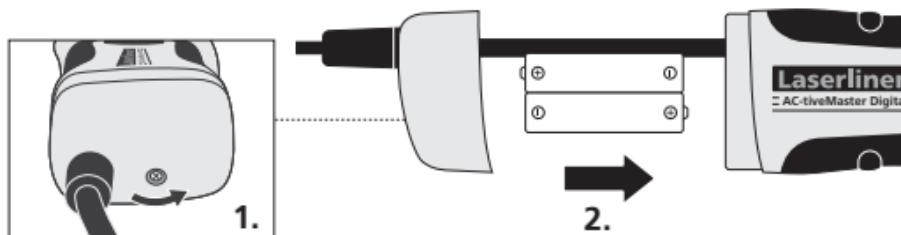

Seade on pärast patareide sisepanekut vahetult töövalmis. Tal puudub eraldi Sisse-/Välja-lülit ja on seega alati aktiivne. Alates mõõtepingest 50V töötab seade avariirežiimil ka ilma patareita.

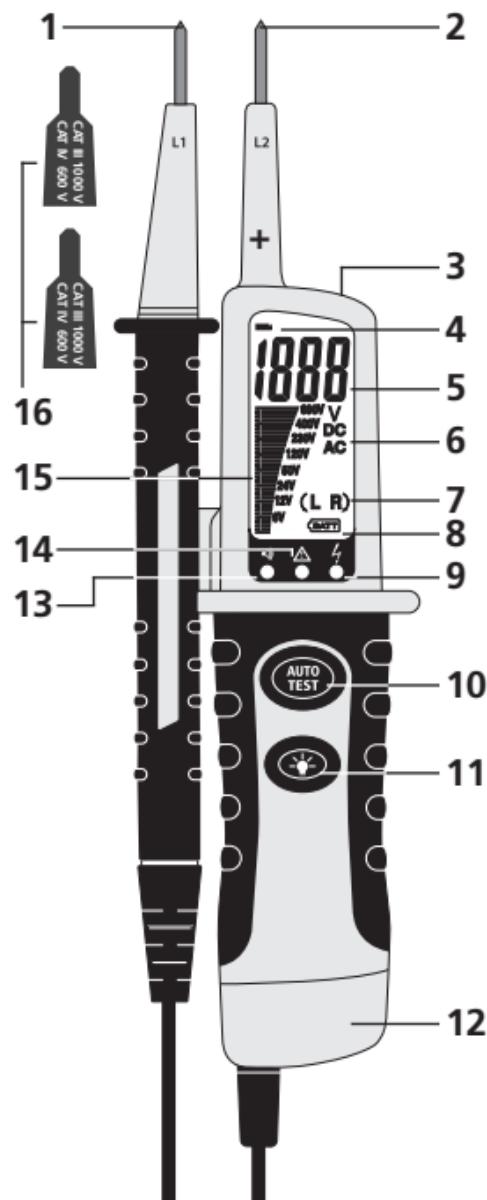

- 1 Mõõteotsak -
- 2 Mõõteotsak +
- 3 Taskulamp
- 4 Polaarsusnäidik
- 5 Numbriline näidik
- 6 Pingeliik AC/DC
- 7 Pöördvälja suund vasakule / paremale
- 8 Patarei vähene laetus
- 9 Ühepooluselise pingetesti LED faasinäidik
- 10 Enesetest
- 11 Taskulamp Sisse/ Välja
- 12 Patareilaegas
- 13 Ühenduse kontrolli LED
- 14 Pingehoiatus > 50 V
- 15 Tulpnäidik
- 16 Kaitsekübarad CAT III 1000V / CAT IV 600V jaoks


## 2 Talitluse kontroll/enesetest

- Testige pingetestrit tuntud pingearallikatel
- Ühendage mõõteotsakud (1) ja (2) külge. Süttib ühenduse olemasolu testi LED (13) ja kõlab signaal.
- Vajutage klahvi „AUTOTEST“. Testi edukuse korral süttib ühenduse olemasolu testi LED (13), süttivad kõik tulba segmendid ja kõlab signaal.

## 3 Pingekontroll



Kaitseklassi CAT III 1000 V või CAT IV 600 V saavutamiseks tuleb kaasasolevad kaitsekübarad mõõteotsakute peale pistata.

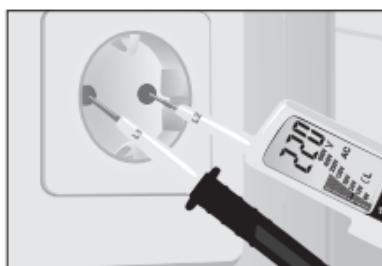

Võtke põhiseade (+) paremasse kätte ja teine kontrollotsak (-) vasakusse kätte. Pange mõõteotsakud vastu kontrollitavaid kontakte (nt juhe, pistikupesa vms).

- Pingetester on alates pingest  $> 4,5$  V automaatselt aktiivne ja näitab mõõdetud pinget numbriliselt ning tulbana.

## 4 Ühepooluseline faasikontroll


- Puudutage mõõteotsakuga L2 testitavat juhet, L1 jäääb mõõtmisel vabaks. Kui juhtmes esineb vahelduvpinge, siis põleb LED (9).
- Ühepooluselist faasikontrolli saab läbi viia ainult siis, kui patareid on sisse pandud ja heas seisukorras.
- Ühepooluselist faasikontrolli saab läbi viia vahelduvpingel alates u 100VAC.
- Ühepooluselise faasikontrolliga välisjuhti kindlaks määrates võib olla näidufunktsioon teatud tingimustel piiratud (nt isoleerivate kehakaitsevahendite puhul või isoleeritud kohtades).



Ühepooluseline faasikontroll ei sobi pingevabaduse kontrollimiseks. Sel eesmärgil tuleb kasutada kahepooluselist faasikontrolli.


## 5 Pöördvälja suuna kindlaksmääramine

Parem pöördväli

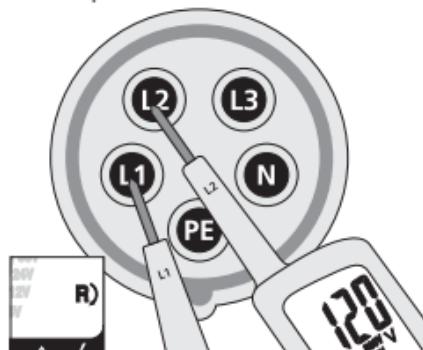

Kui displeile ilmub sümbol **R** (7), siis on katlustatav faas L1 tegelik faas L1 ning katlustatav faas L2 tegelik faas L2.

Vasak pöördväli

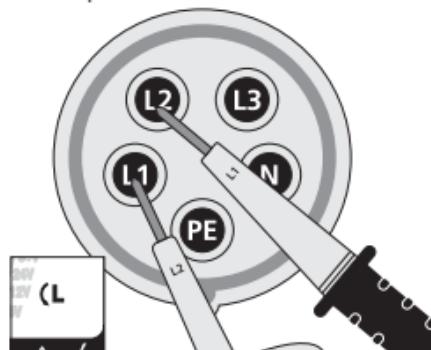

Kui displeile ilmub sümbol **L** (7), siis on katlustatav faas L1 tegelik faas L2 ning katlustatav faas L2 tegelik faas L1.



Äravahetatud kontrollotsakutega vastupidiselt proovides peab põlema vastupidine sümbol.

## 6 Taskulamp

Taskulambi sisselülitamiseks hoidke klahvi 10 allavajutatult. Klahvi lahtilaskmisel lülitub valgus automaatselt välja.

## 7 Kalibreerimine

Pingetestrit tuleb mõõtmistulemuste täpsuse tagamiseks regulaarselt kalibreerida ja kontrollida. Me soovitame kohaldada üheaastast kalibreerimisintervalli.

### ELi nõuded ja utiliseerimine

Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks EL-i piires.

Käesolev toode on elektriseade ja tuleb vastavalt Euroopa direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta eraldi koguda ning kõrvaldada.



Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil:

[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)

## Tehnilised andmed

Pingevahemik	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
LC-displei / resolutsioon	3,5 kohta, 1999 numbrikohta / 1 V AC/DC
Tolerants	-30%...0% lugemist
Num. näidiku tolerants	V DC: +1,0% lugemist +3 n-kohta V AC: +1,5% lugemist +5 n-kohta
Pinge tuvastus	automaatne
Polaarsuse tuvastus	kogu vahemik
Vahemiku tuvastus	automaatne
Rakendumisaeg	2-3 sekundit
Sagedusvahemik	50/60Hz
Tippvool (AC/DC)	<=(3mA/2,5mA)
Sisselülituskestus	SK = 30s / 10 min.

## Ühepooluseline faasikontroll

Pingevahemik	100 ... 690 V AC
Sagedusvahemik	50/60Hz

## Ühenduse kontroll

Takistusvahemik	< 300 kΩ
Kontrollvool	<5µA
Ülepingekaitse	690 V AC/DC

## Pöördvälja suunanäit

Pingevahemik (LEDid)	100 ... 400V
Sagedusvahemik	50/60Hz
Voolutoide	2 x 1,5 tüüp AAA, LR03, leelis
Tööttemperatuur	-10°C ... 55°C
Niiskus	max 85% suhtelist õhuniiskust
Ülepingekategooria	CAT II 1000 V kaitsekübaraga: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Mustumisaste	2
Kaitseliik	IP 64
Kaal	230 g
Kontrollnormid	EN 61243-3; EN 61326

Jätame endale õiguse tehniliksteks muudatusteks. 12.11.



Lūdzam pilnībā iepazīties ar Lietošanas instrukciju un pievienoto materiālu „Garantija un papildu norādes”. Levērot tajās ietvertos norādījumus. Saglabāt instrukciju un norādes.

## Funkcija / pielieto šana

Strāvas un caurplūsmas detektors maiņstrāvas (AC) un līdzstrāvas (DC) noteik šanai. Ar mērīriči var veikt atsevišķu fāžu, kā arī griežlauka testu, uzrādot fāzes virzienu. Rādījums nolasāms LED displejā, un atskan akustisks signāls.

## Drošības norādījumi

- Ekspluatēt mērīriči vienīgi paredzētajam mērķim, attiecīgo specifikāciju ietvaros.
- Pirms katras ekspluatācijas pārliecināties par mērīrīces un testējamā objekta (piem. vads) nevainojamu stāvokli. Pārbaudīt ierīci pie zināmiem sprieguma avotiem (piem. AC pārbauda pie 230 V rozetes un DC pārbauda pie automašīnas akumulatora). Neekspluatēt ierīci, ja tās viena vai vairākas funkcijas nedarbojas.
- Mērot spriegumu virs 25 V AC vai 60 V DC, ieteicams būt īpaši uzmanīgiem. Aizskarot elektrības vadus, augšminētā sprieguma stipruma apstākļos ir risks saņemt dzīvībai bīstamu strāvas sitienu. Sevišķa piesardzība nepieciešama tad, kad iedegas 50 V gaismas diode.
- Ierīci neizmanto vietās, kur konstatējamas strāvu vadošas daļīnas vai kur strāvas vadība uz brīdi rodas mitruma (piem. kondensācijas) dēļ.
- Ja detektors nonācis saskarē ar mitrumu, vai uz tā ir kādas citas, strāvu vadošas daļas, neekspluatēt to saskarē ar strāvu. Sākot ar 5 V AC vai 60 V DC stipru spriegumu, mitruma ietekmē rodas paaugstināts risks saņemt dzīvībai bīstamu strāvas sitienu. Notīrīt un nosusināt detektoru pirms ekspluatācijas. Strādājot ārā, raudzīties, lai būtu darbam piemēroti laika apstākļi vai lietot nepieciešamos aizsargelementus.
- Mērījumus bīstami tuvu elektriskām instalācijām neveikt vienatnē un veikt tos vienīgi pēc atbildīgā elektriķa norādījumiem.
- Pirms atver bateriju nodalījumu, ierīce atslēdzama no jeb kādiem strāvas avotiem.

- Ierīci nepievienot spriegumam ilgāk par 30 sekundēm.
- Saņemt ierīci vienīgi aiz rokturiem. Strāvas mērišanas laikā neaiztikt smailos elementus.
- Pēc iespējas neekspluatēt mērīri ci vienatnē.
- Izmantojiet ierīci tikai pareizajā pārsrieguma kategorijā (bez drošības uzgaļa CAT II 1000 V; ar drošības uzgali CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Simboli



Brīdinājums par bīstamu elektrisko spriegumu:  
Neizolētas, strāvu vadošas daļas, kas atrodas  
detektora korpusā, ekspluatētājam rada risku  
saņemt strāvas sitenu.



Brīdinājums par risku




Aizsardzības klase II: Detektoram ir pastiprināta  
vai dubulta izolācija.

**CAT II** Pārsrieguma kategorija II: vienfāzes patērētāji,  
kas tiek pieslēgti parastās kontaktligzdās,  
piem.: mājsaimniecības ierīces, portatīvie  
darbarīki.


**CAT III** Pārsrieguma kategorija III: ierīces/to  
elementi, kas atrodas stacionārās instalācijās  
un uz kurām attiecināmas īpašas drošības un  
pieejamības prasības, piem. slēdži stacionārās  
instalācijās un rūpnieciskas ierīces, kas ilgstoši  
pieslēgtas stacionārai instalācijai.

**CAT IV** Pārsrieguma kategorija IV: ierīces, ko  
paredzēts ekspluatēt tieši ēku elektrisko  
instalāciju ieejās vai to tuvumā, t.i. no  
galvenās sadales virzienā uz tīklu, piem.  
skaitītāji, pārsrieguma aizsarginstalācijas  
un centralizēti vadītas ierīces.

## 1 Bateriju ievietošana

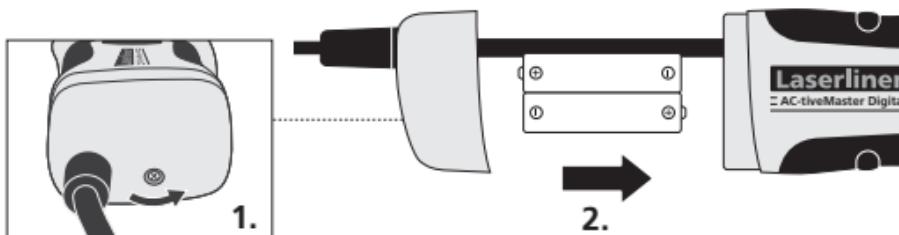

Kad ievietotas baterijas, detektors ir gatavs ekspluatācijai. Tam nav atsevišķa ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža, līdz ar to tas vienmēr ir ieslēgts. Sākot ar mērāmo spriegumu 50 V, ierīce darbojas t.s. avārijas režīmā arī bez baterijas.

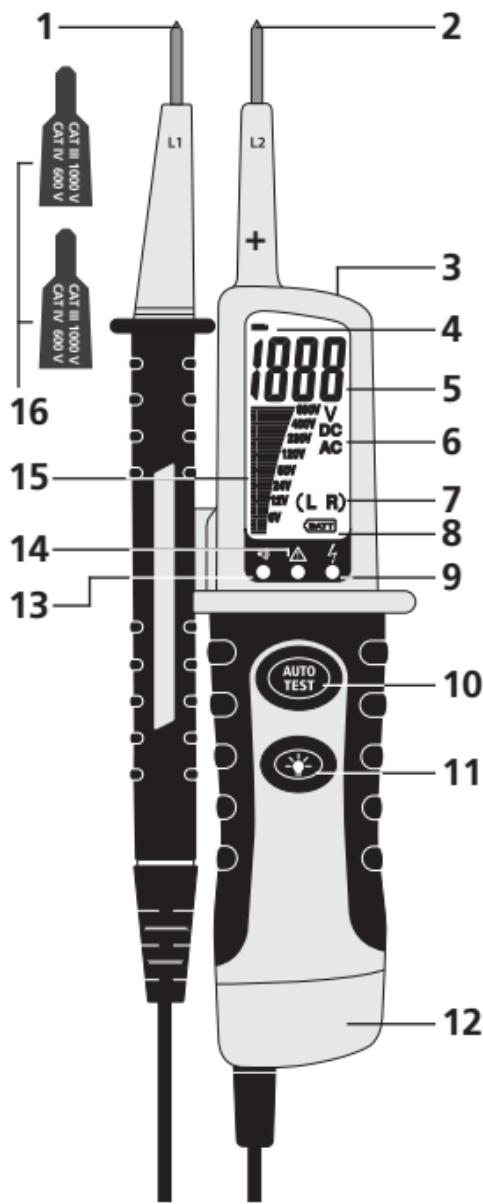

- 1 Mērsmaile -
- 2 Mērsmaile +
- 3 Kabatas lukturītis
- 4 Polaritātes indikators
- 5 Ciparu indikators
- 6 Sprieguma veids AC/DC
- 7 Rotējošā lauka virziens kreisais / labais
- 8 Baterija gandrīz izlādējusies
- 9 LED fāžu indikators, vienpola sprieguma tests
- 10 Autotests
- 11 Iesl./izsl. lukturīti
- 12 Baterijas nodalījums
- 13 LED kēdes nepārtrauktības tests
- 14 Sprieguma brīdinājums > 50 V
- 15 Diagrammas indikators
- 16 Drošības uzgaļi CAT III - 1000V / CAT IV - 600V


## 2 Funkcijas pārbaude / pa štests

- Strāvas detektoru pārbauda pie zināmiem strāvas avotiem
- Savieno mērsmailes (1) un (2). Caurplūsmas pārbaudes LED (13) deg, un atskan signāls.
- Nospiež taustiņu „AUTOTEST”. Ja tests ir sekmīgs, iedegas kēdes nepārtrauktības testa LED (13) un visi diagrammas segmenti, atskan signāls.

## 3 Strāvas pārbaude



Lai iegūtu aizsardzības klasi CAT III 1000 V vai CAT IV 600 V, uz mērsmailēm ir jāuzliek komplektācijā ietilpstōtie drošības uzgaļi.

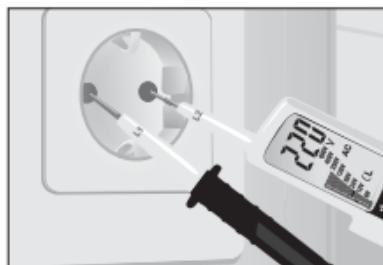

Bāzes ierīci (+) nem labajā rokā un otru smailo elementu (-) - kreisajā. Smailos elementus pievieno testējamajam objektam (piem. vadam, rozetei, utt.).

- Sprieguma indikators ir automātiski aktīvs spriegumā > 4,5 V, un izmērīto spriegumu tas parāda ciparu un diagrammas stabīju veidā.

## 4 Vienpola fāzes pārbaude


- Mērsmaili L2 pielieciet pie pārbaudāmā vada, L1 mērišanas laikā ir brīva. Ja vadā ir maiņspriegums, tad iedegas LED (9).
- Vienpola fāzes pārbaude iespējama vienīgi tad, kad ievietotas baterijas, un tās ir labā stāvoklī.
- Vienpola fāzes pārbaudi var veikt, sākot no apm. 100 V AC stipra maiņsprieguma.
- Mērot strāvu vienpola fāzes ārējā vadā, atsevi šķi apstākļi var ietekmēt rezultāta rādījuma funkciju (piem. izolēti kermeņa aizsarglīdzekļi vai izolētas vietas).



Vienpola fāzes pārbaudes funkcija nav piemērota, lai pārbaudītu, ka objektā nav sprieguma. Tam nepieciešama divpolu fāzes pārbaudes funkcija.


## 5 Griežlauka virziena noteikšana

Griežlauks pa labi

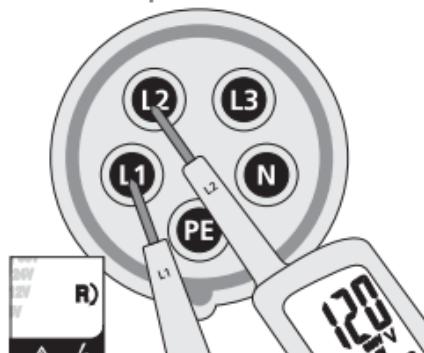

Ja displejā parādās simbols **R** (7), tad domājamā fāze L1 tiešām ir fāze L1, un domājamā fāze L2 tiešām ir fāze L2.

Griežlauks pa kreisi

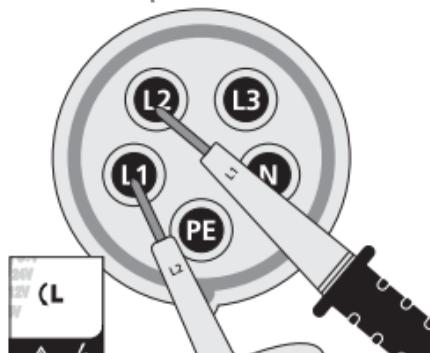

Ja displejā parādās simbols **L** (7), tad domājamā fāze L1 faktiski ir fāze L2, un domājamā fāze L2 faktiski ir fāze L1.



Ja izdara pretēju pārbaudi ar apmainītām smailēm, tad deg pretējie simboli.

## 6 Lampiņa

Lampiņu ieslēdz, nospiežot un paturot nospiestu 10. taustiņu. Gaisma nodziest automātiski, līdzko atlaiž taustiņu.

## 7 Kalibrēšana

Lai iegūtu precīzus mēriņumus, strāvas detektors kalibrējams un pārbaudāms regulāri. Ražotāja ieteiktais kalibrēšanas intervāls - viens gads.

### ES-noteikumi un utilizācija

Lerīce atbilst attiecīgajiem normatīviem par brīvu preču apriti ES.

Konkrētais ražojums ir elektroiekārta. Tā utilizējama atbilstīgi ES Direktīvai par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

Vairāk drošības un citas norādes skatīt:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



## Tehniskie dati

Strāvas diapazons	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
LCD displejs / izšķirtspēja	3,5 zīmes, 1999 skaitļi / 1 V AC/DC
Tolerance	-30%...0% no nolasītās vērtības
Tolerances skaitl. rādījums	V DC: +1,0% no nolasījuma +3 skaitļi V/AC: +1,5% no nolasījuma +5 skaitļi
Strāvas detektēšana	automātiska
Polaritātes detektēšana	viss diapazons
Diapazona detektēšana	automātiska
Laiks	2-3 sekundes
Frekvences diapazons	50/60Hz
Maks. strāva (AC/DC)	<=(3 mA/2,5 mA)
Leslēgšana uz laiku	leslēgšanas ilgums = 30 sek. / 10 min.

## Vienpola fāzes pārbaude

Srieguma diapazons	100 ... 690 V AC
Frekvences diapazons	50/60Hz

## Caurplūsmas pārbaude

Pretestības diapazons	< 300 kΩ
Pārbaudes strāva	<5µA
Pārsrieguma aizsardzība	690 V AC/DC

## Griežlauka virziena rādījums

Strāvas diapazons (vairākas LED)	100 ... 400V
Frekvences diapazons	50/60Hz
Strāvas padeve	2 x 1,5 tips AAA, LR03, Alkali
Darba temperatūra	-10°C ... 55°C
Mitrums	maks. 85% relatīvā gaisa mitruma
Pārsrieguma kategorija	CAT II 1000 V ar drošības uzgalī: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Piesārņojuma pakāpe	2
Aizsardzības veids	IP 64
Svars	230 g
Pārbaudes standarti	EN 61243-3; EN 61326

Lezpējamās tehniskas izmaiņas. 12.11.



Perskaitykite visą pateikiamą dokumentą „Nuorodos dėl garantijos ir papildoma informacija“. Laikykites čia esančių instrukcijos nuostatų. Rūpestingai saugokite šiuos dokumentus.

## **Veikimas ir paskirtis**

Jtampos ir srovės tekėjimo tikrliklis, skirtas automatiškai matuoti kintamą (AC) ir nuolatinę (DC) srovę. Šiuo prietaisu galima patikrinti vieną atskirą fazę arba fazų seką, rodant fazės kryptį. Rodmenys pateikiami šviesos diodų ekrane ir pasigirsta garsinis signalas.

## **Saugos nurodymai**

- Prietaisą naudokite išskirtinai tik pagal specifikacijoje nurodytą paskirtį.
- Prieš kiekvieną matavimą įsitikinkite, kad tikrinamoji sritis (pvz., laidai) ir matavimo prietaisas yra nepriekaištingos būklės. Patirkinkite prietaisą pamatuodami žinomas jtampos šaltinius (pvz., 230 V elektros lizdą prieš tikrindami kintamą srovę arba automobilio akumuliatorių prieš matuodami nuolatinę srovę). Negalima naudoti prietaiso, kai neveikia viena ar daugiau jo funkcijų.
- Ypatingai atsargiai reikia elgtis kai yra viršijama 25 V kintamoji arba 60 V nuolatinė jtampa. Palietus elektros laidus esant tokiai jtampai, kyla mirtinė elektrinio smūgio pavojus. Ypač atsargiai elkitės po to, kai užsidega 50 V šviesos diodas.
- Nenaudokite prietaiso aplinkoje, kurioje yra elektrai laidžių dalelių arba kur dėl oro drėgmės (pvz. dėl garų kondensavimosi) gali susidaryti trumpalaikis elektros laidumas.
- Jei prietaisas yra sudrékės ar paveiktas kitų elektrai laidžių medžiagų likučiais, su juo negalima dirbti, kur yra jtampa. Kai viršijama 25 V kintamoji arba 60 V nuolatinė jtampa, dėl drėgmės padidėja mirtinų elektrinių smūgių grėsmė. Prieš eksplauodami prietaisą, išvalykite ji ir išdžiovinkite. Eksplauodami prietaisą lauke, atkreipkite dėmesį, kad tai vyktų tik atitinkamomis oro sąlygomis arba būtų taikomos tinkamos apsaugos priemonės.
- Nevykdykite vienas matavimų pavojingai arti elektros įrangos ir juos atlikite tik pagal atsakingo elektriko paaiškinimą.
- Prieš atidarant baterijų détuvės dangtelį, prietaisą reikia atjungti nuo visų srovės šaltinių.

- Tikrinant įtampą negalima laikyti prietaiso ilgiau kaip 30 sekundžių prie įtampos šaltinio.
- Prietaisą laikykite tik už rankenų. Matuojant draudžiama liesti matuojamuosius smaigalius.
- Jei įmanoma, stenkite dirbtį ne vienas.
- Naudokite prietaisą tik esant teisingai viršĮtampio kategorijai (be apsauginio dangtelio CAT II 1000 V; su apsauginiu dangteliu CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Simboliai



Įspėjimas apie elektros įtampos pavojų: Korpuso viduje yra neapsaugotos detalės, kuriomis teka srovė, ir dėl jų gali kilti realus pavojus asmenims patirti elektros smūgį.



Įspėjimas apie pavojaus vietą



Saugos klasė II: Šis tikrinimo prietaisas turi padidintą arba dvigubą izoliaciją.

### CAT II


II viršĮtampio kategorija: vienos fazės prietaisai, kurie yra prijungti prie įprastų kištukinių lizdų; pvz., buitiniai prietaisai, nešiojamieji įrankiai.

### CAT III


III viršĮtampio kategorija: Nuolatinę instaliaciją turinti gamybos įranga, taip pat atvejai kai keliami ypatingi reikalavimai gamybos įrangos patikimumui ir jos eksploracijai, pvz., nuolatinės instalacijos jungikliai ir pramoninės paskirties įranga, kuri įlgam jungiama į nuolatinės elektros instalacijos tinklą.

### CAT IV

ViršĮtampio kategorija IV: prietaisai skirti eksploratuoti pastatų elektros instalacijos įvade arba netoli įvado, ir būtent žūrint nuo pagrindinio paskirstymo link elektros tinklo, pvz., elektros skaitliukams, apsaugoms nuo viršĮtampio ir centralizuotiemis valdymo prietaisams.

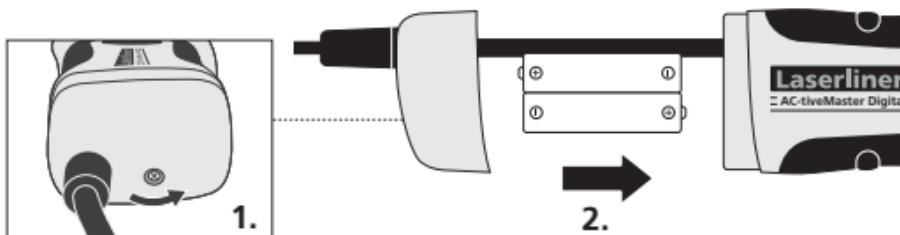**1 Baterijų įdėjimas**

Prietaisą galima naudoti iš karto įdėjus baterijas. Jis neturi atskiro įjungimo/išjungimo jungiklio, taigi visada yra parengtas eksploracijai. Kai matuojamoji įtampa viršija 50 V, tai avariniu režimu prietaisas dirba taip pat be baterijos.

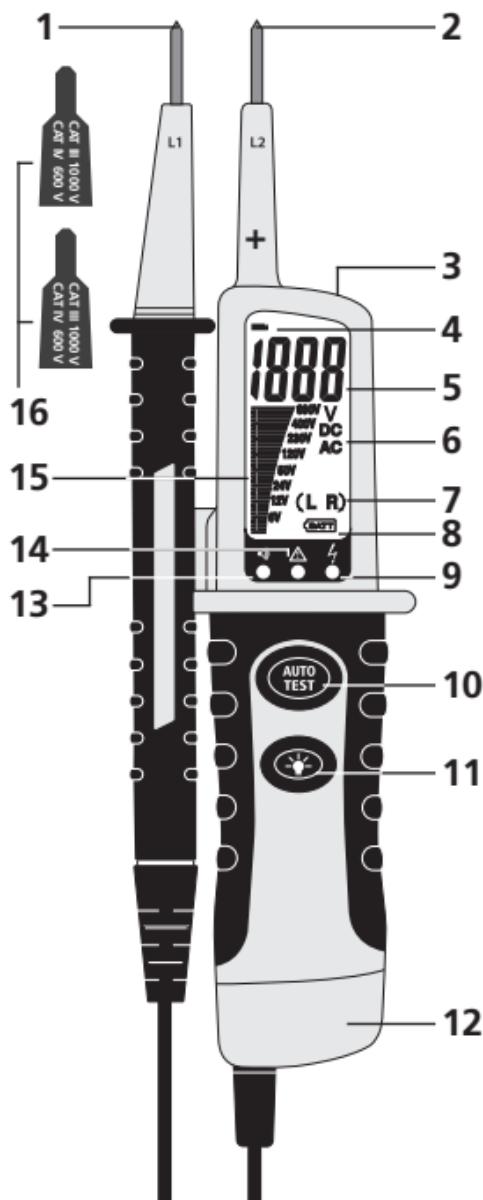

- 1 Matavimo smaigalys -
- 2 Matavimo smaigalys +
- 3 Kišeninis žibintuvėlis
- 4 Poliariškumo rodmuo
- 5 Skaitmeninis indikatorius
- 6 Įtampos rūšis AC / DC
- 7 Fazių seka – kairė / dešinė
- 8 Per mažai įkrauta baterija
- 9 LED fazių indikatorius vieno polio įtampos testas
- 10 Savaiminis testas
- 11 Kišeninis žibintuvėlis ĮJUNGTAS / IŠJUNGTAS
- 12 Baterijos dėtuvė
- 13 LED pratekėjimo patikra
- 14 Ispėjimas apie įtampą  $> 50 \text{ V}$
- 15 Stulpelinės diagramos rodmuo
- 16 Apsauginis dangtelis, skirtas CAT III 1000 V / CAT IV 600 V


## 2 Veikmo kontrolė / Savikontrolė

- Patikrinkite įtampos tikrīklį prie žinomų įtampos šaltinių
- Sujunkite matavimo smaigalius (1) ir (2). Šviečia srovės tekėjimo tikrinimo šviesos diodas (13) ir pasigirsta akustinis signalas.
- Paspauskite jungiklį „AUTOTEST“. Esant sekmingam testui užsidega praėjimo patikros LED (13), visi stulpelinės diagramos segmentai ir pasigirsta signalas.

## 3 Įtampos tikrinimas



Norint pasiekti apsaugos klasę CAT III 1000 V arba CAT IV 600 V, reikia užmauti pridedamus apsauginius dangtelius ant matavimo antgalių.

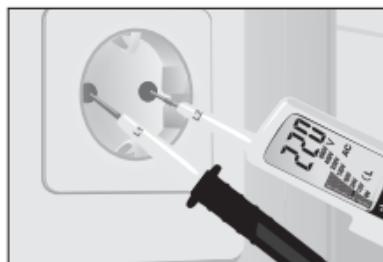

Paimkite dešine ranka bazinį prietaisą (+), o antrajį tikrinimo smaigali (-) – kaire ranka. Tikrinimo smaigaliais palieskite tikrinamus kontaktus (pvz., laidus, kištuko lizdą ir pan.).

- Įtampos indikatorius automatiškai tampa aktyvus esant  $> 4,5$  V įtampai ir rodo matuojamą įtampą skaičiais ir stulpelinėje diagramoje.

## 4 Vienpolės fazės tikrinimas


- Su matavimo smaigaliu L2 prilieskite tikrinamą laidą, smaigalys L1 matuojant lieka laisvas. Jei laiduose yra kintamoji srovė, LED (9) šviečia.
- Vienpolis fazės tikrinimas galimas tik tada, kai yra jidėtos baterijos ir jos yra geros būklės.
- Vienpolis fazės tikrinimą galima atlikti esant kintamai srovei ne mažesnei kaip apie 100 V.
- Kai atliekant vienpolis fazės tikrinimą, nustatomas išorinis laidas, rodmenų funkciją gali įtakoti tam tikros sąlygos (pvz., esantys izoliuojantys kūno apsaugai arba izoliuota aplinka).



Vienpolis fazės tikrinimas netinka, norint nustatyti, ar yra įtampa. Šiuo atveju reikia atlikti dvipolį fazės tikrinimą.


## 5 Fazių sekos nustatymas

Tiesioginė fazių seka

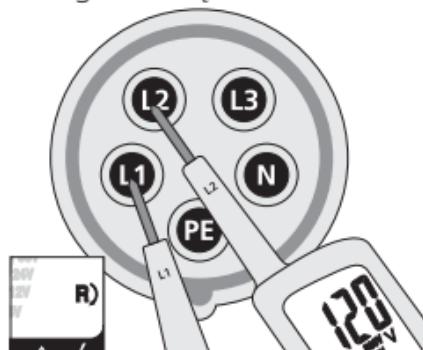

Jei displejėje šviečia simbolis **R** (7), tai spėjama fazė L1 iš tikrujų ir yra fazė L1, o spėjama fazė L2 iš tikrujų ir yra fazė L2.

Netiesioginė fazių seka

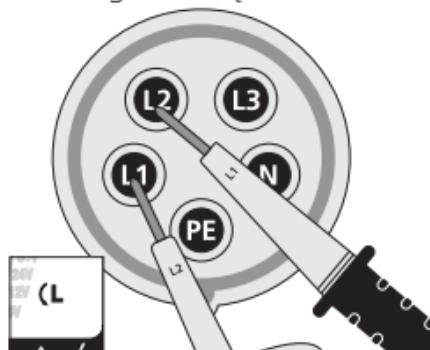

Jei displejėje šviečia simbolis **L** (7), tai spėjama fazė L1 iš tikrujų yra fazė L2, o spėjama fazė L2 – fazė L1.



Atliekant priešingą tikrinimą ir sukeitus tikrinimo smaigalius, turi užsidegti priešingas simbolis.

## 6 Kišeninis žibintuvėlis

Norėdami įjungti kišeninį žibintuvėlį, laikykite nuspaudę 10 jungiklį. Atleidus jungiklį, šviesa automatiškai užgesta.

## 7 Kalibravimas

Įtamos tikriklij reikia reguliarai kalibruoti ir tikrinti, kad būtų užtikrintas matavimo rezultatų tikslumas. Rekomenduojame kalibruoti prietaisą kas metus.

## ES nuostatos ir utilizavimas

Prietaisas atitinka visus galiojančius standartus, reglamentuojančius laisvą prekių judėjimą ES.

Šis produktas yra elektros prietaisas ir pagal Europos Sąjungos Direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų, turi būti surenkanamas atskirai ir utilizuojamas aplinką tausojamuoju būdu.

Daugiau saugos ir kitų papildomų nuorodų rasite:  
[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



**Techniniai duomenys**

Įtampos diapazonas	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V kintanti arba nuolatinė įtampa
Skystujų kristalų ekranas / skyra	3,5 vietos, 1999 skaitmenys / 1 V AC / DC
Paklaida	-30 %...0 % matuojamo dydžio
Paklaida skaitm. indikatorius	V DC: +1,0 % parodymu +3 skaitmenys V / AC: +1.5% parodymu +5 skaitmenys
Įtampos atpažinimas	automatinis
Poliškumo atpažinimas	visas diapazonas
Diapazono atpažinimas	automatinis
Suveikimo laikas	2–3 sekundės
Dažnio diapazonas	50 arba 60 Hz
Pikinė srovė (AC / DC)	<=(3 mA / 2,5 mA)
Ijungimo trukmė	Ijungimo trukmė = 30 s / 10 min.

**Vienpolės fazės tikrinimas**

Įtampos diapazonas	100 ... 690 V kintanti įtampa
Dažnio diapazonas	50 arba 60 Hz

**Srovės tekėjimo tikrinimas**

Varžos diapazonas	< 300 kΩ
Kontrolinė srovė	<5µA
Apsauga nuo virštampio	690 V AC/DC

**Fazių sekos rodmuo**

Įtampos diapazonas (šviesos diodai)	100 ... 400 V
Dažnio diapazonas	50 arba 60 Hz
Irangos aprūpinimas elektra	2 x 1,5 AAA tipas, LR03, Alkali
Darbinė temperatūra	-10 °C... 55 °C
Drėgnumas	maks. santykinis oro drėgnumas 85 %
Virštampio kategorija	CAT II 1000 V su apsauginiu dangteliu: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Užteršimo laipsnis	2
Apsaugos klasė	IP 64
Masė	230 g
Tikrinimo standartai	EN 61243-3; EN 61326

Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus. 12.11.



Citiți integral instrucțiunile de exploatare și caietul însoțitor „Indicații privind garanția și indicații suplimentare”. Urmați indicațiile din cuprins. Păstrați aceste documente cu strictețe.

## Funcție / Utilizare

Tester de tensiune și tranzit pentru măsurarea automată a curentului alternativ (AC) și a celui continuu (DC). Cu acest aparat poate fi efectuat un test monofazic și un test trifazat cu afișarea direcției fazei. Afișajul are loc prin intermediul unui display LCD și al unui semnal acustic.

## Indicații de siguranță

- Utilizați aparatul exclusiv conform destinației sale de utilizare cu respectarea specificațiilor.
- Asigurați-vă înaintea fiecărei măsurători că obiectul de verificat (de ex. cablu conductor) și aparatul de verificare se află în stare ireproșabilă. Testați aparatul la surse cunoscute de tensiune (de ex. priză de 230 V pentru verificarea CA sau la o baterie auto pentru verificarea CD). Aparatul nu trebuie să mai fie folosit atunci când una sau mai multe dintre funcțiile acestuia s-au defectat.
- La manipularea unor tensiuni mai mari de 25V AC resp. 60V DC este necesară o atenție deosebită. La atingerea conductorilor electrici există, la aceste tensiuni, pericol producerii unui soc electric cu potențial letal iminent. Fiți deosebit de atenți de la aprinderea diodei luminescente de 50V.
- Nu utilizați aparatul în medii care sunt încărcate cu particule conductoare sau în care se poate produce o conductibilitate temporară din cauza umidității existente (de ex. prin condensare).
- Dacă aparatul este acoperit de umiditate sau de alte reziduuri conductoare, nu trebuie să se lucreze sub tensiune. De la o tensiune de 25V AC resp. 60V DC există, din cauza umidității, un pericol sporit de producere a unui soc electric posibil letal. Curățați și uscați aparatul înainte de utilizare. Atunci când utilizați echipamentul în exterior, acordați atenție ca aparatul să fie utilizat numai în condiții de mediu corespunzătoare resp. cu adoptarea măsurilor de protecție adecvate.
- Nu efectuați singuri măsurători în imediata apropiere a instalațiilor electrice și numai după consultarea unui specialist electrician responsabil.

- Aparatul trebuie să fie deconectat de la toate sursele de energie înaintea deschiderii capacului compartimentului pentru baterii.
- Aparatul nu trebuie să rămână mai mult de 30 de secunde conectat la o sursă de tensiune.
- Țineți aparatul numai de mânerul destinat în acest scop. Vârfurile de măsură nu trebuie să fie atinse în timpul măsurătorii.
- Dacă este posibil, nu efectuați singuri lucrările.
- Utilizați aparatul numai la clasa de supratensiune corespunzătoare (fără capac de protecție CAT II 1000 V; cu capacul de protecție CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Simboluri



Avertisment privind tensiunea electrică periculoasă: Din cauza elementelor constructive conductoare neprotejate din interiorul carcasei există un pericol semnificativ de expunere a persoanelor unui risc de electrocutare.



Avertisment aspru unui pericol



Clasa de protecție II: Aparatul de control dispune de o izolație consolidată sau dublată.

### CAT II

Clasa de supratensiune II: Consumatorii monofazici care se racordează la prizele normale; de ex.: electrocasnicele, sculele portabile.


### CAT III

Categorie de supratensiune III: Mijloc de exploatare în instalații fixe și în cazurile în care sunt formulate cerințe speciale privind fiabilitatea și disponibilitatea mijlocului de exploatare, de ex. comutatoare în instalații fixe și aparate pentru uz industrial cu conexiune permanentă la instalația fixă.


### CAT IV

Categorie de supratensiune IV: Aparate pentru utilizarea la sau în apropierea surselor de alimentare în instalația electrică a clădirilor și chiar de la distribuția principală către rețea, cum ar fi de ex. contoare electrice, întrerupătoare de protecție la supra-current și aparate de comandă auxiliare.

## 1 Introducerea bateriilor

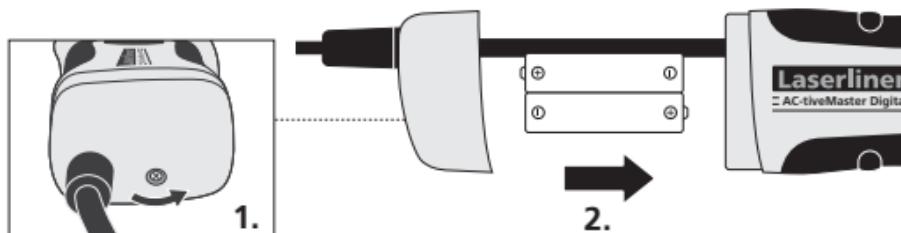

După introducerea bateriilor, aparatul este gata de utilizare. Nu dispune de nici un întrerupător Pornit/Oprit și de aceea este întotdeauna activ. De la o tensiune de măsurare de 50V aparatul funcționează în regim auxiliar de asemenea fără baterie.

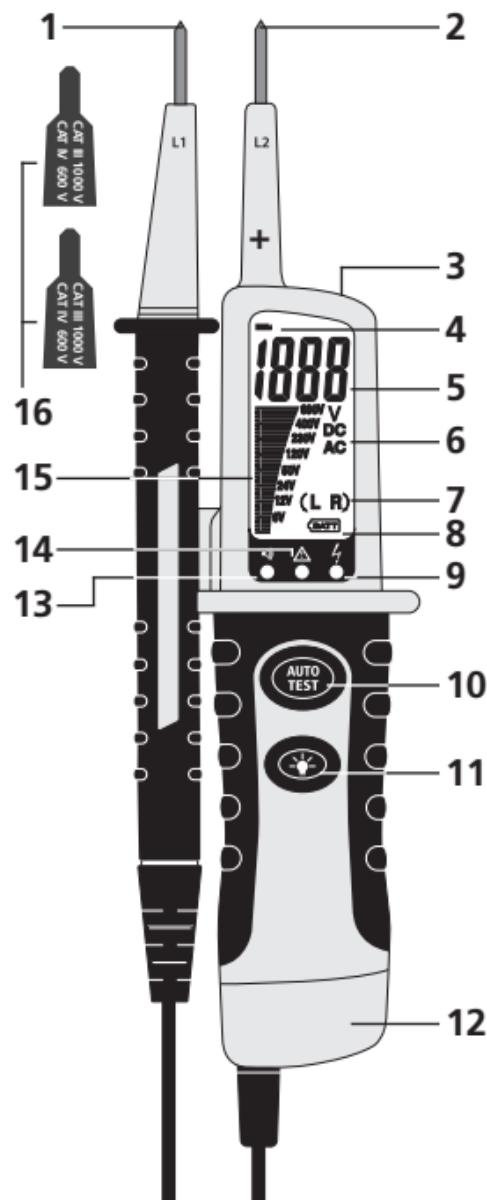

- 1 Vârf de măsurare -
- 2 Vârf de măsurare +
- 3 Lanternă
- 4 Indicator polaritate
- 5 Indicator numeric
- 6 Tip de tensiune AC/DC
- 7 Sensul câmpului de rotație stânga / dreapta
- 8 Nivel de încărcare a bateriei redus
- 9 Indicator LED al fazei la testul de tensiune monopolar
- 10 Test automat
- 11 Lanternă pornit/oprît
- 12 Compartiment baterii
- 13 Verificare de trecere LED
- 14 Avertisment privind tensiunea > 50 V
- 15 Indicator grafic cu bare
- 16 Capace de protecție CAT III 1000V / CAT IV 600V


## 2 Verificare funcționare / autotest

- Verificați testerul de tensiune în surse cunoscute de energie
- Conectați vârfurile de măsurare (1) și (2). LED-ul pentru testul de tranzit (13) luminează și este emis un semnal.
- Apăsați tasta „AUTOTEST”. La un test cu succes LED-urile se aprind pentru testul de trecere (13) toate segmentele graficului cu bare și se aude un signal.

## 3 Verificarea tensiunii



Pentru a atinge clasa de protecție CAT III 1000 V resp. CAT IV 600 V se pun capacele de protecție atașate pe vârfurile de măsurare.

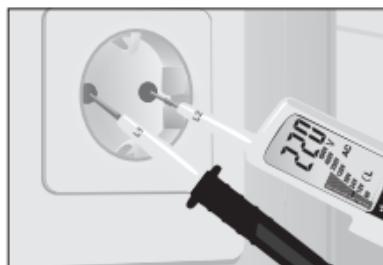

Luați aparatul de bază (+) în mâna dreaptă și al doilea vârf de verificare (-) în mâna stângă. Treceți acum cu vârfurile de măsură peste contactele de verificat (de ex. cablu, priză, etc.).

- Tensiometrul se activează automat de la o tensiune de > 4,5 V și indică tensiunea măsurată numeric pe graficul cu bare.

## 4 Verificarea fazelor unipolare


- Contactați cu vârful de măsurare L2 cablul de testare, L1 rămâne liber în timpul măsurătorii. Atunci când prin cablu trece curent alternativ, se aprinde LED-ul (9).
- Verificarea fazelor unipolare este posibilă numai atunci când bateriile sunt introduse și sunt în stare bună.
- Verificarea unipolară a fazelor poate fi efectuată de la o tensiune alternativă de cca. 100V CA.
- La determinarea conductorului exterior prin intermediul verificării fazelor unipolare, funcția de afișare poate să fie influențată de anumite condiții (de ex. de mijloace de protecție a corpului izolatoare sau în locuri izolate).



Verificarea fazelor unipolare nu este adecvată pentru verificarea absenței tensiunii. În acest scop este necesară verificarea fazelor bipolare.


## 5 Determinarea direcției curentului trifazic

Curent trifazic de dreapta

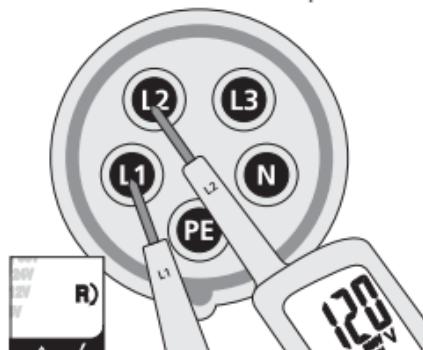

Dacă pe display apare simbolul **R** (7), faza presupusă L1 este în realitate faza L1 și faza presupusă L2 este în realitate faza L2.

Curent trifazic de stânga

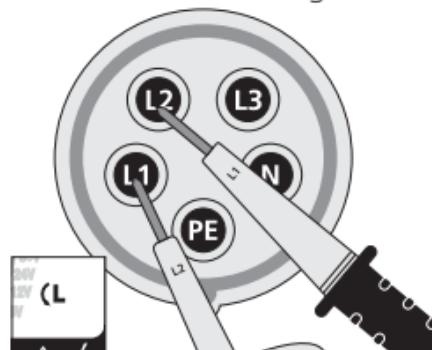

Dacă pe display apare simbolul **L** (7), faza presupusă L1 este în realitate faza L2 și faza presupusă L2 este în realitate faza L1.



La proba inversă cu vârfurile de verificare interschimbate trebuie să lumineze simbolul opus.

## 6 Lanternă

Pentru a aprinde lanterna, țineți apăsat butonul 10. Lumina se stinge automat în momentul în care tasta este eliberată.

## 7 Calibrare

Testerul de tensiune trebuie să fie calibrat și verificat în mod regulat pentru a garanta exactitatea rezultatelor măsurătorilor. Recomandăm un interval de calibrare de un an.

### Prevederile UE și debarasarea

Aparatul respectă toate normele necesare pentru circulația liberă a mărfurii pe teritoriul UE.



Acet produs este un aparat electric și trebuie colectat separat și debarasat în conformitate cu normativa europeană pentru aparate uzate electronice și electrice.



Pentru alte indicații privind siguranța și indicații suplimentare vizitați: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)

## Date tehnice

Interval tensiune	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
Afișaj LC / rezoluție	3,5 poziții, 1999 cifre / 1 V AC/DC
Toleranță	-30%...0% din valoarea citită
Toleranță num. afișaj	V DC: +1.0% din numere +3 cifre V AC: +1,5% din numere +5 cifre
Recunoașterea tensiunii	automată
Recunoașterea polarității	întregul interval
Recunoașterea intervalului	automată
Timp de răspuns	2-3 secunde
Interval frecvență	50/60Hz
Tensiune maximă (AC/DC)	<=(3mA/2.5mA)
Durata de pornire	ED = 30s / 10 min.

## Verifarea fazelor unipolare

Interval tensiune	100 ... 690 V AC
Interval frecvență	50/60Hz

## Verificarea tranzitului

Intervalul de rezistență	< 300 kΩ
Curent de verificare	<5µA
Protecție la supra-tensiune	690 V AC/DC

## Afișaj direcție curent trifazat

Interval tensiune (leduri)	100 ... 400V
Interval frecvență	50/60Hz
Alimentare curent	2 x 1,5 Tip AAA, LR03, alcaline
Temperatură de lucru	-10°C ... 55°C
Umiditate	max. 85% umiditate relativă a aerului
Categorie supratensiune	CAT II 1000 V cu capac de protecție: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Grad de poluare	2
Tip protecție	IP 64
Greutate	230 g
Norme de testare	EN 61243-3; EN 61326

Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice. 12.11.



Прочетете изцяло ръководството за експлоатация и приложената брошура „Гаранционна и допълнителна информация“. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Съхранявайте добре тези документи.

## Функция/Използване

Тестер за напрежение и проходимост за автоматично измерване на променливи (AC) и постоянни напрежения (DC). С уреда може да се извърши еднофазен тест и тест на трифазно поле с показание на посоката на фазите. Показанието се извършва чрез LED-дисплей и акустичен сигнал.

## Инструкции за безопасност

- Използвайте прибора единствено съгласно предназначението за употреба в рамките на спецификациите.
- Уверете се преди всяко измерване, че измерваната област (например проводник) и тестерът се намират в безупречно състояние. Проверете прибора на познати източници на напрежение (например 230 V-щепселна розетка за AC-тестване или автомобилен акумулатор за DC-тестване). Приборът не трябва да се използва повече, ако една или няколко функции откажат.
- При боравене с напрежения по-високи от 25V AC съответно 60V DC трябва да се внимава особено. При докосване на електрически проводници при тези напрежения вече съществува опасност за живота поради токов удар. Особено внимавайте след светване на 50V-диода.
- Не използвайте устройствата в обкръжения, които са заредени от проводящи частици или в които може да се стигне до временна проводимост поради възникваща влажност (например поради кондензация).
- Ако приборът е овлашен с влага или други проводящи остатъци, не трябва да се работи под напрежение. От напрежение 25V AC съответно 60V DC поради влагата съществува повишена опасност от опасни за живота токови удари. Почистете и изсушете прибора преди да го използвате. При използване навън обърнете внимание устройството да се използва само при съответни метеорологични условия, съответно при подходящи защитни мерки.
- Не извършвайте сам измервания в опасна близост до електрически инсталации, а само след инструктиране от отговорния електротехник.
- Преди да бъде отворен капакът на гнездото на батерията, приборът трябва да бъде разединен от всички източници на ток.

- Приборът не трябва да се поставя за по-дълго от 30 секунди към напрежения.
- Хващайте прибора само за ръкохватките. Измерителните накрайници не трябва да се докосват по време на измерването.
- По възможност не работете сами.
- Използвайте устройството само с правилната категория свръхнапрежение (без защитна капачка CAT II 1000 V; със защитна капачка CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Символи



Предупреждение за опасно електрическо напрежение: Поради незашитени токопроводящи компоненти във вътрешността на корпуса може да възникне достатъчна опасност хора да бъдат изложени на риска на електрически (токов) удар.



Предупреждение за опасно място



Клас на защита II: Тестерът притежава усилена или двойна изолация.

### CAT II

Категория свръхнапрежение II: Еднофазни консуматори, които се присъединяват към нормални контактни кутии, например: домакински уреди, преносими инструменти.


### CAT III

Категория на превишено напрежение III: Технологични средства във фиксирани инсталации и в такива случаи, в които се поставят специални изисквания към надеждността и готовността за работа на технологичните средства, например прекъсвач във фиксирани инсталации и устройства за индустриална употреба с постоянно свързване към фиксираната инсталация.


### CAT IV

Категория на свръхнапрежение IV: Уреди, които са предназначени за използване на или в близост до захранване в електрическата инсталация на сгради, погледнато от главния разпределител в посока към мрежата, например електромери, защитни изключватели срещу претоварване и централизирани контролери.

## 1 Поставяне на батериите

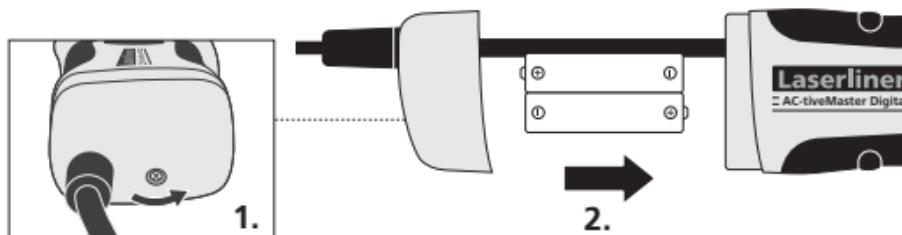

Устройството е готово за работа веднага след поставяне на батериите. То не разполага с отделен превключвател Вкл/Изкл и поради това винаги е активно. От измервателно напрежение 50V нагоре приборът работи в аварийен режим също и без батерия.

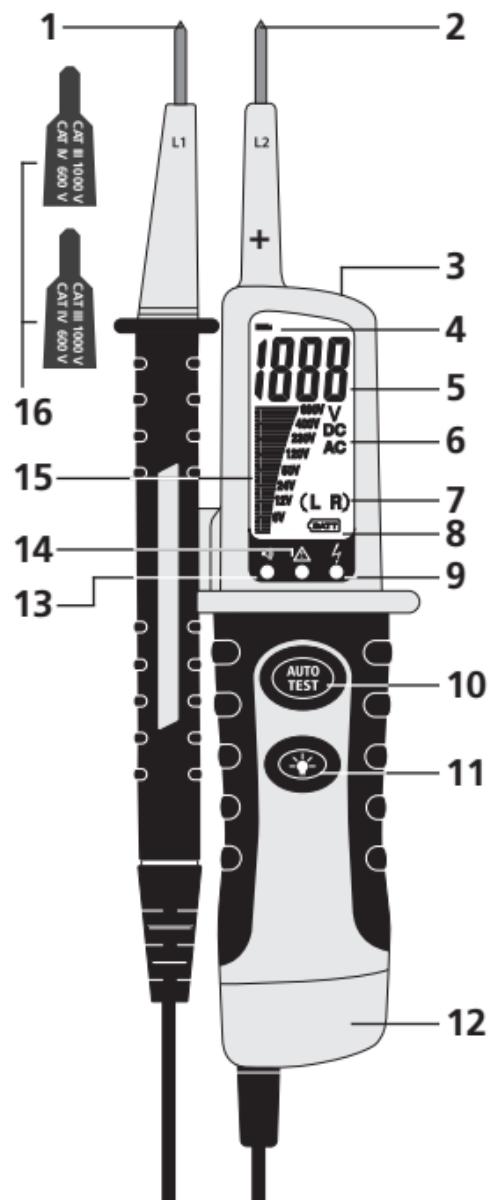

- 1 Измервателен накрайник -
- 2 Измервателен накрайник +
- 3 Джобно фенерче
- 4 Показание за полярност
- 5 Цифрово показание
- 6 Вид напрежение AC/DC
- 7 Посока на въртене на полето наляво / надясно
- 8 Малко зареждане на батериите
- 9 Светодиод, фазово показание на еднополюсен тест за напрежение
- 10 Самотест
- 11 Джобно фенерче вкл/изкл
- 12 Чекмедже за батерията
- 13 Светодиод, проверка на целостта на веригата
- 14 Предупреждение за напрежение > 50 V
- 15 Барграф-показание
- 16 Защитни капачки за CAT III 1000V / CAT IV 600V

## 2 Функционална проверка / самопроверка

- Проверете тестера за напрежение на известни източници на напрежение
- Свържете измерителните накрайници Meßspitzen (1) и (2). LED за теста за проходимост (13) свети и прозвучава сигнал.
- Натиснете бутона „AUTOTEST“ (САМОПРОВЕРКА). При успешен тест светодиодите светват за теста за цялост на веригата (13), всички сегменти на барграфа и прозвучава сигнал.

## 3 Проверка на напрежение



За да се достигне клас на защита CAT III 1000 V resp. CAT IV 600 V, върху измервателните накрайници трябва да се поставят приложените защитни капачки.



Вземете базовия уред (+) в дясната ръка, а втория тестов накрайник (-) в лявата ръка. Насочете измервателните накрайници до тестваните контакти (например проводник, щепселна розетка и др.).

- Проверителят на напрежение е автоматично активен от напрежение  $> 4,5 \text{ V}$  и показва измереното напрежение цифрово и като хистограма, барграф.

## 4 Еднополюсна проверка на фаза


- Докоснете тествания проводник измервателния накрайник L2, L1 остава свободно по време на измерването. Когато на проводника има променливо напрежение, свети светодиодът (9).
- Еднополюсната проверка на фаза е възможна само тогава, когато са поставени батерии и те са в добро състояние.
- Еднополюсната проверка на фаза може да се извършва от променливо напрежение ок. 100V AC нагоре.
- При определянето на външния проводник чрез еднополюсната проверка на фаза, функцията на показанието може да се влоши от определени условия (например при изолиращи лични предпазни средства или на изолирани местоположения).



Еднополюсната проверка на фаза не е подходяща за проверка за неналичие на напрежение. За тази цел е необходима двуполюсна проверка на фаза.


## 5 Определяне на посоката на въртене

Дясно въртящо се поле

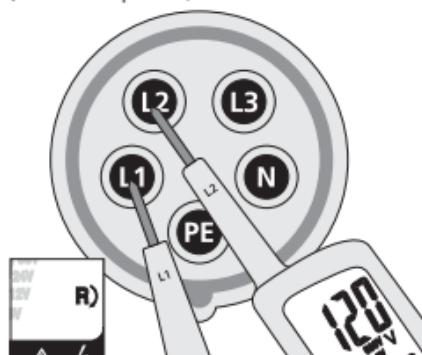

Ако на дисплея се појави символът **R** (7), предполагаемата фаза L1 е действителната фаза L1, а предполагаемата фаза L2 е действителната фаза L2.

Ляво въртящо се поле

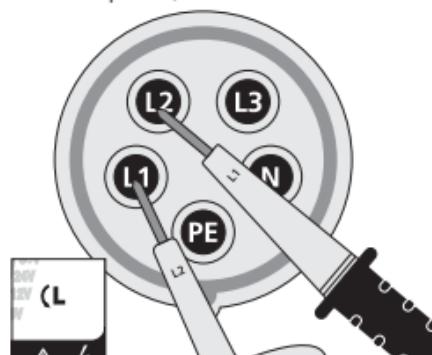

Ако на дисплея се појави символът **L** (7), предполагаемата фаза L1 е действителната фаза L2, а предполагаемата фаза L2 е действителната фаза L1.



При насрещна проба с разменени измервателни накрайници трябва да светне противоположният символ.

## 6 Джобно фенерче

За да включите джобното фенерче, задръжте натиснат бутон 10. Светлината се изключва отново автоматично, щом бутона бъде отпуснат.

## 7 Калибиране

Тестерът за напрежение трябва редовно да се калибира и изпитва, за да се гарантира точността на резултатите от измерването. Препоръчваме интервал на калибиране една година.

### ЕС-разпоредби и изхвърляне

Уредът изпълнява всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

Този продукт е електрически уред и трябва да се събира и изхвърля съгласно европейската директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес:

[www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



## Технически характеристики

Напрежителен диапазон	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
LC-дисплей / разрешаваща способност	3,5 разряда, 1999 цифри / 1 V AC/DC
Допуск	-30%...0% от отчитаната стойност
Допуск цифр. индикация	V DC: +1,0% от четенето +3 цифр V AC: +1,5% от четенето +5 цифр
Откриване на напрежение	автоматично
Откриване на полярност	в целия диапазон
Откриване на зона	автоматично
Време за реакция	2-3 секунди
Честотен диапазон	50/60Hz
Върхов ток (AC/DC)	<=(3mA/2.5mA)
Продължителност на включване	ED = 30s / 10 min.

## Единополюсна проверка на фаза

Напрежителен диапазон	100 ... 690 V AC
Честотен диапазон	50/60Hz

## Проверка на проходимост

Диапазон на съпротивлението	< 300 kΩ
Изпитателен ток	<5µA
Зашита от пренапрежение	690 V AC/DC

## Показание на посоката на трифазното поле

Диапазон на напрежение (LED's)	100 ... 400V
Честотен диапазон	50/60Hz
Електрозахранване	2 x 1,5 тип AAA, LR03, алкални
Работна температура	-10°C ... 55°C
Влага	макс. 85% относителна влажност на въздуха
Категория пренапрежение	CAT II 1000 V със защитна капачка: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Степен на замърсяване	2
Вид защита	IP 64
Тегло	230 g
Стандарти за изпитание	EN 61243-3; EN 61326

Запазва се правото за технически изменения. 12.11.



Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος „Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις“. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα.

## Λειτουργία / Τρόπος χρήσης

Δοκιμαστικό τάσης και συνέχειας για αυτόματη μέτρηση εναλλασσόμενης (AC) και συνεχούς τάσης (DC). Με τη συσκευή μπορεί να γίνεται έλεγχος μεμονωμένης φάσης και έλεγχος περιστρεφόμενου πεδίου με ένδειξη της φοράς φάσης. Η ένδειξη γίνεται μέσω μίας οθόνης LED και ενός ακουστικού σήματος.

### Υποδείξεις ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με το σκοπό χρήσης εντός των προδιαγραφών.
- Βεβαιωθείτε πριν από κάθε μέτρηση ότι η προς έλεγχο περιοχή (π.χ. αγωγός) και η συσκευή έλεγχου βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Δοκιμάστε τη συσκευή σε γνωστές πηγές τάσης (π.χ. πρίζα 230 V για έλεγχο AC ή μπαταρία αυτοκινήτου για έλεγχο DC). Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πλέον, εφόσον υπάρξει βλάβη σε μία ή περισσότερες λειτουργίες.
- Κατά την εργασία με τάση πάνω από 25V AC ή 60V DC απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Εάν υπάρξει επαφή με τους ηλεκτρικούς αγωγούς, σε αυτές τις τάσεις υπάρχει θανάσιμος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αφού ανάψει η δίοδος 50V.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον, το οποίο επιβαρύνεται από ηλεκτρικά αγώγιμα σωματίδια ή στο οποίο μπορεί να προκύψει προσωρινή ηλεκτρική αγωγιμότητα από υγρασία (π.χ. λόγω συμπύκνωσης).
- Εάν η συσκευή έχει στην επιφάνειά της υγρασία ή άλλα αγώγιμα κατάλοιπα, δεν επιτρέπεται η εργασία υπό ηλεκτρική τάση. Σε τάση πάνω από 25V AC ή 60V DC υπάρχει λόγω της υγρασίας αυξημένος κίνδυνος θανάσιμης ηλεκτροπληξίας. Καθαρίστε και στεγνώστε τη συσκευή πριν τη χρήση. Προσέξτε κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους ώστε η συσκευή να χρησιμοποιείται μόνο σε κατάλληλες καιρικές συνθήκες και με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
- Εκτελείτε τις μετρήσεις σε επικίνδυνη απόσταση από ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πάντα με ένα δεύτερο άτομο και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες υπεύθυνου ηλεκτρολόγου.

- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται πριν το άνοιγμα του καλύμματος θήκης μπαταρίας από όλες τις πηγές ρεύματος.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να συνδέεται για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα σε τάσεις.
- Πιάνετε τη συσκευή μόνο από τις χειρολαβές. Δεν επιτρέπεται να αγγίζετε τις ακίδες μέτρησης στη διάρκεια της μέτρησης.
- Εάν είναι εφικτό, μην εργάζεστε μόνος.
- Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο στην σωστή κατηγορία υπέρτασης (χωρίς προστατευτικό καπάκι CAT II 1000 V, με προστατευτικό καπάκι CAT III 1000 V + CAT IV 600 V)

## Σύμβολα



Προειδοποίηση για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση: Από μη προστατευμένα, ηλεκτροφόρα εξαρτήματα στο εσωτερικό του περιβλήματος μπορεί να προκύψει κίνδυνος έκθεσης ατόμων σε ηλεκτροπληξία.



Προειδοποίηση για επικίνδυνο σημείο



Κατηγορία προστασίας II: Η συσκευή ελέγχου διαθέτει ενισχυμένη ή διπλή μόνωση.

### CAT II

Κατηγορία υπέρτασης II: Μονοφασικοί καταναλωτές, οι οποίοι συνδέονται σε κανονικές πρίζες, π.χ.: οικιακές συσκευές, φορητά εργαλεία.


### CAT III

Κατηγορία υπέρτασης III: Λειτουργικά μέσα σε σταθερές εγκαταστάσεις και για περιπτώσεις, στις οποίες τίθενται ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα λειτουργικών μέσων, π.χ. διακόπτες σε σταθερές εγκαταστάσεις και συσκευές για βιομηχανική χρήση με συνεχή σύνδεση στη σταθερή εγκατάσταση.


### CAT IV

Κατηγορία υπέρτασης IV: Συσκευές για χρήση επάνω ή κοντά στην τροφοδοσία εντός της ηλεκτρικής εγκατάστασης κτηρίων, ιδωμένα από την κύρια διανομή προς το δίκτυο, π.χ. μετρητής ηλεκτρισμού, διακόπτης ασφαλείας έναντι υπερρεύματος και εγκεφάλους.

## 1 Τοποθέτηση των μπαταριών

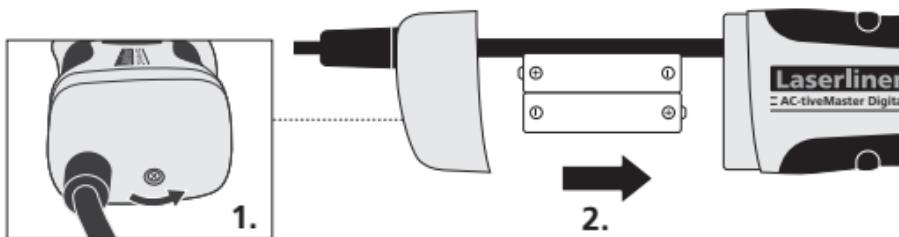

Η συσκευή είναι αμέσως έτοιμη για χρήση μετά την τοποθέτηση των μπαταριών. Δε διαθέτει ξεχωριστό διακόπτη On/Off και συνεπώς είναι πάντα ενεργοποιημένη. Μετά από μέτρηση τάσης 50V η συσκευή λειτουργεί σε λειτουργία ανάγκης χωρίς μπαταρία.

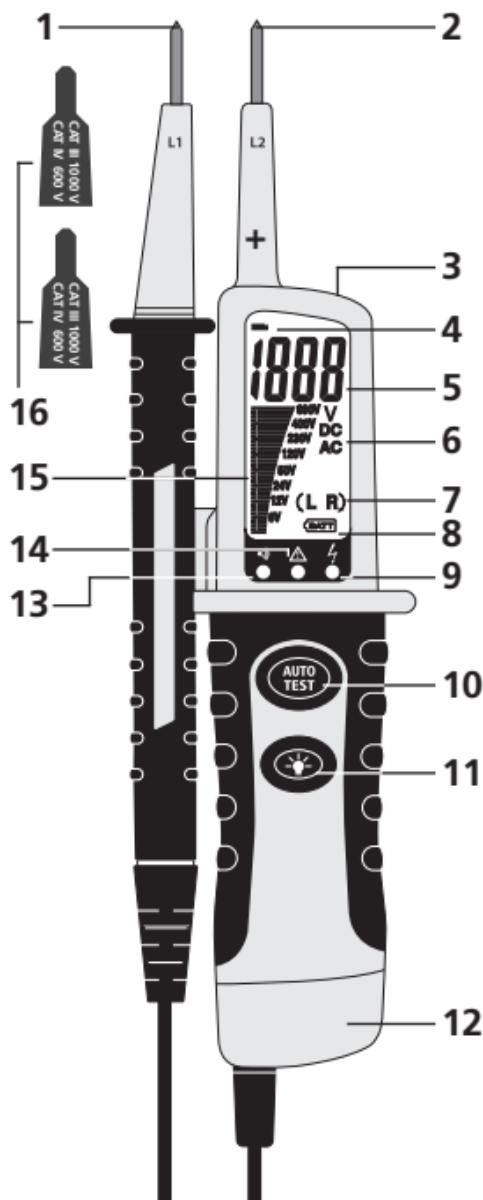

- 1 Ακίδα μέτρησης -
- 2 Ακίδα μέτρησης +
- 3 Φακός
- 4 Ένδειξη πολικότητας
- 5 Αριθμητική ένδειξη
- 6 Είδος τάσης AC/DC
- 7 Διεύθυνση περιστρεφόμενου πεδίου αριστερά / δεξιά
- 8 Φόρτιση μπαταρίας χαμηλή
- 9 LED ένδειξη φάσεων μονοπολικός έλεγχος τάσης
- 10 Αυτοέλεγχος
- 11 Φακός ON/OFF
- 12 Θήκη μπαταριών
- 13 LED έλεγχος συνέχειας
- 14 Προειδοποίηση τάσης > 50V
- 15 Ένδειξη γράφημα μπάρας
- 16 Προστατευτικά καπάκια για CAT III 1000V / CAT IV 600V


## 2 Έλεγχος λειτουργίας/ αυτοέλεγχος

- Δοκιμάστε τη συσκευή ελέγχου τάσης σε γνωστές πηγές τάσης
- Συνδέστε τις ακίδες μέτρησης (1) και (2). Η LED για τον έλεγχο συνέχειας (13) ανάβει και ακούγεται ένας ήχος σήματος.
- Πιέστε το πλήκτρο „AUTOTEST“. Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής, ανάβει η LED για τον έλεγχο συνέχειας (13), όλες οι βαθμίδες του γραφήματος μπάρας και ακούγεται ένας ήχος σήματος.

## 3 Έλεγχος τάσης



Για να επιτευχθεί η κατηγορία προστασίας CAT III 1000 V ή CAT IV 600 V, πρέπει να τοποθετηθούν τα συνημμένα προστατευτικά καπάκια επάνω στις ακίδες μέτρησης.

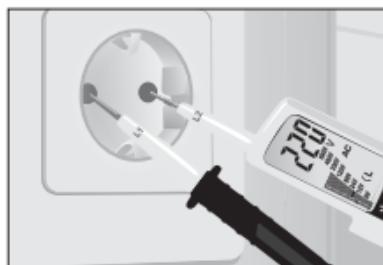

Πάρτε τη βασική συσκευή (+) στο δεξί χέρι και τη δεύτερη ακίδα ελέγχου (-) στο αριστερό χέρι. Φέρετε τώρα τις ακίδες μέτρησης στις προς έλεγχο επαφές (π.χ. καλώδιο, πρίζα, κτλ.).

- Η συσκευή ελέγχου τάσης ενεργοποιείται σε τάση πάνω από 4,5 V αυτόματα και δείχνει τη μετρημένη τάση αριθμητικά αλλά και σαν γράφημα μπάρας.

## 4 Μονοπολικός έλεγχος φάσεων


- Αγγίζτε με την ακίδα μέτρησης L2 τον προς έλεγχο αγωγό, η L1 μένει κατά τη διάρκεια της μέτρησης ελεύθερη. Εάν ανιχνεύσει στον αγωγό μία εναλλασσόμενη τάση, ανάβει η LED (9).
- Ο μονοπολικός έλεγχος φάσεων είναι εφικτός, μόνο εφόσον έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες και είναι σε καλή κατάσταση.
- Ο μονοπολικός έλεγχος φάσεων είναι εφικτός από μία εναλλασσόμενη τάση περ.100V AC.
- Κατά τον προσδιορισμό του εξωτερικού αγωγού με τον μονοπολικό έλεγχο φάσεων ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά υπό ορισμένες συνθήκες η λειτουργία ένδειξης (π.χ. σε μονωμένα μέσα προστασίας σώματος ή σε μονωμένα σημεία).



Ο μονοπολικός έλεγχος φάσεων δεν ενδείκνυται για έλεγχο απουσίας τάσης. Για αυτόν το σκοπό απαιτείται ο διπολικός έλεγχος φάσεων.


## 5 Προσδιορισμός της φοράς περιστρεφόμενου πεδίου

Δεξιόστροφο περιστρεφόμενο πεδίο

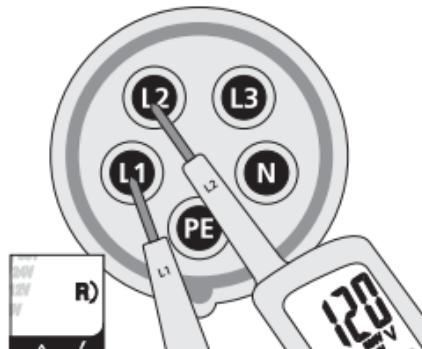

Εάν εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο R (7), η εικαζόμενη φάση L1 είναι η πραγματική φάση L1 και η εικαζόμενη φάση L2 η πραγματική φάση L2.

Αριστερόστροφο περιστρεφόμενο πεδίο

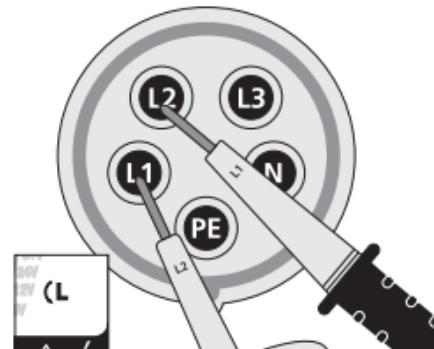

Εάν εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο L (7), η εικαζόμενη φάση L1 είναι η πραγματική φάση L2 και η εικαζόμενη φάση L2 η πραγματική φάση L1.



Κατά την επαλήθευση με αντιμετάθεση ακίδων ελέγχου πρέπει να ανάψει το αντίθετο σύμβολο.

## 6 Φακός

Για να ενεργοποιήσετε τον φακό, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο 10. Το φις απενεργοποιείται αυτόματα πάλι, μόλις αφήσετε το πλήκτρο.

## 7 Βαθμονόμηση

Η συσκευή ελέγχου τάσης πρέπει να βαθμονομείται και να ελέγχεται τακτικά για να διασφαλίζεται η ακρίβεια των αποτελεσμάτων μέτρησης. Συνιστούμε ένα διάστημα βαθμονόμησης ενός έτους.

### Κανονισμοί ΕΕ και απόρριψη

Η συσκευή πληροί όλα τα αναγκαία πρότυπα για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εντός της ΕΕ.

Το παρόν προϊόν είναι μία ηλεκτρική συσκευή και πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να απορρίπτεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία περί Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών.

Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και πρόσθετες υποδείξεις στην ιστοσελίδα: [www.laserliner.com/info](http://www.laserliner.com/info)



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιοχή τάσης	12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC
Οθόνη LCD / Ανάλυση	3,5 θέσεις, 1999 ψηφία / 1 V AC/DC
Ανοχή	-30%...0% της εμφανιζόμενης τιμής
Ανοχή αριθμ. Ένδειξη	V DC: +1.0% of reading +3 digit V AC: +1.5% of reading +5 digit
Αναγνώριση τάσης	αυτόματα
Αναγνώριση πολικότητας	σε όλη την περιοχή
Αναγνώριση περιοχής	αυτόματα
Χρόνος απόκρισης	2-3 δευτερόλεπτα
Περιοχή συχνοτήτων	50/60Hz
Ρεύμα αιχμής (AC/DC)	<=(3mA/2.5mA)
Διάρκεια ενεργοποίησης	ED = 30s / 10 min

## Μονοπολικός έλεγχος φάσεων

Περιοχή τάσης	100 ... 690 V AC
Περιοχή συχνοτήτων	50/60Hz

## Έλεγχος συνέχειας

Περιοχή αντίστασης	< 300 kΩ
Ρεύμα ελέγχου	<5µA
Προστασία έναντι υπέρτασης	690 V AC/DC

## Ένδειξη φοράς περιστρεφόμενου πεδίου


Περιοχή τάσης (LED)	100 ... 400V
Περιοχή συχνοτήτων	50/60Hz
Παροχή ρεύματος	2 x 1,5 τύπος AAA, LR03, αλκαλικές
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C ... 55°C
Υγρασία	μέγ. 85% σχετική υγρασία αέρα
Κατηγορία υπέρτασης	CAT II 1000 V με προστατευτικό καπάκι: CAT III - 1000 V / CAT IV 600 V
Βαθμός ρύπανσης	2
Κατηγορία προστασίας	IP 64
Βάρος	230 g
Πρότυπα ελέγχου	EN 61243-3; EN 61326

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. 12.11.





# AC-tiveMaster Digital

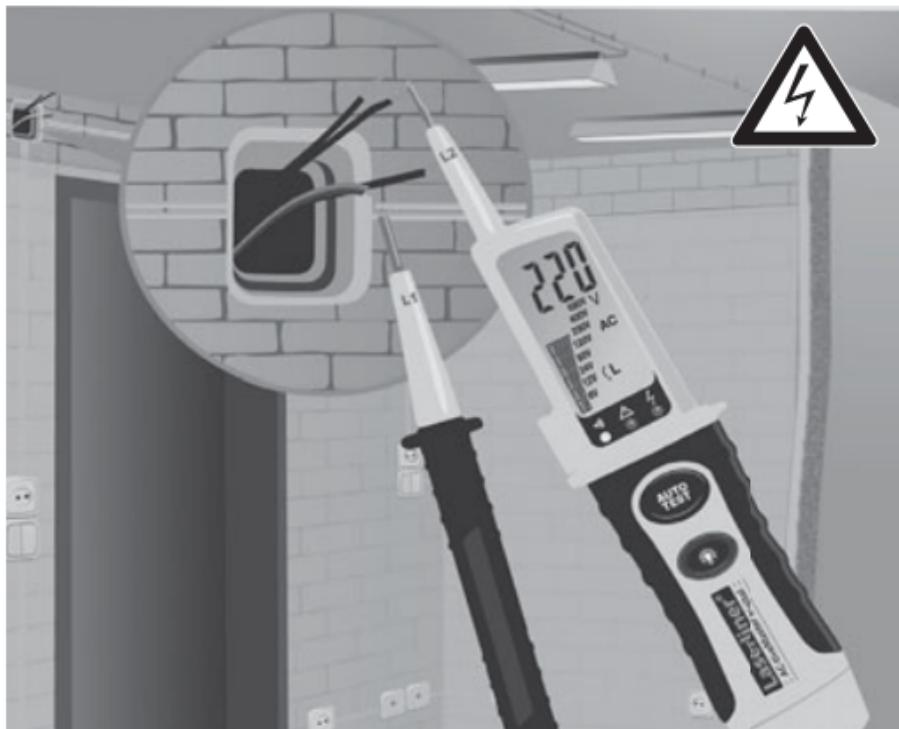

## SERVICE



**Umarex GmbH & Co KG**

– Laserliner –

Möhnenstraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

[laserliner@umarex.de](mailto:laserliner@umarex.de)

083.025A / Rev.1211

Umarex GmbH & Co KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

[www.laserliner.com](http://www.laserliner.com)



**Laserliner®**  
Innovation in Tools